IM3007
03/2007
Rev. 5

# IDEALARC CV 420 & CV 505

OPERATOR'S MANUAL

MANUALE OPERATIVO

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'UTILISATION

BRUKSANVISNING OG DELELISTE

GEBRUIKSAANWIJZING

BRUKSANVISNING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KÄYTTÖOHJE

LINCOLN® ELECTRIC

LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
www.lincolnelectriceurope.com

Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming

Försäkran om överensstämmelse
Deklaracja zgodności
Vakuutus yhteensopivuudesta

# LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.

Declares that the welding machine:
Dichiara che Il generatore per saldatura tipo:
Erklärt, daß die Bauart der Maschine:
Declara que el equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:
Verklaart dat de volgende lasmachine:

Försäkrar att svetsomriktaren:
Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:
Vakuuttaa, että hitsauskone:

# IDEALARC CV 420

conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:
den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:
est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:
overeenkomt conform de volgende richtlijnen:

överensstämmer med följande direktiv:
spełnia następujące wytyczne:
täyttää seuraavat direktiivit:

# 73/23/CEE, 89/336/CEE

and has been designed in compliance with the following standards:
ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen hergestellt wurde:
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas:
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:

en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med följande standarder:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami następujących norm:
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:

# EN 60974-1, EN 60974-10

(2005)

Paweł Lipiński
Operations Director
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland

12/05

Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming

Försäkran om överensstämmelse
Deklaracja zgodności
Vakuutus yhteensopivuudesta

# LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.

Declares that the welding machine:
Dichiara che Il generatore per saldatura tipo:
Erklärt, daß die Bauart der Maschine:
Declara que el equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:
Verklaart dat de volgende lasmachine:

Försäkrar att svetsomriktaren:
Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:
Vakuuttaa, että hitsauskone:

# IDEALARC CV 505

conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:
den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:
est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:
overeenkomt conform de volgende richtlijnen:

överensstämmer med följande direktiv:
spełnia następujące wytyczne:
täyttää seuraavat direktiivit:

# 73/23/CEE, 89/336/CEE

and has been designed in compliance with the following standards:
ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen hergestellt wurde:
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas:
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:

en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med följande standarder:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami następujących norm:
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:

# EN 60974-1, EN 60974-10

(2005)

Paweł Lipiński
Operations Director
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland

12/05

12/05

**THANKS!** For having choosen the QUALITY of the Lincoln Electric products.
- Please Examine Package and Equipment for Damage. Claims for material damaged in shipment must be notified immediately to the dealer.
- For future reference record in the table below your equipment identification information. Model Name, Code & Serial Number can be found on the machine rating plate.

**GRAZIE!** Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric.
- Esamini Imballo ed Equipaggiamento per rilevare eventuali danneggiamenti. Le richieste per materiali danneggiati dal trasporto devono essere immediatamente notificate al rivenditore.
- Per ogni futuro riferimento, compilare la tabella sottostante con le informazioni di identificazione equipaggiamento. Modello, Codice (Code) e Matricola (Serial Number) sono reperibili sulla targa dati della macchina.

**VIELEN DANK!** Dass Sie sich für ein QUALITÄTSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben.
- Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigungen. Transportschäden müssen sofort dem Händler gemeldet werden.
- Damit Sie Ihre Gerätedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die untenstehende Tabelle ein. Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

**GRACIAS!** Por haber escogido los productos de CALIDAD Lincoln Electric.
- Por favor, examine que el embalaje y el equipo no tengan daños. La reclamación del material dañado en el transporte debe ser notificada inmediatamente al proveedor.
- Para un futuro, a continuación encontrará la información que identifica a su equipo. Modelo, Code y Número de Serie los cuales pueden ser localizados en la placa de características de su equipo.

**MERCI!** Pour avoir choisi la QUALITÉ Lincoln Electric.
- Vérifiez que ni l'équipement ni son emballage ne sont endommagés. Toute réclamation pour matériel endommagé doit être immédiatement notifiée à votre revendeur.
- Notez ci-dessous toutes les informations nécessaires à l'identification de votre équipement. Le nom du Modèle ainsi que les numéros de Code et Série figurent sur la plaque signalétique de la machine.

**TAKK!** For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric.
- Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader. Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart rapporteres dit du har kjøpt din maskin.
- For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet. Modell navn, Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen.

**BEDANKT!** Dat u gekozen heeft voor de KWALITEITSPRODUCTEN van Lincoln Electric.
- Controleert u de verpakking en apparatuur op beschadiging. Claims over transportschade moeten direct aan de dealer of aan Lincoln electric gemeld worden.
- Voor referentie in de toekomst is het verstandig hieronder u machinegegevens over te nemen. Model Naam, Code & Serienummer staan op het typeplaatje van de machine.

**TACK!** För att ni har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric.
- Vänligen kontrollera förpackning och utrustning m.a.p. skador. Transportskador måste omedelbart anmälas till återförsäljaren eller transportören.
- Notera informationen om er utrustnings identitet i tabellen nedan. Modellbeteckning, code- och serienummer hittar ni på maskinens märkplåt.

**DZIĘKUJEMY!** Za docenienie JASKOŚCI produktów Lincoln Electric.
- Proszę sprawdzić czy opakownie i sprzęt nie są uszkodzone. Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być natychmiast zgłoszone do dostawcy (dystrybutora).
- Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów. Nazwa modelu, Kod i Numer Seryjny, które możecie Państwo znaleźć na tabliczce znamionowej wyrobu.

**KIITOS!** Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATU tuotteita.
- Tarkista pakkaus ja tuotteet vaurioiden varalta. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi jälleenmyyjälle.
- Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää konekilvestä.

Model Name, Modello, Typenbezeichnung, Modelo, Nom du modèle, Modell navn, Model Naam, Modellbeteckning, Nazwa modelu, Mallinimi:

……

Code & Serial number, Code (codice) e Matricola, Code- und Seriennummer, Code y Número de Serie, Numéros de Code et Série, Kode & Serie nummer, Code en Serienummer, Code- och Serienummer, Kod i numer Seryjny, Koodi ja Sarjanumero:

…… | ……

Date & Where Purchased, Data e Luogo d'acquisto, Kaufdatum und Händler, Fecha y Nombre del Proveedor, Lieu et Date d'acquisition, Kjøps dato og Sted, Datum en Plaats eerste aankoop, Inköpsdatum och Inköpsställe, Data i Miejsce zakupu, Päiväys ja Ostopaikka:

…… | ……

## ENGLISH INDEX


Safety ..... A-1
Installation and Operator Instructions ..... A-2
Electromagnetic Compatibility (EMC) ..... A-4
Technical Specifications ..... A-5


## INDICE ITALIANO


Sicurezza ..... B-1
Installazione e Istruzioni Operative ..... B-2
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) ..... B-4
Specifiche Tecniche ..... B-5


## INHALTSVERZEICHNIS DEUTSCH


Sicherheitsmaßnahmen / Unfallschutz ..... C-1
Installation und Bedienungshinweise ..... C-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) ..... C-4
Technische Daten ..... C-5


## INDICE ESPAÑOL


Seguridad ..... D-1
Instalación e Instrucciones de Funcionamiento ..... D-2
Compatibilidad Electromagnética (EMC) ..... D-4
Especificaciones Técnicas ..... D-5


## INDEX FRANÇAIS


Sécurité ..... E-1
Installation et Instructions d'Utilisation ..... E-2
Compatibilité Electromagnétique (CEM) ..... E-4
Caractéristiques Techniques ..... E-5


## NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE


Sikkerhetsregler ..... F-1
Installasjon og Brukerinstruksjon ..... F-2
Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) ..... F-4
Tekniske Spesifikasjoner ..... F-5


## NEDERLANDSE INDEX


Veiligheid ..... G-1
Installatie en Bediening ..... G-2
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) ..... G-4
Technische Specificaties ..... G-5


## SVENSK INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Säkerhetsanvisningar ..... H-1
Instruktioner för Installation och Handhavande ..... H-2
Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) ..... H-4
Tekniska Specifikationer ..... H-5


## SKOROWIDZ POLSKI


Bezpieczeństwo Użytkowania ..... I-1
Instrukcja Instalacji i Eksploatacji ..... I-2
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) ..... I-4
Dane Techniczne ..... I-5


## SISÄLLYSLUETTELO


Turvallisuus ..... J-1
Asennus ja Käyttöohjeet ..... J-2
Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC) ..... J-4
Tekniset Tiedot ..... J-5

Spare Parts, Parti di Ricambio, Ersatzteile, Lista de Piezas de Recambio, Pièces de Rechange, Deleliste, Reserve Onderdelen, Reservdelar, Wykaz Części Zamiennych, Varaosaluettelo ..... 1
Electrical Schematic, Schema Elettrico, Elektrische Schaltpläne, Esquema Eléctrico, Schéma Electrique, Elektrisk Skjema, Elektrisch Schema, Elektriskt Kopplingsschema, Schemat Elektryczny, Sähkökaavio ..... 4
Accessories, Accessori, Zubehör, Accesorios, Accessoires, Tilleggsutstyr, Accessores, Tillbehör, Akcesoria, Varusteet ..... 7

# Safety

11/04

## WARNING

This equipment must be used by qualified personnel. Be sure that all installation, operation, maintenance and repair procedures are performed only by qualified person. Read and understand this manual before operating this equipment. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Read and understand the following explanations of the warning symbols. Lincoln Electric is not responsible for damages caused by improper installation, improper care or abnormal operation.

| | |
|---|---|
| | WARNING: This symbol indicates that instructions must be followed to avoid serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Protect yourself and others from possible serious injury or death. |
| 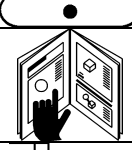 | READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS: Read and understand this manual before operating this equipment. Arc welding can be hazardous. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. |
| 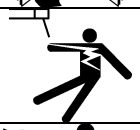 | ELECTRIC SHOCK CAN KILL: Welding equipment generates high voltages. Do not touch the electrode, work clamp, or connected work pieces when this equipment is on. Insulate yourself from the electrode, work clamp, and connected work pieces. |
| | ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT: Turn off input power using the disconnect switch at the fuse box before working on this equipment. Ground this equipment in accordance with local electrical regulations. |
| | ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT: Regularly inspect the input, electrode, and work clamp cables. If any insulation damage exists replace the cable immediately. Do not place the electrode holder directly on the welding table or any other surface in contact with the work clamp to avoid the risk of accidental arc ignition. |
| 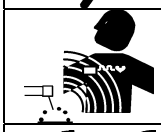 | ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS MAY BE DANGEROUS: Electric current flowing through any conductor creates electric and magnetic fields (EMF). EMF fields may interfere with some pacemakers, and welders having a pacemaker shall consult their physician before operating this equipment. |
| | CE COMPLIANCE: This equipment complies with the European Community Directives. |
| 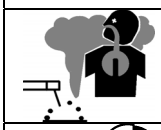 | FUMES AND GASES CAN BE DANGEROUS: Welding may produce fumes and gases hazardous to health. Avoid breathing these fumes and gases. To avoid these dangers the operator must use enough ventilation or exhaust to keep fumes and gases away from the breathing zone. |
| 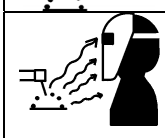 | ARC RAYS CAN BURN: Use a shield with the proper filter and cover plates to protect your eyes from sparks and the rays of the arc when welding or observing. Use suitable clothing made from durable flame-resistant material to protect you skin and that of your helpers. Protect other nearby personnel with suitable, non-flammable screening and warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc. |
| 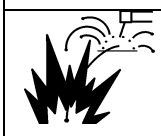 | WELDING SPARKS CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION: Remove fire hazards from the welding area and have a fire extinguisher readily available. Welding sparks and hot materials from the welding process can easily go through small cracks and openings to adjacent areas. Do not weld on any tanks, drums, containers, or material until the proper steps have been taken to insure that no flammable or toxic vapors will be present. Never operate this equipment when flammable gases, vapors or liquid combustibles are present. |
| | WELDED MATERIALS CAN BURN: Welding generates a large amount of heat. Hot surfaces and materials in work area can cause serious burns. Use gloves and pliers when touching or moving materials in the work area. |
| | SAFETY MARK: This equipment is suitable for supplying power for welding operations carried out in an environment with increased hazard of electric shock. |

| | |
|---|---|
|  | CYLINDER MAY EXPLODE IF DAMAGED: Use only compressed gas cylinders containing the correct shielding gas for the process used and properly operating regulators designed for the gas and pressure used. Always keep cylinders in an upright position securely chained to a fixed support. Do not move or transport gas cylinders with the protection cap removed. Do not allow the electrode, electrode holder, work clamp or any other electrically live part to touch a gas cylinder. Gas cylinders must be located away from areas where they may be subjected to physical damage or the welding process including sparks and heat sources. |

# Installation and Operator Instructions

Read this entire section before installation or operation of the machine.

## Location and Environment

This machine will operate in harsh environments. However, it is important that simple preventative measures are followed to assure long life and reliable operation:

- Do not place or operate this machine on a surface with an incline greater than 15° from horizontal.
- Do not use this machine for pipe thawing.
- This machine must be located where there is free circulation of clean air without restrictions for air movement to and from the air vents. Do not cover the machine with paper, cloth or rags when switched on.
- Dirt and dust that can be drawn into the machine should be kept to a minimum.
- This machine has a protection rating of IP23. Keep it dry when possible and do not place it on wet ground or in puddles.
- Locate the machine away from radio controlled machinery. Normal operation may adversely affect the operation of nearby radio controlled machinery, which may result in injury or equipment damage. Read the section on electromagnetic compatibility in this manual.
- Do not operate in areas with an ambient temperature greater than 40°C.

## Duty cycle and Overheating

The duty cycle of a welding machine is the percentage of time in a 10 minute cycle at which the welder can operate the machine at rated welding current.

Example: 60% duty cycle:



Welding for 6 minutes. Break for 4 minutes.

Excessive extension of the duty cycle will cause the thermal protection circuit to activate.




Minutes or decrease duty cycle

## Input Supply Connection

Installation and mains outlet socket shall be made and protected according to appropriate rules.

Check the input voltage, phase, and frequency supplied to this machine before turning it on. Verify the connection of grounding wires from the machine to the input source. The allowable input voltages are 3x230V and 3x400V 50Hz (400V: factory default). For more information about input supply refer to the technical specification section of this manual and to the rating plate of the machine.

If it is necessary to change the input voltage:

- The input cable must be disconnected from the mains supply and the machine switched OFF.
- Remove the big side cover from the machine.
- Reconnect X6 according to the diagram below.

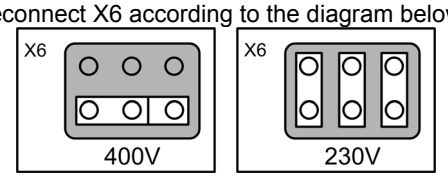


- Replace the big side cover.

Make sure that the amount of mains power available from the input supply (connection) is adequate for normal operation of the machine. The necessary delayed fuse (or circuit breaker with "D" characteristic) and cable sizes are indicated in the technical specification section of this manual.

Refer to points [1] and [11] of the images below.

## Output Connections

Refer to points [4], [5], [6] and [8] of the images below.

## Controls and Operational Features

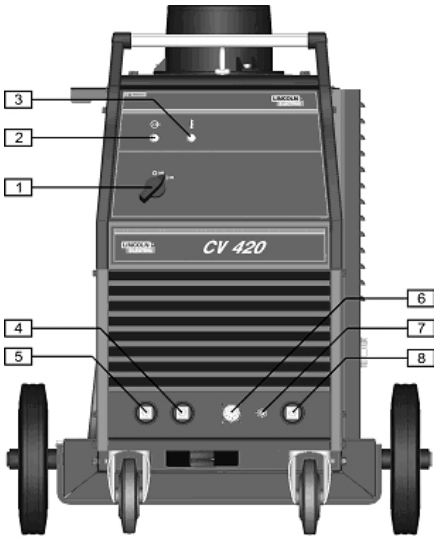

1. Power Switch ON/OFF (O/I): It controls the machine power input. Be sure the power source is connected to the mains supply before turning power on ("I").

2. Power Indicator Light: It indicates that the power is on.

3. Thermal Indicator Light: It indicates that the machine is overloaded or that the cooling is not sufficient.

4. Low Inductance Negative Output Socket: The low inductance connection is typically used for short arc welding of mild steel, particularly on thin materials or when using $CO_2$ shielding gas.

5. High Inductance Negative Output Socket: The high inductance connection is more suitable for short arc welding in heavier work or when using 75% Argon / 25% $CO_2$ shielding gas. The connection produces a softer arc and a flatter bead with more wash-in than the low inductance connection. Spray type transfer is possible with either connection.

6. Wire Feeder Receptacle: 14-pins receptacle for wire feeder. Provides connections for auxiliary power of wire feeder.

7. Wire Feeder Voltmeter Switch: This switch selects the polarity of the wire feeder voltmeter, if so equipped. When the welding torch is positive (MIG, Outershield and some Innershield processes), set the switch to "+". When the welding torch is negative (most Innershield applications), set the switch to "-".

8. Positive Output Socket: Allows the connection, with the power cable, to the wire feeder.

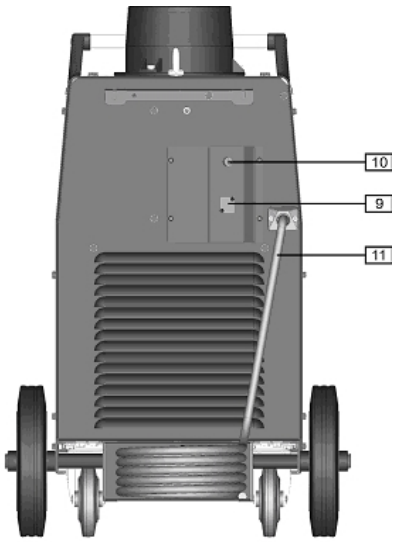


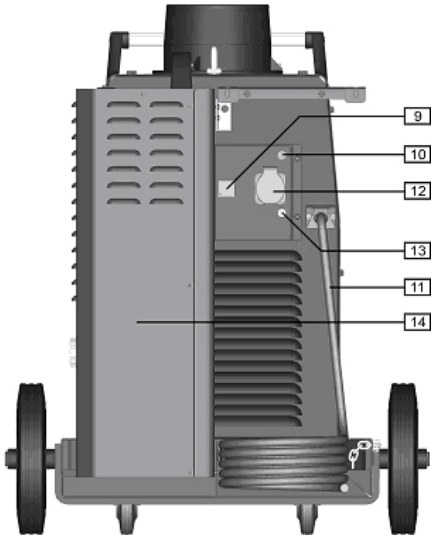


9. Covered Hole: For $CO_2$ gas heater socket (see accessories, K14009-1 $CO_2$ Socket Kit).

10. Fuse: This fuse protects the wire feeder supply circuit (see Spare Parts).

11. Power Input Cable: Connect the proper plug to the input cable then into the rated output according to appropriate rules. Only qualified personnel shall connect this plug.

12. Cooler Power Supply Socket (For water cooled model only): For supplying the cooler unit. The socket has an output of 230V, 2.5A and is protected by the circuit breaker [13].

13. Circuit Breaker (For water cooled model only): Protects the Cooler Power Supply socket [12]. It shuts off the power supply when the current exceeds 2.5A. Press it to restore the power supply.

14. Cooler (For water cooled model only): It refrigerates the water cooled welding torch. The cooler works continuously.

**⚠ WARNING**

Read and understand the cooler manual before connecting it to the machine.

## Welding Cables Connections

Insert the plug of the work cable into the socket [4] or [5]. The other end of this cable connects to the work piece with the work clamp.

Connect the wire feeder LINC FEED 33 to the power source:

- insert the positive welding cable into the output socket [8].
- insert the wire feeder control cable into the socket [6] (see Accessories, Source/wire feeder cable K10347-PG-xM or K10347-PGW-xM).

Use the shortest possible cable lengths.

## Machine and Circuit Protection

The CV420 / CV505 is protected against overheating, overload and accidental short-circuits.

If the machine is overheated, the thermal protection circuit will decrease the output current to 0. The thermal protection indicator [3] will turn on. The thermal protection circuit will turn on the output current again, when the machine is cooled.

The CV420 / CV505 is also electronically protected against overload and accidental short-circuit. The overload and short-circuit protection circuit automatically reduces the output current to a safe value when it detects an overload.

## Maintenance

**⚠ WARNING**

For any maintenance or repair operations it is recommended to contact the nearest Technical Service Center or Lincoln Electric. Maintenance or repairs performed by unauthorized service centers or personnel will null and void the manufacturer's warranty.

The frequency of the maintenance operations may vary in accordance with the working environment where the machine is placed.

Any noticeable damage should be reported immediately.

**Routine maintenance (everyday)**

- Check cables and connections integrity. Replace, if necessary.
- Remove the spatters from the welding gun nozzle. Spatters could interfere with the shielding gas flow to the arc.
- Check the welding gun condition: replace it, if necessary.
- Check condition and operation of the cooling fan. Keep clean its airflow slots.

**Periodic maintenance (every 200 working hours but at list once every year)**

Perform the routine maintenance and, in addition:

- Keep the machine clean. Using a dry (and low pressure) airflow, remove the dust from the external case and from the cabinet inside.
- Check and tighten all screws.

**⚠ WARNING**

Mains supply network must be disconnected from the machine before each maintenance and service. After each repair, perform proper tests to ensure safety.

# Electromagnetic Compatibility (EMC)

11/04

This machine has been designed in accordance with all relevant directives and standards. However, it may still generate electromagnetic disturbances that can affect other systems like telecommunications (telephone, radio, and television) or other safety systems. These disturbances can cause safety problems in the affected systems. Read and understand this section to eliminate or reduce the amount of electromagnetic disturbance generated by this machine.

This machine has been designed to operate in an industrial area. To operate in a domestic area it is necessary to observe particular precautions to eliminate possible electromagnetic disturbances. The operator must install and operate this equipment as described in this manual. If any electromagnetic disturbances are detected the operator must put in place corrective actions to eliminate these disturbances with, if necessary, assistance from Lincoln Electric.

Before installing the machine, the operator must check the work area for any devices that may malfunction because of electromagnetic disturbances. Consider the following.

- Input and output cables, control cables, and telephone cables that are in or adjacent to the work area and the

machine.

- Radio and/or television transmitters and receivers. Computers or computer controlled equipment.
- Safety and control equipment for industrial processes. Equipment for calibration and measurement.
- Personal medical devices like pacemakers and hearing aids.
- Check the electromagnetic immunity for equipment operating in or near the work area. The operator must be sure that all equipment in the area is compatible. This may require additional protection measures.
- The dimensions of the work area to consider will depend on the construction of the area and other activities that are taking place.

Consider the following guidelines to reduce electromagnetic emissions from the machine.

- Connect the machine to the input supply according to this manual. If disturbances occur if may be necessary to take additional precautions such as filtering the input supply.
- The output cables should be kept as short as possible and should be positioned together. If possible connect the work piece to ground in order to reduce the electromagnetic emissions. The operator must check that connecting the work piece to ground does not cause problems or unsafe operating conditions for personnel and equipment.
- Shielding of cables in the work area can reduce electromagnetic emissions. This may be necessary for special applications.

# Technical Specifications

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| INPUT | | |
|---|---|---|
| Input Voltage<br>230 / 400V ± 10%<br>Three Phase | Input Power at Rated Output<br>**420:** 22 kVA @ 60% Duty Cycle<br>**505:** 30 kVA @ 60% Duty Cycle | Frequency<br>50 Hertz (Hz) |

| RATED OUTPUT AT 40°C | | | |
|---|---|---|---|
| | Duty Cycle<br>(Based on a 10 min. period) | Output Current | Output Voltage |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| OUTPUT RANGE | | | |
|---|---|---|---|
| | Welding Current Range | | Maximum Open Circuit Voltage |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| RECOMMENDED INPUT CABLE AND FUSE SIZES | | | |
|---|---|---|---|
| | Fuse or Circuit Breaker Size | | Input Power Cable |
| **420:** | 63A (for 230V) Superlag<br>32A (for 400V) Superlag | **420:** | 4 Conductor, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A (for 230V) Superlag<br>40A (for 400V) Superlag | **505:** | 4 Conductor, 6mm$^2$ |

| PHYSICAL DIMENSIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Height | Width | Length | Weight |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (water version)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (water version)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Operating Temperature | Storage Temperature |
|---|---|
| -10°C to +40°C | -25°C to +55°C |

# Sicurezza

11/04

## AVVERTENZA

Questa macchina deve essere impiegata solo da personale qualificato. Assicuratevi che tutte le procedure di installazione, impiego, manutenzione e riparazione vengano eseguite solamente da persone qualificate. Leggere e comprendere questo manuale prima di mettere in funzione la macchina. La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone, o danni alla macchina. Leggere e comprendere le spiegazioni seguenti sui simboli di avvertenza. La Lincoln Electric non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti a installazione non corretta, incuria o impiego in modo anormale.

| | |
|---|---|
| | AVVERTENZA: Questo simbolo indica che occorre seguire le istruzioni per evitare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni a questa macchina. Proteggete voi stessi e gli altri dalla possibilità di seri infortuni anche mortali. |
| 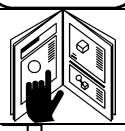 | LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI: Leggere e comprendere questo manuale prima di far funzionare la macchina. La saldatura ad arco può presentare dei rischi. La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni alla macchina. |
| | LA FOLGORAZIONE ELETTRICA E' MORTALE: Le macchine per saldatura generano tensioni elevate. Non toccate l'elettrodo, il morsetto di massa o pezzi da saldare collegati alla macchina quando la macchina è accesa. Mantenetevi isolati elettricamente da elettrodo, morsetto e pezzi collegati a questo. |
| | MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Togliere l'alimentazione con l'interruttore ai fusibili prima di svolgere operazioni su questa macchina. Mettere la macchina a terra secondo le normative vigenti. |
| 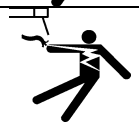 | MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Ispezionare periodicamente i cavi di alimentazione, all'elettrodo e al pezzo. Se si riscontrano danni all'isolamento sostituire immediatamente il cavo. Non posare la pinza portaelettrodo direttamente sul banco di saldatura o qualsiasi altra superficie in contatto con il morsetto di massa per evitare un innesco involontario dell'arco. |
| 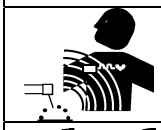 | I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI: Il passaggio di corrente elettrica in un conduttore produce campi elettromagnetici. Questi campi possono interferire con alcuni cardiostimolatori ("pacemaker") e i saldatori con un cardiostimolatore devono consultare il loro medico su possibili rischi prima di impiegare questa macchina. |
| | CONFORMITÀ CE: Questa macchina è conforme alle Direttive Europee. |
| 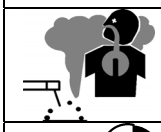 | FUMI E GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI: La saldatura può produrre fumi e gas dannosi alla salute. Evitate di respirare questi fumi e gas. Per evitare il pericolo l'operatore deve disporre di una ventilazione o di un'estrazione di fumi e gas che li allontanino dalla zona in cui respira. |
| 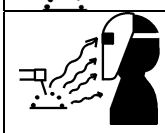 | I RAGGI EMESSI DALL'ARCO BRUCIANO: Usate una maschera con schermatura adatta a proteggervi gli occhi da spruzzi e raggi emessi dall'arco mentre saldate o osservate la saldatura. Indossare indumenti adatti in materiale resistente alla fiamma per proteggere il corpo, sia vostro che dei vostri aiutanti. Le persone che si trovano nelle vicinanze devono essere protette da schermature adatte, non infiammabili, e devono essere avvertite di non guardare l'arco e di non esporvisi. |
| 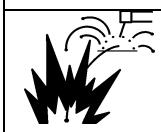 | GLI SPRUZZI DI SALDATURA POSSONO PROVOCARE INCENDI O ESPLOSIONI: Allontanare dall'area di saldatura quanto può prendere fuoco e tenere a portata di mano un estintore. Gli spruzzi o altri materiali ad alta temperatura prodotti dalla saldatura attraversano con facilità eventuali piccole aperture raggiungendo le zone vicine. Non saldare su serbatoi, bidoni, contenitori o altri materiali fino a che non si sia fatto tutto il necessario per assicurarsi dell'assenza di vapori infiammabili o nocivi. Non impiegare mai questa macchina se vi è presenza di gas e/o vapori infiammabili o combustibili liquidi. |
| | I MATERIALI SALDATI BRUCIANO: Il processo di saldatura produce moltissimo calore. Ci si può bruciare in modo grave con le superfici e materiali caldi della zona di saldatura. Impiegare guanti e pinze per toccare o muovere materiali nella zona di saldatura. |

| | |
|---|---|
| | MARCHIO DI SICUREZZA: Questa macchina è adatta a fornire energia per operazioni di saldatura svolte in ambienti con alto rischio di folgorazione elettrica. |
|  | LE BOMBOLE POSSONO ESPLODERE SE SONO DANNEGGIATE: Impiegate solo bombole contenenti il gas compresso adatto al processo di saldatura utilizzato e regolatori di flusso, funzionanti regolarmente, progettati per il tipo di gas e la pressione in uso. Le bombole vanno tenute sempre in posizione verticale e assicurate con catena ad un sostegno fisso. Non spostate le bombole senza il loro cappello di protezione. Evitate qualsiasi contatto dell'elettrodo, della sua pinza, del morsetto di massa o di ogni altra parte in tensione con la bombola del gas. Le bombole gas vanno collocate lontane dalle zone dove possano restare danneggiate dal processo di saldatura con relativi spruzzi e da fonti di calore. |

# Installazione e Istruzioni Operative

Leggere tutta questa sezione prima di installare e impiegare la macchina.

## Collocazione e ambiente

Questa macchina è in grado di funzionare in ambienti difficili. E' comunque importante seguire delle semplici misure di prevenzione per garantirne una lunga durata e un funzionamento affidabile.

- Non collocare o impiegare la macchina su superfici inclinate più di 15° rispetto all'orizzontale.
- Non usare questa macchina per sgelare tubi.
- La macchina va collocata ove vi sia una circolazione di aria pulita senza impedimenti al suo movimento in entrata e uscita dalle feritoie. Non coprire la macchina con fogli di carta, panni o stracci quando è accesa.
- Tenere al minimo polvere e sporco che possano entrare nella macchina.
- Questa macchina ha una protezione di grado IP23. Tenetela più asciutta possibile e non posatela su suolo bagnato o dentro pozzanghere.
- Disponete la macchina lontana da macchinari controllati via radio. Il suo funzionamento normale può interferire negativamente sul funzionamento di macchine controllate via radio poste nelle vicinanze, con conseguenze di infortuni o danni materiali. Leggete la sezione sulla compatibilità elettromagnetica di questo manuale.
- Non impiegate la macchina in zone ove la temperatura ambiente supera i 40°C.

## Fattore di Intermittenza e Surriscaldamento

Il fattore di intermittenza di una saldatrice è la percentuale di tempo su un periodo di 10 minuti durante la quale si può far funzionare la macchina alla corrente nominale corrispondente.

Esempio: Fattore di intermittenza 60%:



Saldatura per 6 minuti. Interruzione per 4 minuti.

Il superamento del fattore di intermittenza provoca l'attivazione del circuito di protezione termica.




Minuti o ridurre il fattore di intermittenza

## Collegamento all'alimentazione

L'installazione e la presa dalla rete di alimentazione devono essere realizzate e protette secondo la normativa vigente.

Prima di accendere la macchina verificare tensione, fasi e frequenza dell'alimentazione. Controllare il collegamento dei cavi di messa a terra fra la macchina e la sua alimentazione. Tensioni di alimentazione ammissibili: 3x230V e 3x400V 50Hz (come spedito dalla fabbrica: 400V). Per ulteriori informazioni sull'alimentazione fare riferimento alla Sezione Specifiche tecniche del manuale e alla targhetta dati della macchina.

Nel caso si debba modificare la tensione di alimentazione:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa di rete e che la macchina sia SPENTA (interruttore su "0").
- Rimuovere il pannello grande dal fianco della macchina.
- Ricollegare X6 come da schema qui sotto.

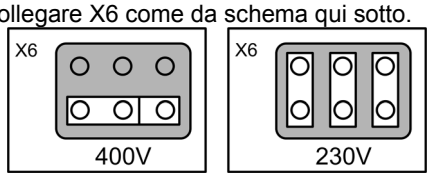


- Ricollocare in posto sul fianco il pannello grande.

Assicuratevi che l'alimentazione fornisca una potenza sufficiente per il funzionamento normale della macchina. Nella sezione "Specifiche tecniche" di questo manuale sono indicate le dimensioni necessarie per i fusibili ritardati (o interruttori automatici con caratteristica tipo "D"), e cavi.

Riferirsi ai punti [1] e [11] delle immagini sotto.

## Collegamenti in uscita

Riferirsi ai punti [4], [5], [6] e [8] delle immagini sotto.

## Comandi e possibilità operative

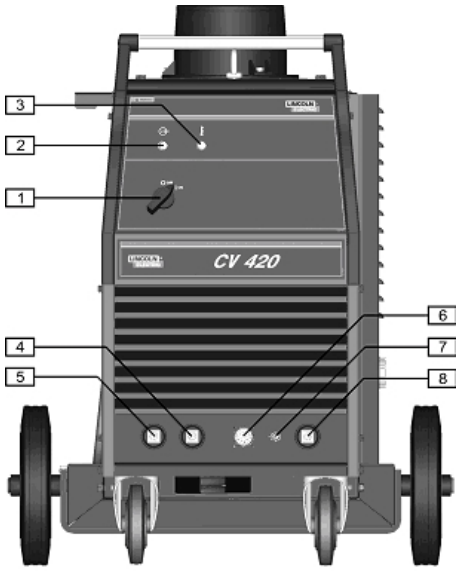


1. Interruttore generale (O/I): Controlla l'alimentazione della macchina. Accertatevi che il generatore sia collegato alla rete prima di accenderlo (su "I").

2. Indicatore Luminoso di accensione: Indica macchina accesa.

3. Indicatore Luminoso Termico: Indica macchina in sovraccarico o con raffreddamento insufficiente.

4. Presa di Uscita Negativa a Bassa Induttanza: Il collegamento a bassa induttanza ha un impiego typico per saldatura "short arc" di acciaio al carbonio, in particolare in spessori sottili, o con protezione di gas $CO_2$.

5. Presa di uscita Negativa ad Alta Induttanza: Il collegamento ad alta induttanza è più adatto per saldatura in "short arc" di spessori maggiori o con protezione di gas 75% Argon / 25% $CO_2$. Il collegamento produce un arco più dolce e un cordone più piatto e più pulito del collegamento a bassa induttanza. Il tipo "spray arc" di trasferimento è possibile con ambedue i collegamenti.

6. Presa Trainafilo: Presa a 14-pin per il trainafilo. Fornisce i collegamenti per i circuiti ausiliari del trainafilo.

7. Commutatore del Voltmetro del trainafilo: Seleziona la polarità del voltmetro del trainafilo, se presente. Con torcia di saldatura al polo positivo (MIG, Outershield e alcuni procedimenti Innershield), disporre il commutatore su "+". Con torcia al negativo (la maggior parte delle applicazioni Innershield), disporre il commutatore su "-".

8. Presa uscita polo positivo: Permette il collegamento del cavo di alimentazione diretto al trainafilo.

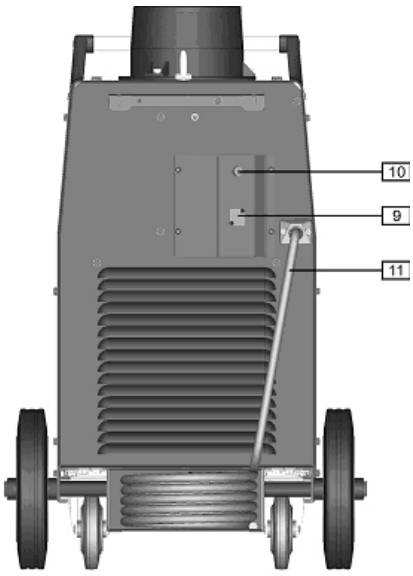


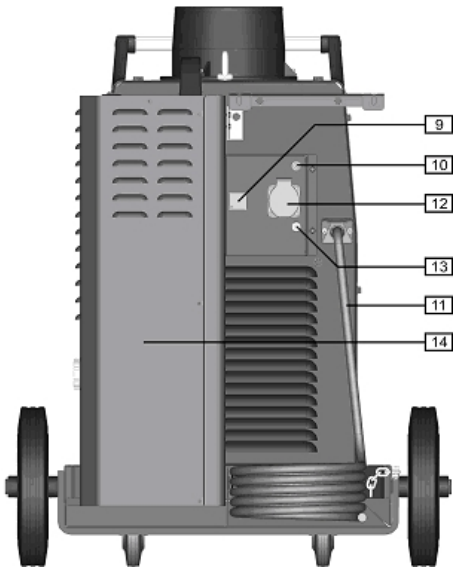


9. Foro Coperto: Per la presa del riscaldatore gas $CO_2$ (vedere negli accessori il Kit per presa $CO_2$ K14009-1 $CO_2$).

10. Fusibile: Questo fusibile protegge il circuito di alimentazione del trainaflo (vedere Parti di Ricambio).

11. Cavo di alimentazione elettrica: Collegare al cavo di alimentazione una spina adeguata alle caratteristiche previste, seguendo le prescrizioni della normativa. Soltanto personale qualificato può effettuare il collegamento.

12. Presa di alimentazione elettrica del refrigeratore (solo modello raffreddato ad acqua): Alimenta il refrigeratore. La presa dà un'uscita a 230V, 2.5A ed è protetta dall'interruttore [13].

13. Interruttore (solo modello raffreddato ad acqua): Protegge la presa di alimentazione refrigeratore [12]. Interrompe l'alimentazione se la corrente supera 2.5A. Premerlo per ridare l'alimentazione.

14. Refrigeratore (solo modello raffreddato ad acqua): Raffredda ad acqua le torcie di questi tipi. Il funzionamento del Refrigeratore è continuo.

**⚠ AVVERTENZA**

Leggere e comprendere il manuale del refrigeratore prima di collegarlo alla macchina.

## Collegamento dei cavi di saldatura

Inserire la spina del cavo massa nella presa [4] o [5]. L'altra estremità del cavo va collegata al pezzo da saldare mediante il morsetto al pezzo.

Collegare il trainafilo LINC FEED 33 al generatore:

- Inserire il cavo di saldatura polo positivo nella presa di uscita [8].
- Inserire il cavo di controllo del trainafilo nella presa [6] (vedere Accessori, cavo di collegamento K10347-PG-xM o K10347-PGW-xM).

Usate cavi più corti possibile.

## Protezione Macchina e Circuiti

Il CV420 / CV505 è protetto da surriscaldamento, sovraccarichi e cortocircuiti accidentali.

Se la macchina si surriscalda, il circuito di protezione termica riduce la corrente in uscita a 0. L'indicatore di protezione termica [3] si accende. Il circuito di protezione termica darà di nuovo corrente in uscita quando la macchina è sufficientemente raffreddata.

Il CV420 / CV505 è inoltre protetto elettronicamente da sovraccarichi e cortocircuiti accidentali. Il circuito di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti riduce automaticamente la corrente di uscita a un valore di sicurezza appena individua il sovraccarico.

## Manutenzione

**⚠ AVVERTENZA**

Per ogni operazione di manutenzione o riparazione si raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica della Lincoln Electric. Manutenzioni o riparazioni effettuate da personale o centri di servizio non autorizzati fanno decadere la garanzia del fabbricante.

La frequenza delle operazioni di manutenzione può essere variata in funzione dell'ambiente in cui la macchina si trova a lavorare.

Qualsiasi danno venga notato va immediatamente riferito a chi di dovere.

### Manutenzione corrente (quotidiana)

- Controllare che cavi e collegamenti siano integri. Sostituirli, se necessario.
- Rimuovere gli spruzzi dal cono della torcia. Gli spruzzi possono interferire con il flusso del gas di protezione verso l'arco.
- Controllare lo stato della torcia: sostituirla, se necessario.
- Controllare stato e funzionamento del ventilatore di raffreddamento. Mantenerne pulite le feritoie.

### Manutenzione periodica (ogni 200 ore di lavoro, ma non meno di una volta all'anno)

Eseguire la manutenzione corrente e, in aggiunta:

- Pulire la macchina. Usare un getto d'aria asciutto e a bassa pressione per rimuovere la polvere dall'involucro esterno e dall'interno.
- Controllare e ristringere tutte le viti.

**⚠ AVVERTENZA**

Prima di svolgere qualsiasi operazione di manutenzione e servizio staccare la macchina dalla rete di alimentazione. Dopo ogni riparazione, eseguire le prove necessarie ad assicurare la sicurezza.

# Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

11/04

Questa macchina è stata progettata nel rispetto di tutte le direttive e normative in materia. Tuttavia può generare dei disturbi elettromagnetici che possono interferire con altri sistemi come le telecomunicazioni (telefono, radio o televisione) o altri sistemi di sicurezza. I disturbi possono provocare problemi nella sicurezza dei sistemi interessati. Leggete e comprendete questa sezione per eliminare o ridurre il livello dei disturbi elettromagnetici generati da questa macchina.

La macchina è stata progettata per funzionare in ambienti di tipo industriale. Il suo impiego in ambienti domestici richiede particolari precauzioni per l'eliminazione dei possibili disturbi elettromagnetici. L'operatore deve installare e impiegare la macchina come precisato in questo manuale. Se si riscontrano disturbi elettromagnetici l'operatore deve porre in atto azioni correttive per eliminarli, avvalendosi, se necessario, dell'assistenza della Lincoln Electric.

Prima di installare la macchina, controllate se nell'area di lavoro vi sono dispositivi il cui funzionamento potrebbe risultare difettoso a causa di disturbi elettromagnetici. Prendete in considerazione i seguenti:

- Cavi di entrata o di uscita, cavi di controllo e cavi telefonici collocati nell'area di lavoro, presso la macchina o nelle adiacenze di questa.
- Trasmettitori e/o ricevitori radio o televisivi. Computers o attrezzature controllate da computer.
- Impianti di sicurezza e controllo per processi industriali. Attrezzature di taratura e misurazione.
- Dispositivi medici individuali come cardiostimolatori (pacemakers) o apparecchi acustici.
- Verificare che macchine e attrezzature funzionanti nell'area di lavoro o nelle vicinanze siano immuni da possibili disturbi elettromagnetici. L'operatore deve accertare che tutte le attrezzature e dispositivi nell'area siano compatibili. A questo scopo può essere necessario disporre misure di protezione aggiuntive.
- L'ampiezza dell'area di lavoro da prendere in considerazione dipende dalla struttura dell'area e dalle altre attività che vi si svolgono.

Per ridurre le emissioni elettromagnetiche della macchina tenete presenti le seguenti linee guida.

- Collegare la macchina alla fonte di alimentazione come indicato da questo manuale. Se vi sono disturbi, può essere necessario prendere altre precauzioni, come un filtro sull'alimentazione.
- I cavi in uscita vanno tenuti più corti possibile e l'uno accanto all'altro. Se possibile mettere a terra il pezzo per ridurre le emissioni elettromagnetiche. L'operatore deve controllare che questa messa a terra non provochi problemi o pericoli alla sicurezza del personale e della macchina e attrezzature.
- Si possono ridurre le emissioni elettromagnetiche schermando i cavi nell'area di lavoro. Per impieghi particolari questo può diventare necessario.

# Specifiche Tecniche

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **ALIMENTAZIONE** | | |
|---|---|---|
| Tensione di alimentazione<br>230 / 400V ± 10%<br>Trifase | Potenza assorbita per uscita nominale<br>**420:** 22 kVA per fattore di intermittenza 60%<br>**505:** 30 kVA per fattore di intermittenza 60% | Frequenza<br>50 Hz |

| **USCITA NOMINALE a 40°C** | | | |
|---|---|---|---|
| | Fattore di intermittenza<br>(su periodo di 10 minuti) | Corrente in uscita | Tensione nominale in uscita |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **USCITA** | | | |
|---|---|---|---|
| | Gamma corrente di saldatura | | Massima tensione a vuoto |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **DIMENSIONI RACCOMANDATE PER CAVI E FUSIBILI** | | | |
|---|---|---|---|
| | Fusibile o Interruttore | | Cavo di alimentazione |
| **420:** | 63A (per 230V) Ritardato<br>32A (per 400V) Ritardato | **420:** | 4 Conduttori da 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A (per 230V) Ritardato<br>40A (per 400V) Ritardato | **505:** | 4 Conduttori da 6mm$^2$ |

| **DATI FISICI – DIMENSIONI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Peso |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (raffreddata ad acqua)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (raffreddata ad acqua)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Temperatura di impiego | Temperatura di immagazzinamento |
|---|---|
| –10°C a +40°C | -25°C a +55°C |

# Sicherheitsmaßnahmen / Unfallschutz

02/05

## ACHTUNG

Diese Anlage darf nur von ausgebildetem Fachpersonal genutzt, gewartet und repariert werden. Schließen Sie dieses Gerät nicht an, arbeiten Sie nicht damit oder reparieren Sie es nicht, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Beschädigungen am Gerät kommen. Beachten Sie auch die folgenden Beschreibungen der Warnhinweise. Lincoln Electric ist nicht verantwortlich für Fehler, die durch inkorrekte Installation, mangelnde Sorgfalt oder Fehlbenutzung des Gerätes entstehen.

| | |
|---|---|
| | ACHTUNG: Dieses Symbol gibt an, dass die folgenden Hinweise beachtet werden müssen, um gefährliche Verletzungen bis hin zum Tode oder Beschädigungen am Gerät zu verhindern. Schützen Sie sich und andere vor gefährlichen Verletzungen oder dem Tode. |
| 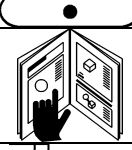 | BEACHTEN SIE DIE ANLEITUNG: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Beschädigungen am Gerät kommen. |
| 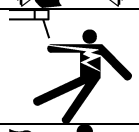 | STROMSCHLÄGE KÖNNEN TÖDLICH SEIN: Schweißgeräte erzeugen hohe Stromstärken. Berühren Sie keine stromführenden Teile oder die Elektrode mit der Haut oder nasser Kleidung. Schützen Sie beim Schweißen Ihren Körper durch geeignete isolierende Kleidung und Handschuhe. |
| | ELEKTRISCHE GERÄTE: Schalten Sie die Netzspannung am Sicherungskasten aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Arbeiten an der Maschine ausgeführt werden. Erden Sie die Maschine gemäß den geltenden elektrischen Bestimmungen. |
| 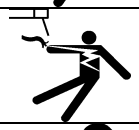 | ELEKTRISCHE GERÄTE: Achten Sie regelmäßig darauf, dass Netz-, Werkstück- und Elektrodenkabel in einwandfreiem Zustand sind und tauschen Sie diese bei Beschädigung aus. Legen Sie den Elektrodenhalter niemals auf den Schweißarbeitsplatz, damit es zu keinem ungewollten Lichtbogen kommt. |
| | ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER BERGEN GEFAHREN: Elektrischer Strom, der durch ein Kabel fließt, erzeugt ein elektrisches und magnetisches Feld (EMF). EMF Felder können Herzschrittmacher beeinflussen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen. |
| | CE Konformität: Dieses Gerät erfüllt die CE-Normen. |
| 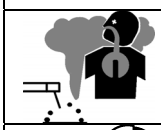 | RAUCH UND GASE KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN: Schweißen erzeugt Rauch und Gase, die gesundheitsschädlich sein können. Vermeiden Sie das Einatmen dieser Metalldämpfe. Benutzen Sie eine Schweißrauchabsaugung, um die Dämpfe abzusaugen. |
| | LICHTBÖGEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN HERVORRUFEN: Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Schutzmasken für Augen, Ohren und Körper, um sich vor Spritzern und Strahlungen zu schützen. Warnen Sie auch in der Umgebung befindliche Personen vor den Gefahren des Lichtbogens. Lassen Sie niemanden ungeschützt den Lichtbogen beobachten. |
| 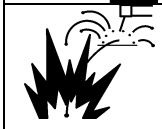 | SCHWEISSPRITZER KÖNNEN FEUER ODER EXPLOSIONEN VERURSACHEN: Entfernen Sie feuergefährliche Gegenstände vom Schweißplatz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Schweißen Sie keine Behälter, die brennbare oder giftige Stoffe enthalten, bis diese vollständig geleert und gesäubert sind. Schweißen Sie niemals an Orten, an denen brennbare Gase, Stoffe oder Flüssigkeiten vorhanden sind. |
| 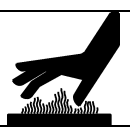 | GESCHWEISSTE MATERIALIEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN: Schweißen verursacht hohe Temperaturen. Heiße Materialien können somit ernsthafte Verbrennungen verursachen. Benutzen Sie Handschuhe und Zangen, wenn Sie geschweißte Materialien berühren oder bewegen. |
| | S-ZEICHEN: Dieses Gerät darf Schweißstrom in Umgebungen mit erhöhter elektrischer Gefährdung liefern. |

| | |
|---|---|
|  | DEFEKTE GASFLASCHEN KÖNNEN EXPLODIEREN: Benutzen Sie nur Gasflaschen mit dem für den Schweißprozess geeigneten Gas und ordnungsgemäßen Druckreglern, die für dieses Gas ausgelegt sind. Lagern Sie Gasflaschen aufrecht und gegen Umfallen gesichert. Bewegen Sie keine Gasflasche ohne Ihre Sicherheitskappe. Berühren Sie niemals eine Gasflasche mit der Elektrode, Elektrodenhalter, Massekabel oder einem anderen stromführenden Teil. Gasflaschen dürfen nicht an Plätzen aufgestellt werden, an denen sie beschädigt werden können, inklusive Schweißspritzern und Wärmequellen. |

# Installation und Bedienungshinweise

Bitte diesen Abschnitt vor Montage und Inbetriebnahme der Maschine vollständig durchlesen.

## Aufstellungsort und -umgebung

Diese Maschine kann auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Jedoch sind dabei die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten.

- Die Maschine darf nicht auf einer schrägen Fläche aufgestellt oder betrieben werden, die eine Neigung von mehr 15° aufweist.
- Die Maschine darf nicht zum Auftauen von Rohren verwendet werden.
- Am Aufstellungsort der Maschine ist auf ausreichende Frischluftzirkulation zu achten. Der Luftstrom zu den Be- und Entlüftungsöffnungen darf nicht behindert werden. Die Maschine bei Betrieb nicht mit Papier, Stoff oder Putzlappen abdecken.
- Schmutz und Staub sind soweit wie möglich von der Maschine fernzuhalten.
- Die Maschine verfügt über Schutzart IP23 und ist daher so weit wie möglich trocken zu halten. Sie darf nicht auf feuchtem oder nassem Untergrund aufgestellt werden.
- Die Maschine nicht in der Nähe funk- oder ferngesteuerter Geräte aufstellen. Der Maschinenbetrieb könnte die Funktion von sich in der Nähe befindlichen funk- und ferngesteuerten Geräten so weit beeinflussen, dass Verletzungen des Bedienpersonals und Schäden an den Geräten die Folge sein können. Bitte beachten Sie hierzu auch den Abschnitt bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit in dieser Betriebsanleitung.
- Die Maschine nicht bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40°C in Betrieb nehmen.

## Einschaltdauer und Überhitzungsschutz

Die Einschaltdauer ist die Zeit in Prozent von 10 Min., bei der mit der eingestellten Stromstärke ununterbrochen geschweißt werden kann.

Beispiel: 60% Einschaltdauer:



6 Minuten Schweißen. 4 Minuten Unterbrechung.

Eine Überschreitung der Einschaltdauer aktiviert den thermischen Schutz.




Minuten oder Einschaltdauer verringern

## Anschluss an die Stromversorgung

Installation und Stromanschluss müssen vorschriftsmäßig ausgeführt werden.

Überprüfen Sie Netzeingangsspannung, Phase und Frequenz der Netzversorgung, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Prüfen Sie die Erdverbindung der Maschine zum Netzeingang. Die zugelassenen Netzeingangsspannungen sind 3x230V und 3x400V, 50Hz (400V: Herstellereinstellung). Für weitere Informationen lesen Sie bitte die technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung und das Typenschild der Maschine.

Bei Änderung der Eingangsspannung:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel von der Stromquelle abgekoppelt und die Maschine ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Verbinden Sie X6 wie im untenstehenden Diagramm.

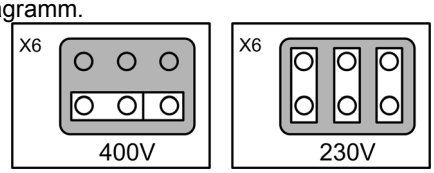


- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Eine ausreichende Spannungs- und Stromversorgung für den Normalbetrieb der Maschine ist zu gewährleisten. Die vorzusehende Sicherung (oder Schutzschalter mit Kenngröße "D") sowie die Kabelabmessungen sind in den technischen Spezifikationen dieser Betriebsanleitung angegeben.

Sh. auch Punkte [1] und [11] der u.a. Abbildungen.

## Ausgangsverbindungen

Sh. Punkte [4], [5], [6] und [8] der u.a. Abbildungen.

## Steuerung und Funktion

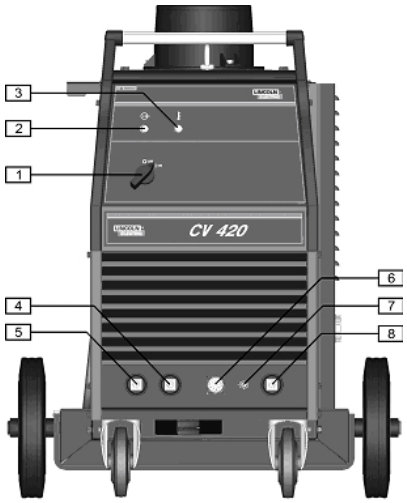


1. Netzschalter EIN/AUS (O/I): Er schaltet die Stromversorgung der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine an das Stromnetz angeschlossen ist, bevor Sie diese einschalten ("I").

2. Betriebsanzeige: Zeigt an, dass die Maschine eingeschaltet ist.

3. Übertemperaturanzeige: Zeigt die Überhitzung der Maschine oder ungenügende Kühlung an.

4. Negativer Schweißstromausgang mit niedriger Induktivität: Der Anschluß mit niedriger Induktivität wird typischerweise für Kurzlichtbogen-Schweißen von niedriglegierten Stählen, besonders bei Dünnblech oder unter $CO_2$ Schutzgas, verwendet.

5. Negativer Schweißstromausgang mit hoher Induktivität: Der höherinduktive Ausgang ist mehr geeignet für die Schweißung schwerer Konstruktionen oder bei Verwendung von 75% Argon / 25% $CO_2$ Mischgas. Der Anschluß sorgt für einen weicheren Lichtbogen und ein besseres Fließverhalten als bei kleinerer Induktivität. Ein Sprühlichtbogen ist mit diesem Anschluß möglich.

6. Steuerleitungsanschluss Drahtvorschub: 14-polige Anschlussdose für Drahtvorschub. Stellt die Versorgungsspannung zur Verfügung.

7. Voltmeterschalter am Vorschubgerät: Dieser Schalter ermöglicht den Polaritätswechsel des Voltmeters entsprechend der Polung des Schweißstromanschlusses. Bei positiv gepoltem Brenner (MIG, Outershield- und einige Innershield-Verfahren) muß er auf "+" stehen. Bei negativ gepoltem Schweißbrenner (bei den meisten Innershield-Anwendungen) muß der Schalter auf "-" gesetzt werden.

8. Positive Ausgangsbuchse: Zum Anschluss des Schweißstromkabels an das Drahtvorschubgerät.

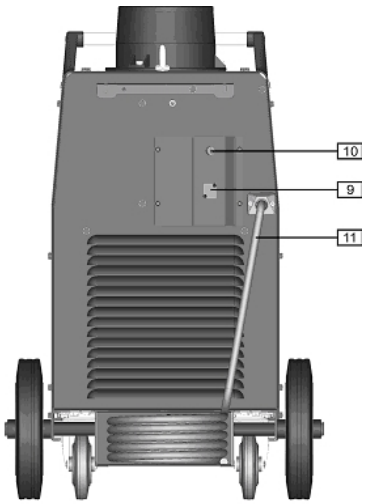


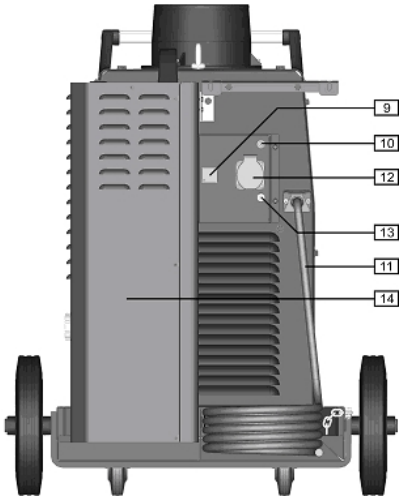


9. Abgedeckter Gehäuseausschnitt: Ermöglicht den Einbau einer Steckdose für ein $CO_2$-Heizgerät (siehe Zubehör K14009-1, $CO_2$-Anschluss).

10. Sicherung: Diese Sicherung überwacht die Stromversorgung des Drahtvorschubgerätes (siehe Ersatzteilliste).

11. Primärkabel: Verbinden Sie die Stromquelle mit dem Eingangskabel, das für diese Maschine geeignet ist. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

12. Netzanschluß für die Kühler-Einheit (nur Modell mit Wasserkühlung): Für den Betrieb der Kühler-Einheit. Diese Steckdose liefert 230V, 2.5A und ist durch einen Sicherungsautomaten geschützt [13].

13. Überspannungsschutz (nur Modell mit Wasserkühlung): Schützt den Anschluß der Kühler-Einheit [12]. Die Stromversorgung wird abgeschaltet, wenn eine Stromstärke von 2.5A überschritten wird. Der Schutzschalter muß gedrückt werden, damit die Stromversorgung gewährleistet ist.

14. Kühler (nur Modell mit Wasserkühlung): Wird zur Kühlung des Schweißbrenners verwendet. Der Kühler arbeitet ständig.

**⚠ WARNUNG**

Lesen Sie die Bedienanleitung für den Kühler sorgfältig durch, bevor sie diesen an die Maschine anschließen.

## Anschlüsse Schweißkabel

Schließen Sie das Massekabel an die Buchse [4] oder [5]. Das andere Ende mit der Masseklemme wird mit dem Werkstück verbunden.

Anschluß des Drahtvorschubgerätes LINC FEED 33 an die Stromquelle:

- Verbinden Sie das positive Schweißkabel mit der Ausgangsbuchse [8].
- Verbinden Sie das Steuerkabel des Vorschubgerätes mit dem Anschluß [6] (siehe Zubehör, Zwischenschlauchpaket Stromquelle / Drahtvorschub K10347-PG-xM oder K10347-PGW-xM).

Verwenden Sie möglichst kurze Kabellängen.

## Maschinen- und Stromkreisüberwachung

Die CV420 / CV505 ist geschützt gegen Überhitzung, Überlastung und unabsichtlichen Kurzschluß.

Bei Überhitzung schaltet der Temperaturwächter den Ausgangsstrom ab und die Übertemperaturanzeige [3] leuchtet auf. Wenn die Maschine abgekühlt ist, schaltet der Übertemperaturschutz den Schweißstrom wieder ein.

Die CV420 / CV505 ist auch elektronisch geschützt gegen Überlastung und unabsichtlichen Kurzschluß. Der Überlast- und Kurzschlußschutz reduziert automatisch den Ausgangsstrom, falls eine Überlastung festgestellt wurde.

## Wartung

**⚠ WARNUNG**

Für Wartung und Reparatur des Gerätes konsultieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die Lincoln Electric. Eine unsachgemäß durchgeführte Wartung oder Reparatur durch eine nicht qualifizierte Person führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Wartungsintervalle können abhängig von den Arbeitsbedingungen der Maschine schwanken.

Ein schwerwiegender Schaden ist unverzüglich zu melden.

### Laufende Wartung (täglich)

- Überprüfen der Kabel und aller Anschlüsse. Ersetzen Sie diese, wenn erforderlich.
- Entfernen Sie Schweißspritzer von der Schweißdüse. Schweißspritzer können den Fluß des Schutzgases von der Schweißdüse zum Lichtbogen beeinflussen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Düse und ersetzen Sie diese, wenn erforderlich.
- Überprüfen Sie Zustand und Betrieb des Lüfters – halten Sie dessen Lüftungsschlitze frei und sauber.

### Periodische Wartung (alle 20 Betriebsstunden, mindestens einmal im Jahr)

Zusätzlich zur laufenden Wartung sind folg. Arbeiten durchzuführen:

- Halten Sie die Maschine sauber. Verwenden Sie einen trockenen Luftstrom mit geringem Luftdruck. Entfernen Sie den Staub von der äußeren Abdeckung und aus dem Innern des Gehäuses.
- Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie diese nach, wenn erforderlich.

**⚠ WARNUNG**

Die Maschine muß während der Durchführung der Wartungsarbeiten vom Netz getrennt sein. Nach jeder Reparatur sind geeignete Tests durchzuführen, um die Betriebssicherheit zu überprüfen.

# Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

11/04

Diese Maschine wurde unter Beachtung aller zugehörigen Normen und Vorschriften gebaut. Dennoch kann es unter besonderen Umständen zu elektromagnetischen Störungen anderer elektronischer Syteme (z.B. Telefon, Radio, TV, Computer usw.) kommen. Diese Störungen können im Extremfall zu Sicherheitsproblemen der beeinflussten Systeme führen. Lesen Sie deshalb diesen Abschnitt aufmerksam durch, um das Auftreten elektromagnetischer Störungen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.

Diese Maschine ist für den industriellen Einsatz konzipiert worden. Bei Benutzung dieser Anlage in Wohngebieten sind daher besondere Vorkehrungen zu treffen, um Störungen durch elektromagnetische Beeinflussungen zu vermeiden. Halten Sie sich stets genau an die in dieser Bedienungsanleitung genannten Einsatzvorschriften. Falls dennoch elektromagnetische Störungen auftreten, müssen geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Kundendienst der Lincoln Electric. Technische Änderungen der Anlage sind nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Schweißgerätes, dass sich keine für elektromagnetische Störungen empfänglichen Geräte und Anlagen im möglichen Einflussbereich befinden. Dies gilt besonders für:

- Steuerleitungen, Datenkabel und Telefonleitungen.
- Radio und Televisions-Sender oder -Empfänger sowie deren Kabelverbindungen. Computer oder computergesteuerte Anlagen.
- Elektronische Sicherheitseinrichtungen und Steuereinheiten für industrielle Anlagen. Elektronische Mess- und Kalibriereinrichtungen.
- Medizinische Apparate und Geräte, Hörgeräte oder persönliche Implantate wie Herzschrittmacher usw. Achtung! Informieren Sie sich vor Inbetriebnahme der Anlage in der Nähe von Kliniken und Krankenhäusern über die hierzu gültigen Vorschriften, und sorgen Sie für die exakte Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen!
- Prüfen Sie grundsätzlich die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten, die sich im Einflussbereich der Schweißanlage befinden.
- Dieser Einflussbereich kann in Abhängigkeit der physikalischen Umstände in seiner räumlichen Ausdehnung stark variieren.

Befolgen Sie zusätzlich die folgenden Richtlinien um elektromagnetische Abstrahlungen zu reduzieren:

- Schließen Sie die Maschine stets nur wie beschrieben an. Falls dennoch Störungen auftreten, muss eventuell ein zusätzlicher Netzfilter eingebaut werden.
- Halten Sie die Länge der Schweißkabel möglichst auf ein erforderliches Mindestmaß begrenzt. Wenn möglich, sollte das Werkstück separat geerdet werden. Beachten Sie stets bei allen Maßnahmen, dass hierdurch keinerlei Gefährdung von direkt oder indirekt beteiligten Menschen verursacht wird.
- Abgeschirmte Kabel im Arbeitsbereich können die elektromagnetische Abstrahlung reduzieren. Dies kann je nach Anwendung notwendig sein.

# Technische Daten

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **NETZEINGANG** | | |
|---|---|---|
| Netzeingangsspannung<br>230 / 400V ± 10%<br>Dreiphasig | Leistungsaufnahme<br>**420:** 22 kVA @ 60% ED<br>**505:** 30 kVA @ 60% ED | Frequenz<br>50 Hertz (Hz) |

| **LEISTUNGSDATEN BEI 40°C UMGEBUNGSTEMPERATUR** | | | |
|---|---|---|---|
| | Einschaltdauer<br>(basierend auf 10min-Zyklus) | Ausgangsstromstärke | Ausgangsspannung |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **AUSGANGLEISTUNG** | | | |
|---|---|---|---|
| | Schweißstrombereich | | Maximale Leerlaufspannung |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **PRIMÄRKABELQUERSCHNITTE UND ABSICHERUNG** | | | |
|---|---|---|---|
| | Sicherung oder Sicherungsautomat | | Primärkabel |
| **420:** | 63A träge (230V Eingangsspannung)<br>32A träge (400V Eingangsspannung) | **420:** | 4 Adern, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A träge (230V Eingangsspannung)<br>40A träge (400V Eingangsspannung) | **505:** | 4 Adern, 6mm$^2$ |

| **ABMESSUNGEN UND GEWICHT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | Länge | Gewicht |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (wassergekühlte-Version)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (wassergekühlte-Version)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Zulässige Umgebungstemperaturen | Zulässige Lagerungstemperaturen |
|---|---|
| -10°C bis +40°C | -25°C bis +55°C |

# Seguridad

11/04

## ATENCION

Este equipo debe ser utilizado por personal cualificado. Asegúrese de que todos los procedimientos de instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación son realizados únicamente por personal cualificado. Lea y comprenda este manual antes de trabajar con el equipo. No seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar lesiones personales de distinta gravedad, incluída la muerte o daños a este equipo. Lea y comprenda las explicaciones de los símbolos de advertencia, que se muestran a continuación. Lincoln Electric no se hace responsable de los daños producidos por una instalación incorrecta, una falta de cuidado o un funcionamiento inadecuado.

| | |
|---|---|
| | ¡PELIGRO!: Este símbolo indica qué medidas de seguridad se deben tomar para evitar lesiones personales de diferente gravedad, incluída la muerte, o daños a este equipo. Protéjase usted y a los demás contra posibles lesiones personales de distinta gravedad, incluída la muerte. |
| 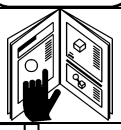 | LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES: Asimile el contenido de este manual de instrucciones antes de trabajar con el equipo. La soldadura al arco puede ser peligrosa. NO seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar lesiones personales de distinta gravedad, incluída la muerte, o daños a este equipo. |
| 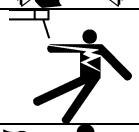 | LA DESCARGA ELECTRICA PUEDE MATAR: Los equipos de soldadura generan voltajes elevados. No toque el electrodo, la pinza de masa, o las piezas a soldar cuando el equipo esté en marcha. Aíslese del electrodo, la pinza de masa, o las piezas en contacto cuando el equipo esté en marcha. |
| | EQUIPOS ELÉCTRICOS: Desconecte la alimentación del equipo desde el interruptor de red o desde la caja de fusibles antes de reparar o manipular el interior de este equipo. Conecte el tierra de este equipo de acuerdo con el reglamento eléctrico local. |
| 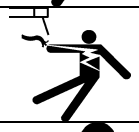 | EQUIPOS ELÉCTRICOS: Inspeccione con regularidad los cables de red, electrodo y masa. Si hay algún daño en el aislamiento sustituya dicho cable inmediatamente. No coloque directamente la pinza portaelectrodos sobre la mesa de soldadura o sobre cualquier otra superficie que esté en contacto con la pinza de masa para evitar el riesgo de un cebado accidental del arco. |
| 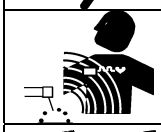 | LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS: La corriente eléctrica que circula a través de un conductor origina campos eléctricos y magnéticos (EMF) localizados. Los campos EMF pueden interferir con los marcapasos, las personas que utilicen estos dispositivos deben consultar a su médico antes de acercarse a una máquina de soldar. |
| | CUMPLIMIENTO CE: Este equipo cumple las directivas de la CEE. |
| 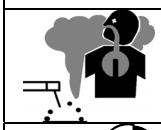 | LOS HUMOS Y LOS GASES PUEDEN SER PELIGROSOS: La soldadura puede producir humos y gases peligrosos para la salud. Evite respirarlos. Utilice la suficiente ventilación y/o extracción de humos para mantener los humos y gases alejados de la zona de respiración. |
| 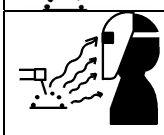 | LA LUZ DEL ARCO PUEDE QUEMAR: Utilice una pantalla de protección con el filtro adecuado para proteger sus ojos de la luz y de las chispas del arco cuando se suelde o se observe una soldadura por arco abierto. Use ropa adecuada de material ignífugo para proteger la piel de las radiaciones del arco. Proteja a otras personas que se encuentren cerca del arco y/o adviértales que no miren directamente al arco ni se expongan a su luz o sus proyecciones. |
| 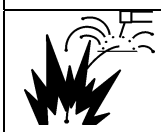 | LAS PROYECCIONES DE SOLDADURA PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN: Retire del lugar de soldadura todos los objetos que presenten riesgo de incendio. Tenga un extintor de incendios siempre a mano. Recuerde que las chispas y las proyecciones calientes de la soldadura pueden pasar fácilmente por aberturas pequeñas. No caliente, corte o suelde tanques, tambores o contenedores hasta haber tomado las medidas necesarias para asegurar que tales procedimientos no van a producir vapores inflamables o tóxicos. No utilice nunca este equipo cuando haya presente gases inflamables, vapores o líquidos combustibles. |
| | LA SOLDADURA PUEDE QUEMAR: La soldadura genera una gran cantidad de calor. Las superficies calientes y los materiales en el área de trabajo pueden provocar quemaduras graves. Utilice guantes y pinzas para tocar o mover los materiales que haya en el área de trabajo. |
| | MARCAJE SEGURIDAD: Este equipo es adecuado como fuente de potencia para operaciones de soldadura efectuadas en un ambiente con alto riesgo de descarga eléctrica. |

| | |
|---|---|
|  | LA BOTELLA DE GAS PUEDE EXPLOTAR SI ESTA DAÑADA: Emplee únicamente botellas que contengan el gas de protección adecuado para el proceso utilizado y reguladores en buenas condiciones de funcionamiento, diseñados para el tipo de gas y la presión utilizadas. Mantenga siempre las botellas en posición vertical y encadenadas a un soporte fijo. No mueva o transporte botellas de gas que no lleven colocado el capuchón de protección. No deje que el electrodo, la pinza portaelectrodo, la pinza de masa o cualquier otra pieza con tensión eléctrica toque la botella de gas. Las botellas de gas deben estar colocadas lejos de las áreas donde puedan ser golpeadas o ser objeto de daño físico, o a una distancia de seguridad de las operaciones de soldadura. |

# Instalación e Instrucciones de Funcionamiento

Lea esta sección antes de la instalación y puesta en marcha del equipo.

## Emplazamiento y entorno

Esta máquina puede trabajar en ambientes agresivos. Sin embargo, es importante tener una serie de precauciones de manera que aseguren un funcionamiento duradero y fiable.

- No coloque ni haga funcionar la máquina sobre una superficie que tenga un ángulo de inclinación mayor de 15º desde la horizontal.
- No utilice esta máquina para precalentar tubos.
- Este equipo debe situarse en un lugar donde haya una buena circulación de aire limpio, sin restricciones de aire. Cuando esté funcionando no cubrirlo con papel, ropa o trapos.
- Se debe restringir al mínimo la entrada de polvo y suciedad en el interior de la máquina.
- Este equipo tiene un grado de protección IP23. Mantenerlo seco y no situarlo en suelos húmedos o en charcos.
- Coloque el equipo alejado de maquinaria que trabaje por radio control. El normal funcionamiento del equipo podría afectar negativamente a dichos equipos, provocando serias averías y daños en los mismos. Ver la sección compatibilidad electromagnética en este manual.
- No trabaje en zonas donde la temperatura ambiente supere los 40º C.

## Factor marcha y Sobrecalentamiento

El factor marcha de la máquina es el porcentaje de tiempo en ciclos de 10 minutos, durante el cual el operario puede hacer funcionar la máquina al valor nominal de la corriente de soldadura.

Ejemplo: 60% Factor marcha:



Soldando durante 6 min. Parar durante 4 min.

Sobrepasar el tiempo de soldadura del factor marcha puede provocar que se active el circuito de protección térmica.




Minutos o descenso Factor marcha

## Conexión a la red

Instalación y tomas de salida de red deberían protegerse de acuerdo a las normas.

Comprobar la tensión de red, fases y frecuencia suministrada a la máquina antes de conectarla. Verificar la conexión del cable de tierra de la máquina a la toma de la red. La entrada de voltaje permitidos son 3x230V y 3x400V 50Hz (400V: preparada de fábrica). Para más información sobre el suministro de la entrada de corriente ver la sección de especificaciones técnicas de este manual o la placa de características de esta máquina.

Si necesita efectuar el cambio de tensión en la máquina:

- Asegúrese de que el cable de entrada de corriente está desconectado de la entrada principal y la máquina está parada (OFF).
- Quite el panel lateral izquierdo de la máquina.
- Reconecte X6 según indica el diagrama.

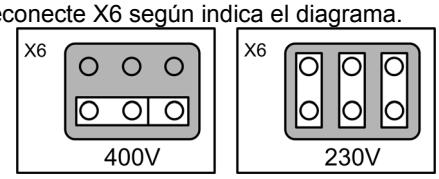


- Recoloque el panel lateral izquierdo.

Asegúrese de que la potencia de entrada es la adecuada para el correcto funcionamiento de la máquina. Es necesario fusibles retardados (o interruptor margnetotérmico curvo tipo "D") y sección de cable indicados en las especificaciones técnicas de este manual.

Referente a los puntos [1] y [11] del dibujo inferior.

## Conexiones de Salida

Referente a los puntos [4], [5], [6] y [8] del dibujo inferior.

## Controles y Características de funcionamiento

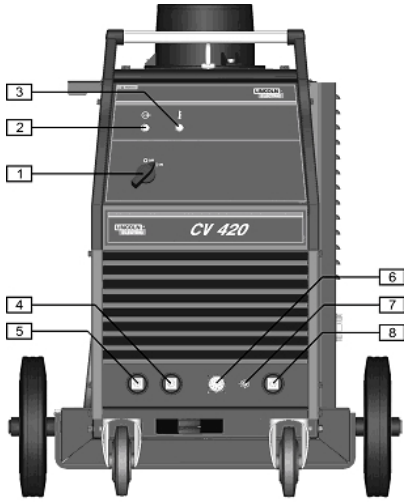


1. Interruptor de Corriente ON/OFF (O/I): Controla la entrada de corriente a la máquina. Asegúrese de que la fuente de corriente está conectada a la red principal antes de colocar el interruptor en posición ("I").

2. Luz Indicador de Corriente: Indica que la máquina está encendida.

3. Luz Indicador Térmico: Indica que la máquina está sobrecargada o si la refrigeración no es suficiente.

4. Zócalo de Corriente de Salida Negativa de Baja Inductancia: La conexión de baja inductancia se usa típicamente para la soldadura al arco del acero suave en cortocircuito, en particular en materiales delgados o cuando se usa gas de protección $CO_2$.

5. Zócalo de Corriente de Salida Negativa de Alta Inductancia: La conexión de alta inductancia es más adecuada para la soldadura en cortocircuito de estructuras pesadas o cuando se usa gas de protección 75% Argón / 25% $CO_2$. La conexión produce un arco más suave y un cordón más plano con más mojado que la conexión de baja inductancia. Es posible una transferencia tipo spray con una u otra conexión.

6. Receptáculo del Devanador: Receptáculo de 14-pins para el devanador. Proporciona conexiones para la energía auxiliar del devanador.

7. Conmutador Voltímetro del Devanador: Este conmutador selecciona la polaridad del voltímetro del devanador, si está equipado con él. Cuando la pistola de soldadura es positiva (MIG, Outershield y algunos procesos Innershield), coloque el conmutador en "+". Cuando la pistola de soldadura es negativa (la mayoría de aplicaciones Innershield), coloque el conmutador en "-".

8. Zócalo Corriente de Salida Positiva: Permite la conexión del cable de corriente al devanador.

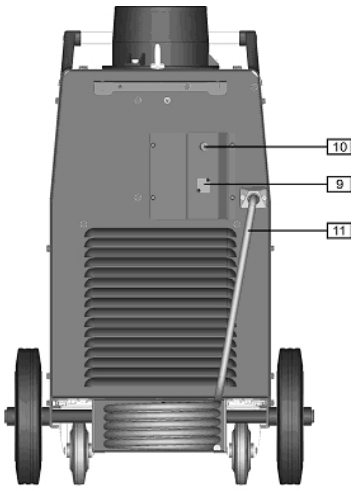


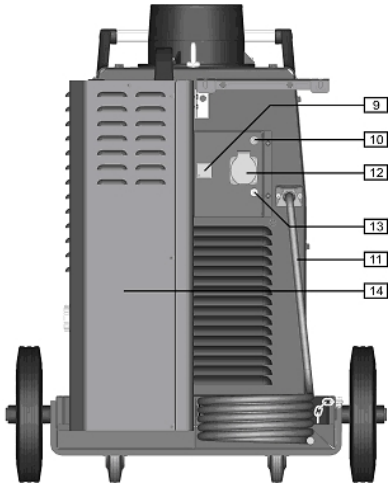


9. Taladro Cubierto: Para el zócalo del calentador de gas $CO_2$ (ver accesorios K14009-1 Kit zócalo $CO_2$).

10. Fusible: Este fusible protege el circuito de suministro de corriente del devanador (ver Piezas de Recambio).

11. Cable Entrada Red: Conectar el cable de entrada de red al valor nominal de corriente de salida y de acuerdo a las normas apropiadas. Sólo puede conectarse a través de personal cualificado.

12. Toma Suministro de Corriente Refrigerador (Sólo para modelo refrigerado por agua): Para el suministro de la unidad de refrigeración. El zócalo tiene una salida de 230V, 2.5A y está protegido por el interruptor térmico [13].

13. Interruptor Térmico (Sólo para modelo refrigerado por agua): Protege la toma de suministro de corriente al Refrigerador [12]. Desconecta el suministro de energía cuando la corriente supera 2.5A. Presionar para restablecer el suministro de corriente.

14. Refrigerador (Sólo para modelo refrigerado por agua): Refrigera la pistola de soldadura refrigerada por agua. El refrigerador funciona continuamente.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Lea y comprenda el manual del refrigerador antes de conectarlo a la máquina.

## Conexiones Cables de Soldadura

Inserte el conector ¼ vuelta del cable de masa en el zócalo [4] u [5]. El otro extremo de este cable se conecta a la pieza de trabajo con la pinza de masa.

Conecte el devanador LINC FEED 33 a la fuente de corriente:

- Inserte el cable de soldadura positivo al zócalo de la corriente de salida [8].
- Inserte el cable de control del devanador al zócalo [6] (ver Accessorios, cable Fuente de Corriente/Devanador K10347-PG-xM o K10347-PGW-xM).

Use longitudes de cable lo más cortas posible.

## Protección Máquina y Circuito

La CV420 / CV505 está protegida contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuitos accidentales.

Si la máquina se sobrecalienta el circuito de protección térmica disminuirá la corriente de salida a 0. El indicador de protección térmica [3] se encenderá. El circuito de protección térmica conectará la corriente de salida de nuevo cuando la máquina se haya enfriado.

La CV420 / CV505 también está protegida electrónicamente contra sobrecarga y cortocircuito accidental. El circuito de protección a sobrecarga y cortocircuito accidental reduce automáticamente la corrienten de salida a un valor de seguridad cuando se detecta la sobrecarga.

## Mantenimiento

**⚠ PRECAUCIÓN**

Para cualquier tipo de trabajo de reparación o mantenimiento, se recomienda contacte con el servicio de asistencia técnica autorizado más cercano o con Lincoln Electric. Los trabajos de reparación o mantenimiento realizados por el personal o por servicios técnicos no autorizados anularán la garantía del fabricante.

La frecuencia de las operaciones de mantenimiento puede variar en función del ambiente de trabajo en el que se coloque la máquina.

Cualquier daño que se observe debe ser comunicado inmediatamente.

**Mantenimiento de rutina (cada día)**

- Verificar la integridad de cables y conexiones. Cambiarlos si es necesario.
- Quitar las salpicaduras de la boquilla de la pistola de soldadura. Las salpicaduras pueden interferir el flujo del gas de protección hacia el arco.
- Verificar el estado de la pistola de soldadura; cambiarla, si es necesario.
- Verificar estado y funcionamiento del ventilador de refrigeración. Mantenga limpias las rendijas de flujo de aire.

**Mantenimiento periódico (cada 200 horas de trabajo o una vez al año como mínimo)**

Efectuar el mantenimiento de rutina y además:

- Mantenga limpia la máquina. Empleando flujo de aire seco (y de baja presión), quite el polvo de la carcasa externa y del interior.
- Compruebe y apriete todos los tornillos.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Desconectar la máquina del suministro de red antes de cada mantenimiento y servicio. Después de cada reparación, efectuar los ensayos adecuados para comprobar la seguridad.

# Compatibilidad Electromagnética (EMC)

11/04

Esta máquina ha sido diseñada de conformidad con todas las directivas y normas relativas a la compatibilidad electromagnética. Sin embargo, todavía podría generar interferencias electromagnéticas que pueden afectar a otros sistemas como son telecomunicaciones (teléfono, radio y televisión) u otros sistemas de seguridad. Estas interferencias pueden ocasionar problemas de seguridad en los sistemas afectados. Lea y comprenda esta sección para eliminar o al menos reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas generadas por esta máquina.

Esta máquina ha sido diseñada para trabajar en zonas industriales. Para operar en una zona no industrial es necesario tomar una serie de precauciones para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas. El operario debe instalar y trabajar con este equipo tal como se indica en este manual de instrucciones. Si se detectara alguna interferencia electromagnética el operario deberá poner en práctica acciones correctoras para eliminar estas interferencias con la asistencia de Lincoln Electric.

Antes de instalar el equipo de soldadura, el usuario deberá hacer una evaluación de los problemas de interferencias electromagnéticas que se puedan presentar en el área circundante. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cables de entrada y salida, cables de control, y cables de teléfono que estén en, o sean adyacentes al área de trabajo y a la máquina.
- Emisores y receptores de radio y/o televisión. Ordenadores o equipos controlados por ordenador.
- Equipos de control y seguridad para procesos industriales. Aparatos para calibración y medida.
- Dispositivos médicos como marcapasos o equipos para sordera.
- Compruebe la inmunidad de los equipos que funcionen en o cerca del área de trabajo. El operario debe estar seguro de que todos los equipos en la zona sean compatibles. Esto puede requerir medidas de protección adicionales.
- El tamaño de la zona que se debe considerar dependerá de la actividad que vaya a tener lugar. Puede extenderse más allá de los límites previamente considerados.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para reducir las emisiones electromagnéticas de la máquina.

- Los equipos de soldadura deben ser conectados a la red según este manual. Si se produce una interferencia, puede que sea necesario tomar precauciones adicionales, como filtrar la corriente de alimentación.
- Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible y se deben colocar juntos y a nivel del suelo. Si es posible conecte a tierra la pieza a soldar para reducir las emisiones electromagnéticas. El operario debe verificar que la conexión a tierra de la pieza a soldar no causa problemas de seguridad a las personas ni al equipo.
- La protección de los cables en el área de trabajo puede reducir las emisiones electromagnéticas. Esto puede ser necesario en aplicaciones especiales.

# Especificaciones Técnicas

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **ENTRADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación<br>230 / 400V ± 10%<br>Trifásica | Potencia de Entrada a Salida Nominal<br>**420:** 22 kVA @ 60% Factor Marcha<br>**505:** 30 kVA @ 60% Factor Marcha | | | Frecuencia<br>50 Hertz (Hz) |
| **SALIDA NOMINAL A 40°C** | | | | |
| Factor marcha<br>(Basado en un período de 10 min.) | | Corriente de Salida | | Tensión de Soldadura |
| **420:** | 60% | 420A | | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | | 33.3 Vdc |
| **CORRIENTE DE SALIDA** | | | | |
| Rango de Corriente de salida | | Tensión en Vacío Máxima | | |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc | |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc | |
| **SECCIÓN DE CABLE Y TAMAÑO DE FUSIBLE RECOMENDADO** | | | | |
| Fusible o Disyuntor | | Cable de red | | |
| **420:** | 63A Retardado (230V entrada)<br>32A Retardado (400V entrada) | **420:** | 4 Conductores, 6mm$^2$ | |
| **505:** | 63A Retardado (230V entrada)<br>40A Retardado (400V entrada) | **505:** | 4 Conductores, 6mm$^2$ | |
| **DIMENSIONES** | | | | |
| | Alto | Ancho | Fondo | Peso |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (versión agua)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (versión agua)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |
| Temperatura de Trabajo<br>-10°C a +40°C | | Temperatura de Almacenamiento<br>-25°C a +55°C | | |

# Sécurité

11/04

## ATTENTION

L'installation, l'utilisation et la maintenance ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Le non respect des mesures de sécurité peut avoir des conséquences graves: dommages corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du matériel. Lisez attentivement la signification des symboles de sécurité ci-dessous. Lincoln Electric décline toute responsabilité en cas d'installation, d'utilisation ou de maintenance effectuées de manière non conforme.

| | |
|---|---|
| | DANGER: Ce symbole indique que les consignes de sécurité doivent être respectées pour éviter tout risque de dommage corporel ou d'endommagement du poste. Protégez-vous et protégez les autres. |
| 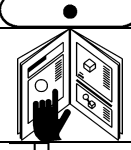 | LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'équipement. Le soudage peut être dangereux. Le non respect des mesures de sécurité peut avoir des conséquences graves: dommages corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du matériel. |
| 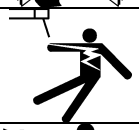 | UN CHOC ELECTRIQUE PEUT ETRE MORTEL: Les équipements de soudage génèrent de la haute tension. Ne touchez jamais aux pièces sous tension (électrode, pince de masse…) et isolez-vous. |
| | EQUIPEMENTS A MOTEUR ELECTRIQUE: Coupez l'alimentation du poste à l'aide du disjoncteur du coffret à fusibles avant toute intervention sur la machine. Effectuez l'installation électrique conformément à la réglementation en vigueur.<br>MISE A LA TERRE: Pour votre sécurité et pour un bon fonctionnement, le câble d'alimentation doit être impérativement connecté à une prise de courant avec une bonne prise de terre. |
| | EQUIPEMENTS A MOTEUR ELECTRIQUE: Vérifiez régulièrement l'état des câbles électrode, d'alimentation et de masse. S'ils semblent en mauvais état, remplacez-les Immédiatement. Ne posez pas le porte-électrode directement sur la table de soudage ou sur une surface en contact avec la pince de masse afin d'éviter tout risque d'incendie. |
| 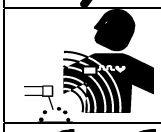 | LES CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES PEUVENT ETRE DANGEREUX: Tout courant électrique passant par un conducteur génère des champs électriques et magnétiques (EMF). Ceux-ci peuvent produire des interférences avec les pacemakers. Il est donc recommandé aux soudeurs porteurs de pacemakers de consulter leur médecin avant d'utiliser cet équipement. |
| | COMPATIBILITE CE: Cet équipement est conforme aux Directives Européennes. |
| | FUMEES ET GAZ PEUVENT ETRE DANGEREUX: Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Evitez de les respirer et utilisez une ventilation ou un système d'aspiration pour évacuer les fumées et les gaz de la zone de respiration. |
| 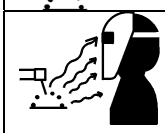 | LES RAYONNEMENTS DE L'ARC PEUVENT BRULER: Utilisez un masque avec un filtre approprié pour protéger vos yeux contre les projections et les rayonnements de l'arc lorsque vous soudez ou regardez souder. Portez des vêtements appropriés fabriqués avec des matériaux résistant durablement au feu afin de protéger votre peau et celle des autres personnes. Protégez les personnes qui se trouvent à proximité de l'arc en leur fournissant des écrans ininflammables et en les avertissant de ne pas regarder l'arc pendant le soudage. |
| 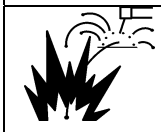 | LES ETINCELLES PEUVENT ENTRAINER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION: Eloignez toute matière inflammable de la zone de soudage et assurez-vous qu'un extincteur est disponible à proximité. Les étincelles et les projections peuvent aisément s'engouffrer dans les ouvertures les plus étroites telles que des fissures. Ne soudez pas de réservoirs, fûts, containers… avant de vous être assuré que cette opération ne produira pas de vapeurs inflammables ou toxiques. N'utilisez jamais cet équipement de soudage dans un environnement où sont présents des gaz inflammables, des vapeurs ou liquides combustibles. |
| | LES MATERIAUX SOUDES SONT BRULANTS: Le soudage génère de la très haute chaleur. Les surfaces chaudes et les matériaux dans les aires de travail peuvent être à l'origine de brûlures graves. Utilisez des gants et des pinces pour toucher ou déplacer les matériaux. |

| | |
|---|---|
| | SECURITE: Cet équipement peut fournir de l'électricité pour des opérations de soudage menées dans des environnements à haut risque de choc électrique. |
|  | UNE BOUTEILLE DE GAZ PEUT EXLOSER: N'utilisez que des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz de protection adapté à l'application de soudage et des détendeurs correctement installés correspondant au gaz et à la pression utilisés. Les bouteilles doivent être utilisées en position verticale et maintenues par une chaîne de sécurité à un support fixe. Ne déplacez pas les bouteilles sans le bouchon de protection. Ne laissez jamais l'électrode, le porte-électrode, la pince de masse ou tout autre élément sous tension en contact avec la bouteille de gaz. Les bouteilles doivent être stockées loin de zones "à risque": source de chaleur, étincelles… |

# Installation et Instructions d'Utilisation

Lisez attentivement la totalité de ce chapitre avant d'installer ou d'utiliser ce matériel.

## Emplacement et Environnement

Cette machine peut fonctionner dans des environnements difficiles. Il est cependant impératif de respecter les mesures ci-dessous pour lui garantir une longue vie et un fonctionnement durable.

- Ne placez pas et n'utilisez pas cette machine sur une surface inclinée à plus de 15° par rapport à l'horizontale.
- Ne pas uttiliser cette machine pour dégeler des canalisations.
- Stockez la machine dans un lieu permettant la libre circulation de l'air dans les aérations du poste. Ne la couvrez pas avec du papier, des vêtements ou tissus lorsqu'elle est en marche.
- Réduisez au maximum la quantité d'impuretés à l'intérieur de la machine.
- La machine possède un indice de protection IP23. Elle peut recevoir une pluie modérée sans que cela nuise à la sécurité de l'opérateur.
- Placez la machine loin d'équipements radiocommandés. Son utilisation normale pourrait en affecter le bon fonctionnement et entraîner des dommages matériels ou corporels. Reportez-vous au chapitre "Compatibilité Electromagnétique" de ce manuel.
- N'utilisez pas le poste sous des températures supérieures à 40°C.

## Facteur de marche et Surchauffe

Le facteur de marche d'un équipement de soudage est basé sur une période de 10 minutes: C'est le pourcentage de temps pendant lequel le poste peut souder à la valeur nominale du courant de soudage sans qu'il se produise de surchauffe ou d'interruption forcée du soudage.

Exemple: Facteur de marche 60%:

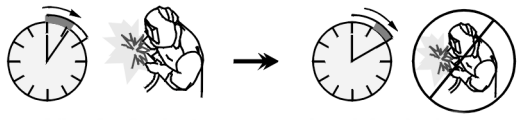

6 minutes de soudage. 4 minutes d'arrêt.

Un facteur de marche excessif provoquera le déclenchement du circuit de protection thermique.




Minutes ou diminution du FM

## Alimentation

Assurez-vous que la tension d'alimentation, le nombre de phase, et la fréquence correspondent bien aux caractéristiques exigées par cette machine avant de la mettre en marche. La tension d'alimentation adéquate est indiquée à la section "spécifications techniques" de ce manuel ainsi que sur la plaque signalétique de la machine. Vérifiez la connexion des fils de terre de la machine au réseau.

Les tensions d'alimentation disponibles sont 3x230V et 3x400V 50Hz (la machine est livrée connectée en 400V, triphasé).

S'il est nécessaire de modifier la tension d'alimentation:

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est déconnecté du réseau d'alimentation primaire et que la machine est à la position ARRET.
- Déposez le GRAND panneau latéral de la machine.
- Reconnectez X6 selon le schéma ci-dessous.

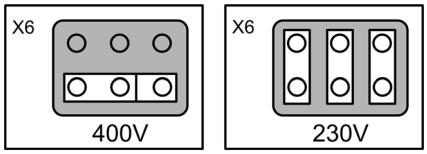


- Replacez le panneau latéral.

Assurez-vous que la puissance disponible au réseau est appropriée au fonctionnement normal du poste. Les sections de câbles et les calibres de fusibles recommandés sont indiqués dans le chapitre "Spécifications Techniques" de ce manuel.

Reportez-vous aux repères [1] et [11] des illustrations ci-dessous.

## Connecteurs de sortie

Reportez-vous aux repères [[4], [5], [6] et [8] des illustrations ci-dessous.

## Commandes et réglages

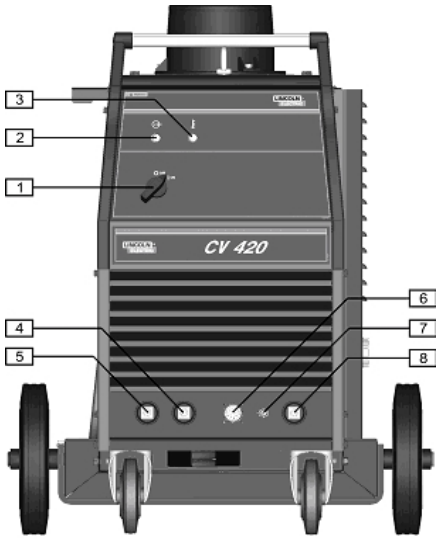


1. Interrupteur Marche/Arrêt (O/I): Il permet la mise en Marche/Arrêt de la machine. S'assurer que l'alimentation principale est connectée au générateur avant la mise en Marche ("I").

2. Voyant Marche: Allumé, il indique que la machine est sous tension.

3. Voyant de surchauffe: Allumé, il indique que la machine est en surchauffe.

4. Borne de sortie négative basse inductance: La connexion basse inductance est généralement utilisée en mode court circuit sur acier doux, particulièrement sur fine épaisseur ou avec l'utilisation de $CO_2$ comme gaz protecteur.

5. Borne de sortie négative haute inductance: La connexion haute inductance est destiné au soudage en mode court circuit à paramètres plus élevés ou avec l'utilisation de gaz protecteur 75% Argon / 25% $CO_2$. En comparaison avec la connexion basse inductance, cette connexion procure un arc plus doux, un meilleur transfert des gouttes de métal (pour un bel aspect de cordon). Le transfert de type spray arc est possible avec l'une ou l'autre des connexions d'inductance.

6. Connecteur dévidoir: Connecteur 14 broches regroupant l'alimentation auxiliaire et les commandes du dévidoir.

7. Sélecteur de polarité pour le voltmètre du dévidoir: Lors d'applications en polarité positive (MIG, Outershield et quelques applications Innershield), positionner ce sélecteur sur "+". Lors d'applications en polarité négative (applications Innershield), positionner ce sélecteur sur "-".

8. Borne de sortie positive: Connexion du câble de puissance reliant le générateur au dévidoir.

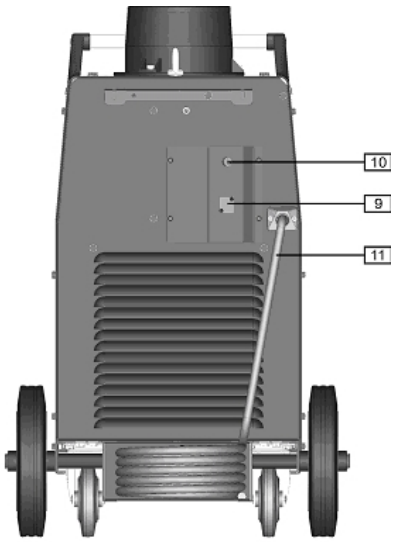


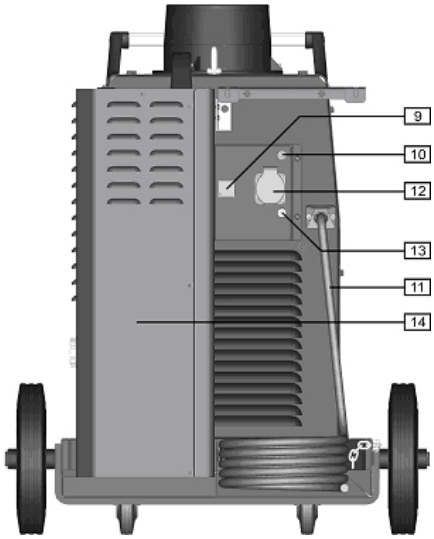


9. Porte d'accès: Prise pour réchauffeur de gaz $CO_2$ (voir l'accessoire kit débilitre $CO_2$ K14009-1).

10. Fusible: Ce fusible protège l'alimentation du dévidoir (voir pièces détachées).

11. Câble d'alimentation: Il permet de raccorder la prise de courant mâle au câble d'alimentation en fonction de la réglementation électrique en vigueur. Seules les personnes qualifiées sont habilitées à faire cette connexion.

12. Prise d'alimentation refroidisseur (uniquement sur modèle refroidi eau): Alimentation du refroidisseur. en 230VAC, 2.5A protégée par disjoncteur [13].

13. Disjoncteur (uniquement sur modèle refroidi eau): Protège la prise [12]. Il disjoncte lorsque l'intensité dépasse 2.5A. Pour restituer l'alimentation, appuyer dessus.

14. Refroidisseur (uniquement sur modèle refroidi eau): Il refroidit l'eau venant de la torche de soudage. Le refroidisseur fonctionne continuellement.

**⚠ ATTENTION**

Lire et comprendre le manuel d'instruction du refroidisseur avant de le brancher.

## Connections des câbles de soudage

Connecter le câble de masse à la borne [4] ou [5]. L'autre extrémité du câble (pince) doit être connecté à la pièce à souder.

Connexion du dévidoir LINC FEED 33 au générateur de courant de soudage:

- Connecter le câble de soudage positif à la borne [8].
- Connecter le câble de commande à la prise 14 broches [6] (voir accessoires, câble de liaison générateur/dévidoir K10347-PG-xM ou K10347-PGW-xM).

Utiliser des câbles de soudage le plus court possible.

## Machine et Circuits de Protection

Le CV420 / CV505 est protégé contre les surchauffes, les surcharges et les court circuits accidentels.

Si la machine est en surchauffe, la protection thermique coupe le courant de sortie (le soudage est impossible), le voyant de surchauffe [3] s'allume. Lorsque la machine est refroidie, le voyant s'éteind et le soudage redevient possible.

Le CV420 / CV505 est également protégé électroniquement contre les surcharges et les court circuits accidentels. Le circuit de protection réduit automatiquement le courant de sortie à une valeur de sécuritré lorsqu'une surcharge ou un court circuit est détecté.

## Maintenance

**⚠ ATTENTION**

Nous vous recommandons de contacter notre service après-vente pour toute opération d'entretien ou réparation. Toute intervention sur le poste effectuée par des personnes non autorisées invalidera la garantie du fabricant.

La fréquence des opérations de maintenance varie en fonction de l'environnement de travail dans lequel la machine est placée.

Tout défaut observé doit être immédiatement rapporté.

### Maintenance

- Vérifier l'état des câble. Les remplacer si nécessaire.
- Enlever les projections du bout de la torche. Ces projections peuvent mofifier le flux du gaz protecteur.
- Vérifier l'état de la torche. La remplacer si nécessaire.
- Vérifier l'état et la fonctionnalité du ventilateur. Maintenir les ouïes d'aération propres.

### Maintenance périodique (toute les 200 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an)

Faire la maintenace de routine et en plus:

- Nettoyer la machine. Utiliser de l'air comprimé (basse pression), enlever la poussière externe et toute poussière accessible.
- Vérifier le serrage des vis.

**⚠ ATTENTION**

L'alimentation principale doit être coupée avant toute intervention de maintenance sur la machine. Après chaque réparation, les tests de sécurité doivent être faits.

# Compatibilité Electromagnétique (CEM)

11/04

Ce produit a été conçu conformément aux normes et directives relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils de soudage. Cependant, il se peut qu'il génère des perturbations électromagnétiques qui pourraient affecter le bon fonctionnement d'autres équipements (téléphones, radios et télévisions ou systèmes de sécurité par exemple). Ces perturbations peuvent nuire aux dispositifs de sécurité internes des appareils. Lisez attentivement ce qui suit afin de réduire –voire d'éliminer– les perturbations électromagnétiques générées par cette machine.

Cette machine a été conçue pour fonctionner dans un environnement industriel. Pour une utilisation en environnement domestique, des mesures particulières doivent être observées. L'opérateur doit installer et utiliser le poste conformément aux instructions de ce manuel. Si des interférences se produisent, l'opérateur doit mettre en place des mesures visant à les éliminer, avec l'assistance de Lincoln Electric si besoin est.

Avant d'installer la machine, l'opérateur doit vérifier tous les appareils de la zone de travail qui seraient susceptibles de connaître des problèmes de fonctionnement en raison de perturbations électromagnétiques. Exemples:

- Câbles d'alimentation et de soudage, câbles de commandes et téléphoniques qui se trouvent dans ou à proximité de la zone de travail et de la machine.
- Emetteurs et récepteurs radio et/ou télévision. Ordinateurs ou appareils commandés par microprocesseurs.
- Dispositifs de sécurité. Appareils de mesure.
- Appareils médicaux tels que pacemakers ou prothèses auditives.
- L'opérateur doit s'assurer que les équipements environnants ne génèrent pas de perturbations électromagnétiques et qu'ils sont tous compatibles. Des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.
- La taille de la zone de travail à prendre en considération dépend de la structure de la construction et des activités qui s'y pratiquent.

Comment réduire les émissions?

- Connecter la machine au secteur selon les instructions de ce manuel. Si des perturbations ont lieu, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures comme l'installation d'un filtre de circuit par exemple.
- Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possibles et attachés ensemble. La pièce à souder doit être reliée à la terre si possible (s'assurer cependant que cette opération est sans danger pour les personnes et les équipements).
- Le fait d'utiliser des câbles protégés dans la zone de travail peut réduire les émissions électromagnétiques. Cela est nécessaire pour certaines applications.
- S'assurer que la machine est connectée à une bonne prise de terre.

# Caractéristiques Techniques

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **ALIMENTATION** | | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation<br>230 / 400V ± 10%<br>Triphasé | Puissance absorbée<br>**420:** 22 kVA @ 60% FM<br>**505:** 30 kVA @ 60% FM | Fréquence<br>50 Hertz (Hz) |

| **SORTIE NOMINALE A 40°C** | | | |
|---|---|---|---|
| Facteur de marche<br>(Basé sur une période de 10 min.) | | Courant de soudage | Tension de sortie |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **GAMME DE COURANT DE SORTIE** | | | |
|---|---|---|---|
| Gamme de courant de soudage | | Tension à vide max. | |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **CABLES D'ALIMENTATION ET FUSIBLES** | | | |
|---|---|---|---|
| Fusible | | Câbles d'alimentation | |
| **420:** | 63A Fusion lente (230V)<br>32A Fusion lente (400V) | **420:** | 4 Conducteurs, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A Fusion lente (230V)<br>40A Fusion lente (400V) | **505:** | 4 Conducteurs, 6mm$^2$ |

| **DIMENSIONS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Hauteur | Largeur | Longueur | Poids |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (version eau)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (version eau)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Température de fonctionnement | Température de stockage |
|---|---|
| -10°C à +40°C | -25°C à +55°C |

# Sikkerhetsregler

11/04

## ADVARSEL

Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell. Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, vedlikehold og reparasjon er utført av kvalifisert personell. Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret. Les og forstå de følgende eksempler og Advarsels- symboler. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig vedlikehold eller unormal bruk.

| | |
|---|---|
| | ADVARSEL: Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige personskader, død eller skade på utstyret. Beskytt deg selv og andre fra personskade eller død. |
| 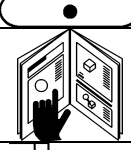 | LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN: Les og forstå bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Elektrisk buesveising kan være farlig. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret |
| 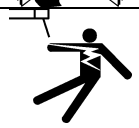 | ELEKTRISK STØT KAN DREPE: Elektroden og arbeidstrykket (gods) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hansker uten hull. For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørre klær. Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehode og kontaktrør, under spenning. Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkoblingen skal være så nær sveisestedet som mulig. Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. |
| | ELEKTRISK UTSTYR: Husk alltid å slå av maskinen og koble fra nettspenningen når det skal utføres arbeid på sveisemaskinen. Jording skal være iht. gjeldende regler. |
| 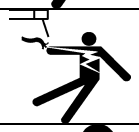 | ELEKTRISK UTSTYR: Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. |
| 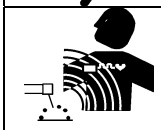 | ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG: Elektrisk strøm som flyter gjennom en leder forårsaker elektromagnetiskfelt (EMF). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF. Legg elektroden og godskabelen sammen, tapes sammen hvis mulig. Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen. Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og godskabel. Godskabelen tilkobles så nær sveisestedet som mulig. Ikke arbeid nær sveisestrømkilder. |
| | CE GODKJENNING: Dette produktet er godkjent iht. Europeiske direktiver. |
| 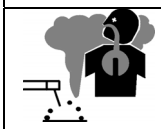 | RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG: Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og /eller punktavsug for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly -, sink- eller kadmiumbelagte stål og andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks) I små eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. Sveis ikke i områder nær klorert hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gass), og andre irriterende forbindelser. Beskyttelsesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. |
| | STRÅLING FRA BUEN KAN SKADE: Stråling fra buen kan skade øynene og forårsake hudskade. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. Bruk værneutstyr/klær av ikke brennbart materiale. Vær forsikret om at andre i arbeidsområder er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall. |

| | |
|---|---|
| 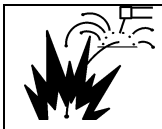 | SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON: Brannfarlige ting i området tildekkes for å hindre antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett igjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkrør. Ha brannslokningsapparat klart. Følg bruksanvisningen og sikkerhetsregler før bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker o.l., må man være sikker på at dette ikke fremkaller giftige eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er "renset". Ventiler hult støpegods eller beholdere før oppvarming, ved sveising eller skjæring kan de eksplodere. Sprut slynges ut fra buen, bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk øreproppper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. |
| | SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE: Sveising genererer høy temperatur. Varme materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader. Bruk egnet verktøy og hansker når du skal arbeide med varmt materiale. |
| | SIKKERHETS MERKE: Dette utstyret er tilpasset for bruk i omgivelser hvor man har økt fare for elektrisk støt. |
|  | GASSFLASKER KAN EKSPLODERE HVIS DE ER SKADET: Sjekk at beskyttelsesgassen og gassregulatoren er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc. Må passe for utstyret og være i god stand. Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. Berør aldri gassflasken med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr. |

# Installasjon og Brukerinstruksjon

Les hele denne manualen før maskinen tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner.

## Plassering og omgivelser

Denne maskinen kan brukes under de fleste forhold, men det er viktig at enkle forholdsregler følges for å sikre lang levetid og pålitelig drift.

- Ikke plasser eller bruk denne maskinen på underlag som heller 15° eller mer fra horisontalplanet.
- Maskinen skal ikke brukes til tining av frossene rør.
- Maskinen må plasseres der det er fri sirkulasjon av ren luft, slik at luftstrømmen flyter fritt og ikke hindres. Dekk ikke maskinen med papir, kluter eller filler når den er i bruk.
- Støv og skitt som kan trekkes inn i maskinen bør holdes på et minimum.
- Denne maskinen har beskyttelsesklasse IP23. Hold maskinen tørr og beskyttet mot regn og snø, plasser den aldri på et våt underlag eller i en dam.
- Plasser maskinen vekk fra utstyr som er elektromagnetisk følsomt. Normal bruk kan påvirke og skade elektronisk utstyr i umiddelbar nærhet. Les avsnittet om Elektromagnetisk kompatibilitet.
- Maskinen bør ikke brukes i omgivelser med temperatur høyere en 40°C.

## Intermittens og overoppheting

Intermittensen på en sveisemaskine er målt i prosent av tid, i en 10 minutters periode. Dette er tiden og amperen man kan sveise med maskinen før den trenger en pause.

Eksempel: 60% Intermittens:



Sveising i 6 minutter. Pause i 4 minutter.

Overskrides intermittensen på maskinen vil termostatsikringen slå ut, og stoppe prosessen.




Minutter Eller senk intermittensen

## Nettilkobling

Nettledningen og støpselet skal være isolert og jordet iht. gjeldene regler.

Kontroller at nettspenningen har rett volt, fase og frekvens før maskinen tas i bruk. Den anbefalte nettspenningen er angitt i avsnittet med: Tekniske spesifikasjoner, og på den tekniske platen på makinen. Kontroller at nettstøpsel og kontakt er tilkoblet jord. Maskinen kommer fra fabrikken koblet for 400V 3-fas. For å koble om maskinen til 230V 3-fas 50Hz, se avsnittet og figuren nedenfor.

Hvis det er nødvendig å endre nettspenningen på strømkilden:

- Skru AV strømkilden med hovedbryteren, og trekk ut nettledningen.
- Skru løs det store sidedekselet.

- Koble om panel X6 iht. figuren nedenfor.

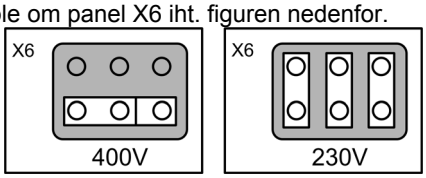


- Skru på plass sidedekselet.

Sjekk at nettspenningen er tilstrekkelig for normal bruk av maskinen. Den nødvendige størrelsen på nettsikring og primærkabel finnes i avsnittet Teknisk data.

Viser til punkt [1] og [11] på illustrasjonen nedenfor.

## Maskinkontakter

Viser til punkt [4], [5], [6] og [8] på illustrasjonen nedenfor.

## Betjeningsbrytere/Funksjoner

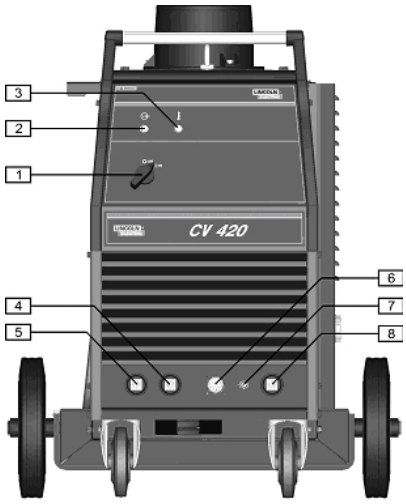


1. Hovedbryter:ON/OFF (O/I): Bryter for hovedstrøm inn på maskinen. Sjekk att strømkilden er koblett til nettet før du skrur på bryteren ("I").

2. Hovedstrøms lys: Lyser når maskinen er på.

3. Thermostat lys: Lyser når maskinen er overbelastet.

4. Drossel kontakt - : Brukes ved kortbue sveising på stål, tynnplater ved $CO_2$ dekkgass.

5. Høy Drossel kontakt - : Ved kortbue sveising med 75% Argon / 25% $CO_2$ dekkgass. Tilkoblingen gir er mykere bue enn den laveste tilkoblingen. Spray bue er mulig å oppnå ved begge tilkoblingenene.

6. 14-pins kontakt for mateverket: Tilkobling av mateverket.

7. Mateverk Volt Bryter: Med denne bryteren velges polaritet. Når sveisepistolen er +ved (MIG, Outershield og noen Innershield løsninger), sett bryteren til "+". Når sveisepistolen - (fleste Innershield løsninger), sett bryteren til "-".

8. Maskinkontakt + : For tilkobling av mateverket.

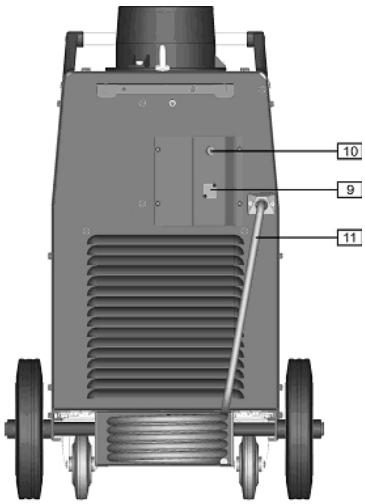


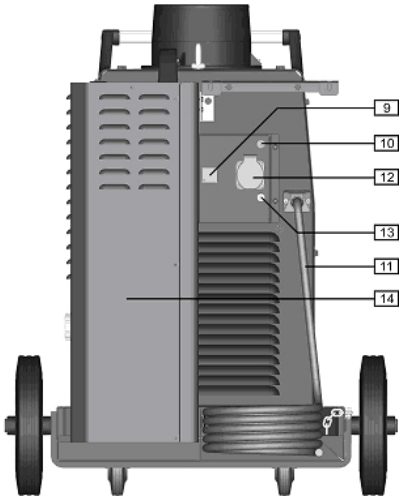


9. Heldekket: For $CO_2$ gassvarme kontakt (se tilbehør K14009-1 $CO_2$ Socket Kit).

10. Sikring: Sikringen beskytter mateverkets strømtilførsel (se Deleliste).

11. Nettstøpsel: Sett på rett støpsel for den tiltenkte spenning, strøm og fase. Dette skal kun gjøres av godkjent personell.

12. Kontakt for kjøleaggregat (kun vannkjølt modell): For tilkobling av kjøleaggregatt. Kontakten gir 230V, og har en 2.5A sikring [13].

13. Sikring (kun vannkjølt modell): Beskytter kontakten [12]. Sikringen går hvis strømmen overskrider 2.5A. Trykk den inn for å starte på nytt.

14. Kjøleaggregat (kun vannkjølt modell): Kjøler vannet til sveisepistolen. Kjøleren går hele tiden.

**⚠ ADVARSEL**

Les og forstå brukermanualen for kjøleaggregatet før det taes i bruk.

## Tilkobling av Sveiseutstyr

Sett inn jordkabelen I kontakt [4] eller [5]. Andre enden kobles til arbeidsstykket.

Tilkobling av mateverket LINC FEED 33 til strømkilden:

- + sveisekabel til kontakt [8].

- kontrollkabel til kontakt [6] (se tilbehør, "Source/wire feeder cable K10347-PG-xM or K10347-PGW-xM").

Bruk kortest mulig kabler.

## Maskin og Strømkretsbeskyttelse

Strømkilden er beskyttet mot overbelastning og krets brudd.

Når maskinen blir overbelastet vil en termostat sette strømmen til 0. Termostat lampen vil lyse [3]. Når maskinen er avkjølet vil strømmen slåes på igjen.

Strømkilden er også beskyttet mot nettspennings feil og vil automatisk redusere spenningen til en sikker verdi ved feil på nettet.

## Vedlikehold

**⚠ ADVARSEL**

For vedlikehold og/eller reparasjoner kontaktes Lincoln Electric, eller et godkjent Lincoln Electric serviceverksted. Dersom service og/eller reparasjoner utføres av ikke autorisert personale eller –verksted dekkes dette ikke av Lincoln Electric garantibetingelser.

Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhenging av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i.

Skader på maskinen bør repareres umiddelbart.

### Daglig vedlikehold

- Sjekk alle kabler og koblinger og bytt disse hvis nødvendig.
- Fjern sveisesprut fra gassmunnstykket på sveisepistolen. Sveisespruten kan hindre dekkgassen fra å nå smeltebadet.
- Sjekk sveisepistolen og delene. Bytt deler eller pistol hvis nødvendig.
- Kontroller at kjøleviften går og at luften har fri flyt igjennom luft inn/uttak.

### Periodisk vedlikehold (hver 200 arbeidstimer eller alltid1 gang I året)

Utfør den dagligen vedlikeholdsrutinen og i tillegg:

- Tørk av maskinen og blås med tørr trykkluft med lavt trykk. Blås også rent inne i kabinettett.
- Kontroller og trekk til alle skruer.

**⚠ ADVARSEL**

Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal utføres. Etter hver reperasjon kontroller at alt virker og er i orden.

# Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

11/04

Dette produktet er produsert i samsvar med EU-direktiver / normer for Elektromagnetisk Kompatibilitet EMC. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio- og TV-mottagere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Les og forstå dette avsnittet for å redusere eller eliminere elektromagnetiske stråling forårsaket av dette utstyret.

Denne maskinen har blitt laget for bruk i et Industrielt miljø. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendige når strømkilden brukes i privathus o.l. Brukeren er ansvarlig for installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages er det brukeren av sveiseutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. Modifiser ikke dette utstyret uten godkjennelse fra Lincoln Electric.

Før installasjon av sveiseutstyret, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende:

- Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signaler- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveisestrømkilden.

- Radio, TV sender og mottaker. Datamaskiner og kontrollutstyr.
- Kritisk sikkerhetsutstyr, dvs. Sikring av industri. Utstyr for kalibrering av måleinstrumenter.
- Helsen til folk omkring; dvs. Brukere av pacemaker; høreapparater.
- Immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveiseutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området. Det kan da være nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak.
- Tid på dagen som sveisingen eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan stekke seg utenfor avgrensningen av lokalitetene.

Metoder for redusering av elektromagnetisk stråling fra maskinen.

- Sveiseutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelser oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter. Det bør overveies å skjerme nettledningen i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr.
- Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges så nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. En sammenkobling til jord kan redusere stråling i noen tilfeller, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr.
- Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelser. Dette kan være nødvendig ved spesielle applikasjoner.

# Tekniske Spesifikasjoner

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **NETTSIDE** | | |
|---|---|---|
| Nettspenning<br>230 / 400V ± 10%<br>3-fas | Belastning ved intermittens<br>**420:** 22 kVA @ 60% Intermittens<br>**505:** 30 kVA @ 60% Intermittens | Frekvens<br>50 Hertz (Hz) |

| **SVEISEKAPASITET VED 40°C** | | | |
|---|---|---|---|
| Intermittens<br>(Basert på en 10 min. periode) | | Sveisestrøm | Buespenning |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **SVEISESIDE** | | | |
|---|---|---|---|
| Strømområde | | Tomgangsspenning | |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **ANBEFALTE KABELSTØRRELSER OG SIKRINGER** | | | |
|---|---|---|---|
| Nettsikring | | Nettkabel | |
| **420:** | 63A treg (230V nettspenning)<br>32A treg (400V nettspenning) | **420:** | 4 leder, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A treg (230V nettspenning)<br>40A treg (400V nettspenning) | **505:** | 4 leder, 6mm$^2$ |

| **DIMENSJONER** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Høyde | Bredde | Lenge | Vekt |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (Vannkjølt)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (Vannkjølt)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Driftstemperatur | Lagringstemperatur |
|---|---|
| -10°C to +40°C | -25°C to +55°C |

# Veiligheid

11/04

## WAARSCHUWING

Deze apparatuur moet gebruikt worden door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat installatie, gebruik, onderhoud en reparatie alleen uitgevoerd wordt door gekwalificeerd personeel. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing alvorens te lassen. Negeren van waarschuwingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzingen kunnen lijden tot verwondingen, letsel, dood of schade aan het apparaat. Lees en begrijp de volgende verklaringen bij de waarschuwingssymbolen. Lincoln Electric is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde installatie, slecht onderhoud of abnormale toepassingen.

| | |
|---|---|
| | WAARSCHUWING: Dit symbool geeft aan dat alle navolgende instructies uitgevoerd moeten worden om letsel, dood of schade aan de apparatuur te voorkomen. Bescherm jezelf en anderen tegen letsel. |
| 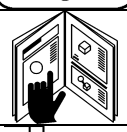 | LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES: Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken. Elektrisch lassen kan gevaarlijk zijn. Het niet volgen van de instructies uit deze gebruiksaanwijzing kan letsel, dood of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben. |
| 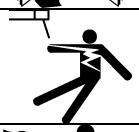 | ELEKTRISCHE STROOM KAN DODELIJK ZIJN: Lasapparatuur genereert hoge spanning. Raak daarom de elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstuk niet aan. Isoleer jezelf van elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstukken. |
| | ELEKTRISCHE APPARATUUR: Schakel de voedingsspanning af m.b.v. de schakelaar aan de zekeringkast als u aan de machine gaat werken. Aard de machine conform de nationaal (lokaal) geldende normen. |
| 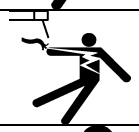 | ELEKTRISCHE APPARATUUR: Controleer regelmatig de aansluit-, de las- en de werkstukkabel. Vervang kabels waarvan de isolatie beschadigd is. Leg de elektrodehouder niet op het werkstuk of een ander oppervlak dat in verbinding met de werkstukklem staat om ongewenst ontsteken van de boog te voorkomen. |
| 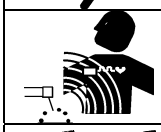 | ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN: Elektrische stroom, vloeiend door een geleider, veroorzaakt een lokaal elektrisch- en magnetisch veld (EMF). EMF-velden kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden. Personen met een pacemaker dienen hun arts te raadplegen alvorens met lassen te beginnen. |
| | CE OVEREENSTEMMING: Deze machine voldoet aan de Europese richtlijnen. |
| 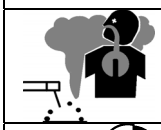 | ROOK EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN: Lassen produceert rook en gassen die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn. Voorkom inademing van rook of gassen. Om deze gevaren te voorkomen moet er voldoende ventilatie of een afzuigsysteem zijn om de rook en gassen bij de lasser vandaan te houden. |
| | BOOGSTRALING KAN VERBRANDING VEROORZAKEN: Gebruik een lasscherm met de juiste lasglazen om de ogen te beschermen tegen straling en spatten. Draag geschikte kleding van een vlamvertragend materiaal om de huid te beschermen. Bescherm anderen in de omgeving door afscherming van de lasboog en vertel dat men niet in de lasboog moet kijken. |
| | LASSPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIE VEROORZAKEN: Verwijder brandbare stoffen uit de omgeving en houdt een geschikte brandblusser paraat. |
| | AAN GELASTE MATERIALEN KUNT U ZICH BRANDEN: Lassen genereert veel warmte. Aan hete oppervlakken en materialen in de werkomgeving kunt u zich lelijk branden. Gebruik handschoenen en tangen om werkstukken en materialen in de werkomgeving vast te pakken of te verplaatsen. |
| | VEILIGHEIDSMARKERING: Deze machine is geschikt voor gebruik als voedingsbron voor lasstroom in omgevingen met een verhoogd risico en kans op elektrische aanraking. |

| | |
|---|---|
|  | GASFLESSEN KUNNEN EXPLODEREN BIJ BESCHADIGING: Gebruik alleen gasflessen die het juiste beschermgas voor uw lasproces bevatten en gebruik bijbehorende reduceerventielen. Houd gasflessen altijd verticaal en zet ze vast op een onderstel of andere daarvoor geschikte plaats. Verplaats of transporteer geen flessen zonder kraanbeschermdop. Voorkom dat elektrode, elektrodehouder of andere elektrisch hete delen in aanraking komen met de fles. Plaats flessen zodanig dat geen kans bestaat op omverrijden of blootstelling aan andere materiële beschadiging en een veilige afstand tot las- of snijdwerkzaamheden en andere warmtebronnen, vonken of spatten gewaarborgd is. |

# Installatie en Bediening

Lees dit hoofdstuk geheel alvorens de machine te instaleren of te gebruiken.

## Plaats en omgeving

Deze machine werkt onder zware omstandigheden. Enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen garanderen een betrouwbare werking en lange levensduur.

- Plaats de machine niet op een ondergrond die meer dan 15° uit het lood ligt (van horizontaal).
- Gebruik deze machine niet voor het ontdooien van waterleidingen.
- Plaats de machine daar waar er een vrije circulatie van schone lucht is, zonder beperking van de uitgaande lucht vanuit de ventilatieopeningen. Bedek de ingeschakelde machine niet met papier, doek of iets dergelijks.
- Beperk het opzuigen van stof en vuil tot een minimum.
- Deze machine heeft een IP23 beschermingsgraad. Houdt de machine zo mogelijk droog en plaats hem niet op vochtige grond of in plassen.
- Plaats de machine zo mogelijk weg van radio-bestuurde apparatuur. Normaal gebruik kan de werking van dichtbijzijnde radiobestuurde apparatuur negatief beïnvloeden, met ongevallen of schade tot gevolg. Lees het hoofdstuk Elektromagnetische Compatibiliteit van deze gebruiksaanwijzing.
- Niet gebruiken in ruimtes met een omgevingstemperatuur van 40°C of hoger.

## Inschakelduur en oververhitting

De inschakelduur van de machine komt overeen het percentage van de tijd dat een lasser de machine kan gebruiken bij een aangegeven lasstroom.

Voorbeeld: 60% inschakelduur:



6 minuten lassen. 4 minuten pauze.

Excessieve verlenging van de inschakelduur activeerd het thermisch beveiligings circuit.




Minuten Of verlaag de inschakelduur

## Primaire aansluiting

Installatie en primaire stekkerdoos moet volgens lokaal geldende normen aangelegd worden.

Controleer voedingsspanning,aantal fasen en netfrequentie alvoerens de machine in te schakelen. Verzeker u ervan dat de machine goed geaard is. Toegestaane voedingsspanningen zijn 3x230V en 3x400V 50Hz (400V: standaard fabrieksinstelling).

Indien het noodzakelijk is de primaire voedingsspanning te veranderen:

- Verzeker u ervan dat de primaire kabel uit de stekkerdoos is genomen en de machine uitgeschakeld is.
- Verwijder het grote zijpaneel van de machine.
- Wijzig de aansluitingen van t X6 zoals hieronder aangegeven.

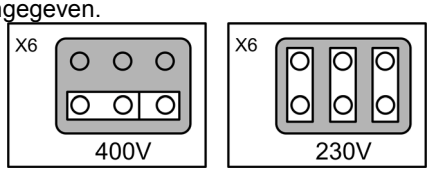


- Plaats het grote zijpaneel.

Verzeker u ervan dat de primaire aansluiting voldoende vermogen kan leveren voor normale werking van de machine. Maak gebruik van trage zekeringen (of zekeringsautomaten met een "D" karateristiek) en kabel met voldoende aderdoorsnede zoals aangegeven in de technische specificaties van deze gebruiksaanwijzing.

Zie ook punten [1] en [11] van de afbeeldingen hieronder.

## Aansluitingen

Zie punten [4], [5], [6] en [8] van onderstaande afbeelding.

## Bediening en Functies

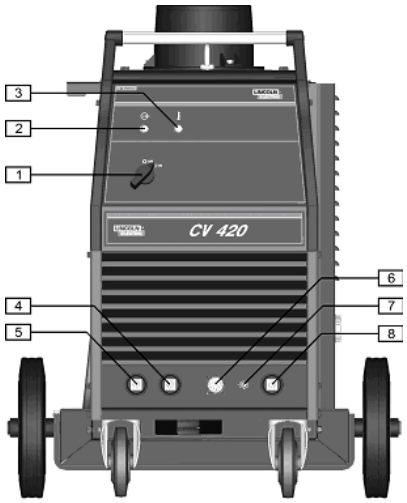


1. Aan/Uit schakelaar (O/I): Schakelt de primaire voeding van de stroombron. Verzeker u ervan dat de stroombron correct is aangesloten op de netvoeding alvorens de machine in te schakelen ("I").

2. Indicatielamp stroombron "Aan": Geeft aan dat de stroombron ingeschakelt is.

3. Indicatielamp Thermische beveiliging: Deze lamp brand wanneer de machine overbelast is of vwanneer de machine onvoldoende koeling / koellucht krijgt.

4. Werkstukaansluiting met weinig smoorspoelwerking: De lage inductie werkstukaansluiting is met name geschikt voor het lassen van dunne materialen of wanneer er gebruik gemaakt wordt van $CO_2$ als beschermgas.

5. Werkstukaansluiting met veel smoorspoelwerking: De Hoge inductie werkstukaansluiting is met name geschikt voor het kortsluitbooglassen met grotere stroomsterktes, gebruik makend van 75% Argon / 25% $CO_2$ beschermgas. Deze aansluiting geeft een zachtere lasboog met een vlakkere las en een betere aanvloeiing in vergelijking met de lage inductie aansluiting. Open boog lassen is mogelijk op beide aansluitingen.

6. Connector besturingskabel: 14-pins stekkerdoos t.b.v. de draadaanvoerkoffer. Deze voorziet tevens de hulpspanning voor de draadaanvoerkoffer.

7. Schakelaar Voltmeter-polariteit: Met deze schakelaar selecteerd men de juiste polariteit van de draadaanvoerkoffer. Wanneer de polariteit van het laspistool positief (+) is (MIG, Outershield), zet men de schakelaar op "+". Wanneer het laspistool negatief is (basische draden en de meeste Innershield procedures), zet men de schakelaar op "-".

8. Positieve (+) aansluiting: Voor het aansluiten van de elektrodekabel naar de draadaanvoerkoffer.

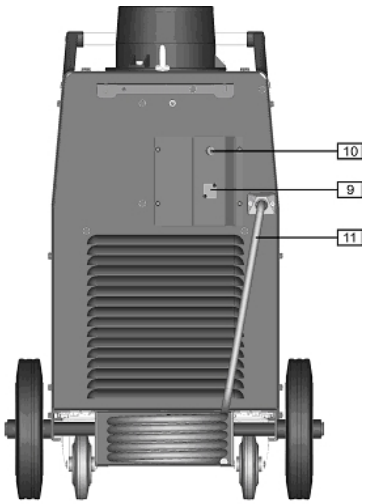


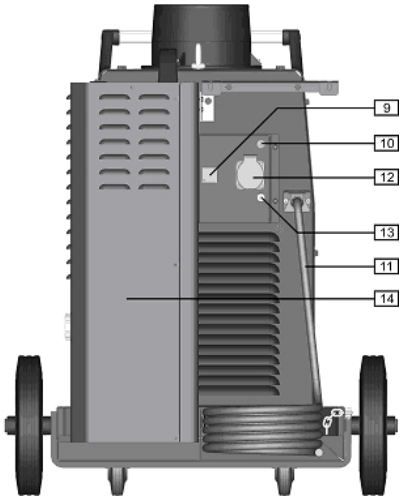


9. Afgedekt gat: Voor $CO_2$ gasverwarmer aansluiting (accessoire K14009-1 $CO_2$ connector Kit).

10. Zekering: Deze zekering beschermd het voedingscircuit van de draadanvoerkoffer (zie ook de Spare Parts sectie).

11. Primaire kabel: Sluit een passende stekker aan die past bij de gevraagde primaire stroom en geldende normen. Alleen gekwalificeerde techici mogen deze stekkers aansluiten.

12. Stekkerdoos Waterkoeler (Alleen voor watergekoelde modellen): Voedt de waterkoeler. Deze aansluiting heeft een uitgang van 230V, 2.5A en is beschermd door middel van een automatische zekering [13].

13. Thermische Beveiliging (Alleen voor watergekoelde modellen): Beschermt de primaire voeding van de waterkoeling [12]. Deze schakelt de voeding af wanneer de opgenomen stroom boven de 2.5A komt. Indrukken om deze te resetten na uitval.

14. Waterkoeler (Alleen voor watergekoelde modellen): Koelt de watergekoelde lastoorts. . E waterkoeler werkt continue.

**⚠ WAARSCHUWING**

Lees en Begrijp de gebruiksaanwijzing van de waterkoeler alvorens deze op de machine aan te sluiten.

## Aansluitingen Laskabels

Steek de stekker van de werkstukkable in de stekkerdoos [4] of [5]. Verbind de werkstukklem met het werkstuk.

Verbind de draadaanvoerkoffer LINC FEED 33 met de stroombron:

- Steek de elektrodekabel in de stekkerdoos [8].
- Sluit de besturingkabel aan op connector [6] (Zie ook de Accesoires, Kabelpakket K10347-PG-xM of K10347-PGW-xM).

Gebruik zo kort mogelijke kabellengten.

## Bescherming Machine en Lascircuit

De CV420 / CV505 is beschermd tegen oververhitting, overbelasting en kortsluitingen.

Indien de machine oververhit raakt spreekt de thermische beveiliging van de machine aan en de lasstroom wordt uitgeschakelt. De Indicatielamp Thermische beveiliging [3] gaat aan. Wanneer de machine voldoende afgekoeld is schakelt de stroombron de lasstroom vanzelf weer in.

De CV420 / CV505 is ook elektronisch beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. It beschermcircuit reduceert geheel automatisch de lasstroom tot een veilg niveau wanneer een overbelasting gedetecteerd wordt.

## Onderhoud

**⚠ WAARSCHUWING**

Neem voor reparatie of onderhoud contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln Electric dealer of Lincoln Electric service center zelf. Ondeskundig onderhoud en of reparatie uitgevoerd door niet bevoegde personen kunnen gevaarlijk zijn en zorgt ervoor dat de garantie vervalt.

De onderhoudsinterval kan variëren en is afhankelijk van meerdere factoren in de werkomgeving waarin deze machine geplaatst is.

Elke waarneembare schade moet onmiddellijk gemeld worden.

### Dagelijks onderhoud

- Controleer de staat van kabels en connectors en vervang of repareer deze indien nodig.
- Verwijder lasspatten uit de gascup van het laspistool. Lasspatten kunnen de gasstroom van het beschermgas beïnvloeden.
- Controleer de staat van het laspistool en vervang deze indien nodig.
- Controleer de werking van de koelventilator van de machine. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de machine schoon zijn en er voldoende ruimte is voor een vrije luchtstroom.

### Periodiek onderhoud (elke 200 werkuren maar niet minder dan 1 keer per jaar)

Voer het dagelijks onderhoud uit, voer daarnaast de volgende werkzaamheden uit:

- Maak de machine schoon. Blaas de buitenkant en de binnenkant schoon met schone, droge perslucht (met een lage druk).
- Controleer alle schroeven en draai deze indien nodig vast.

**⚠ WAARSCHUWING**

De Primaire netvoeding moet voor elek onderhoud of servicebeurt uitgeschakeld worden. Controleer de Veiligheid van de machine na iedere reparatie.

# Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

11/04

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde bepalingen en normen. Desondanks kan de machine elektromagnetische ruis genereren die invloed kan hebben op andere systemen zoals telecommunicatiesystemen (radio, televisie en telefoon) of beveiligingssystemen. Deze storing of interferentie kan leiden tot veiligheidsproblemen in het betreffende systeem. Lees en begrijp deze paragraaf om elektromagnetische interferentie (storing), opgewekt door deze machine, te elimineren of te beperken.

Deze installatie is ontworpen om in een industriële omgeving gebruikt te worden. Het is belangrijk om voor gebruik in een huiselijke omgeving aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen om mogelijke elektromagnetische interferentie te elimineren. De gebruiker dient deze machine te installeren en te gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Indien elektromagnetische interferentie voorkomt, dient de gebruiker maatregelen te nemen om deze interferentie te elimineren. Indien nodig kan hij hiervoor assistentie vragen aan de dichtstbijzijnde Lincoln Electric vestiging.

Voordat de machine geïnstalleerd wordt dient de gebruiker de werkplek te controleren op apparatuur die t.g.v. interferentie slecht functioneren. Let hierbij op:

- Primaire- en secundaire kabels, stuurstroomkabels en telefoonkabels in de directe en nabije omgeving van de werkplek en de machine.
- Radio en/of televisie zenders en ontvangers. Computers of computergestuurde apparatuur.
- Beveiligen en besturingen van industriële processen. Meet en ijkgereedschap.
- Persoonlijke medische apparatuur zoals pacemakers en gehoorapparaten.
- Controleer de elektromagnetische immuniteit van apparatuur op of nabij de werkplek. De gebruiker dient er zeker van te zijn dat alle apparatuur in de omgeving immuun is. Dit kan betekenen dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
- De dimensies van het gebied waarvoor dit geldt hangen af van de constructie en andere activiteiten die plaatsvinden.

Neem de volgende richtlijnen in acht om elektromagnetische emissie van de machine te beperken.

- Sluit de machine op het net aan zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Indien storing optreedt, kan het nodig zijn aanvullende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het filteren van de primaire spanning.
- Las en werkstukkabels dienen zo kort mogelijk naast elkaar te liggen. Leg, indien mogelijk, het werkstuk aan aarde om elektromagnetische emissie te beperken. De gebruiker moet controleren of het aan aarde leggen van het werkstuk gevolgen heeft voor het functioneren van apparatuur en de veiligheid van personen.
- Het afschermen van kabels in het werkgebied kan elektromagnetische emissie beperken. Dit kan bij speciale toepassingen nodig zijn.

# Technische Specificaties

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **PRIMAIR** | | | |
|---|---|---|---|
| Primaire spanning<br>230 / 400V ± 10%<br>Drie fase | Nominaal primair vermogen<br>**420:** 22 kVA @ 60% ID<br>**505:** 30 kVA @ 60% ID | | Frequentie<br>50 Hertz (Hz) |
| **NOMINAAL SECUNDAIR VERMOGEN BIJ 40°C** | | | |
| Inschakelduur<br>(op basis van een10 min. Cyclus) | | Lasstroom secundair | Lasspanning |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **SECUNDAIR BEREIK** | | | |
|---|---|---|---|
| Bereik lasstroom | | Maximum Open spanning | |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **AANBEVOLEN PRIMAIRE KABEL EN ZEKERINGEN** | | | |
|---|---|---|---|
| Primairezekering of zekeringautomaat | | Primaire kabel | |
| **420:** | 230V circuit: 63A traag<br>400V circuit: 32A traag | **420:** | 4 aderig, 6mm$^2$ |
| **505:** | 230V circuit: 63A traag<br>400V circuit: 40A traag | **505:** | 4 aderig, 6mm$^2$ |

| **AFMETINGEN EN GEWICHT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Hoogte | Breedte | Lengte | Gewicht |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (water versie)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (water versie)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Werktemperatuur | Opslagtemperatuur |
|---|---|
| -10°C tot +40°C | -25°C tot +55°C |

# Säkerhetsanvisningar

11/04

## VARNING

Denna utrusning får endast användas av behörig personal. Var noga med att enbart låta behörig personal utföra installation, drift, underhåll och reparationer. Läs igenom bruksanvisningen för full förståelse innan utrustningen tas i drift. Underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. Det är viktigt att läsa, och förstå, förklaringarna nedan till varningssymbolerna. Lincoln Electric ikläder sig inget ansvar för skador som är orsakade av felaktig installation, eftersatt underhåll eller onormala driftförhållanden.

| | |
|---|---|
| | VARNING: Symbolen innebär att instruktionerna måste följas för att allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen skall kunna undvikas. Skydda Er själv och andra mot allvarliga skador eller dödsfall. |
| 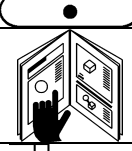 | LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA: Läs igenom, och förstå, den här bruksavisningen innan utrustningen tas i drift. Ljusbågsvetsning kan vara farligt. Underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. |
| 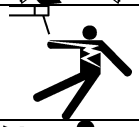 | ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA: En svetsutrustning skapar höga spänningar. Rör därför aldrig vid elektroden, jordklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är aktiv. Isolera Er från elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken. |
| | ELEKTRISK UTRUSTNING: Stäng av matningsspänningen med hjälp av strömställaren på säkringsboxen innan något arbete utförs på utrustningen. Jorda utrustningen i enlighet med lokala elektriska föreskrifter. |
| 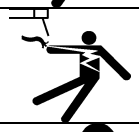 | ELEKTRISK UTRUSTNING: Kontrollera regelbundet spänningsmatningen och kablarna till elektroden och jordklämman. Byt omedelbart ut kablar med skadad isolering. För att undvika att det oavsiktligt uppstår en ljusbåge får man aldrig placera elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller på någon annan yta som är i kontakt med jordklämman. |
| | ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA: En elektrisk ström som flyter genom en ledare ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Dessa kan störa vissa pacemakers och svetsare som har pacemaker måste konsultera sin läkare innan de använder den här utrustningen. |
| | CE - MÄRKNING: Denna utrustning är tillverkad i enlighet med relevanta EU direktiv. |
| 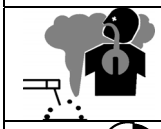 | ÅNGOR OCH GASER KAN VARA FARLIGA: Vid svetsning kan det bildas hälsovådliga ångor och gaser. Undvik att andas in dessa ångor och gaser. För att undvika dessa risker måste operatören ha tillgång till tillräcklig ventilation eller utsug för att hålla ångorna och gaserna borta från andningszonen. |
| 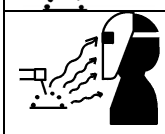 | STRÅLNING FRÅN LJUSBÅGEN KAN GE BRÄNNSKADOR: Använd en skärm eller svetshjälm med ett, för uppgiften, lämpligt filter för att skydda ögonen mot sprut och strålning från ljusbågen under svetsningen och när ljusbågen betraktas. Använd en lämplig klädsel av flamskyddat material för att skydda Din och Dina medhjälpares hud. Skydda personal i närheten med en lämplig skärm av icke brännbart material och varna dem så att de inte tittar på ljusbågen eller exponerar sig för ljusbågens strålning. |
| 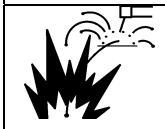 | SVETSSPRUT KAN ORSAKA BRÄNDER ELLER EXPLOSION: Avlägsna brännbara föremål från svetsområdet och ha alltid en eldsläckare till hands. Svetssprut och heta partiklar från svetsprocessen kan lätt passera genom små springor eller öppningar in till omkringliggande områden. Svetsa aldrig på tankar, fat, containers eller andra föremål innan Du har förvissat Dig om att det inte finns några brännbara eller giftiga ångor närvarande. Använd aldrig utrustningen i närheten av brännbara gaser, ångor eller vätskor. |
| | SVETSAT MATERIAL KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR: Svetsning genererar mycket värme. Heta ytor och material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador. Använd handskar och en tång för att flytta eller hantera material inom arbetsområdet. |

| | |
|---|---|
| | SÄKERHETSMÄRKNING: Denna utrustning är lämplig att använda för svetsning i en miljö där det föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt. |
|  | GASFLASKOR KAN EXPLODERA OM DE ÄR SKADADE: Använd enbart föreskrivna gasflaskor med en skyddsgas som är avpassad för den aktuella processen. Var noga med att enbart använda en tryckregulator som är avsedd för den aktuella skyddsgasen och det aktuella trycket. Förvara alltid gasflaskor stående upprätt och förankrade till ett fast föremål. Flytta eller transportera aldrig gasflaskor utan att först montera skyddshatten. Låt aldrig elektroden, elektrodhållaren, jordklämman eller någon annan del som är spänningssatt komma i kontakt med gasflaskan. Gasflaskor skall förvaras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fysisk åverkan eller för sprut och värmestrålning från svetsprocessen. |

# Instruktioner för Installation och Handhavande

Läs hela detta avsnitt innan installation och användning av utrustningen.

## Placering och arbetsmiljö

Maskinen är konstruerad för att arbeta under besvärliga förhållanden. Det är emellertid viktigt att vidta vissa enkla försiktighetsåtgärder för att säkerställa lång livslängd och tillförlitlig drift.

- Placera aldrig maskinen på en yta som lutar mer än 15° från horisontalplanet.
- Använd inte denna maskin för att tina frusna rör genom kortslutning.
- Maskinen måste placeras så att den fria strömningen av ren luft till och från ventilationsöppningarna inte hindras. Täck aldrig över maskinen med papper, trasor eller annat som kan hindra luftströmningen.
- Smuts och damm måste förhindras att sugas in i maskinen så långt det ät möjligt.
- Maskinen håller skyddsklass IP23. Håll maskinen torr så långt det är praktiskt möjligt. Placera den inte på våt mark eller i vattenpölar.
- Placera inte maskinen i närheten av radiostyrd utrustning. Även vid normal användning kan funktionen hos radiostyrd utrustning störas allvarligt vilket kan leda till olyckor eller skada på utrustningen. Läs avsnittet om elektromagnetisk kompabilitet i denna manual.
- Använd inte maskinen om omgivningstemperaturen överstiger 40°C.

## Intermittens och överhettning

En svetsmaskins intermittens är andelen tid i procent av ett tiominutersintervall som svetsaren kan använda svetsmaskinen vid märkström.

Exempel: 60% intermittens:

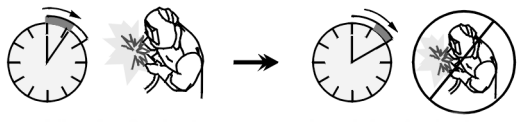

6 minuters belastning. 4 minuters uppehåll.

Överskridning av imtermittenstiden aktiverar överhettningsskyddet.




Minuter Eller minskad belastning

## Inkoppling av matningsspänning

Installation av nätkontakter ska göras i enlighet med gällande regler.

Kontrollera matningsspänning, fas och frekvens inkopplat till maskinen innan den sätts på. Kontrollera att maskinen är korrekt jordad. Tillåten matningsspänning är 3x230V och 3x400V (förvald inställning: 400V). För ytterligare information om matningsspänning se avsnittet om tekniska specifikationer i denna manual samt märkplåten på maskinen.

Om matningsspänningen behöver ändras:

- Kontrollera att maskinen är avstängd och frånkopplad från strömkällan.
- Ta bort sidskyddet från maskinen.
- Koppla X6 enligt bilden nedan.

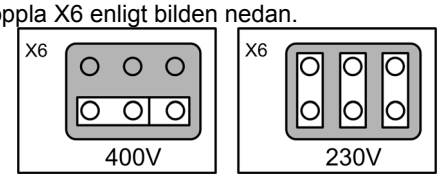


- Sätt tillbaka sidoskyddet.

Kontrollera att den installerade effekten är tillräcklig i förhållande till maskinens normala drift. Nödvändiga säkringar och kabelareor finns angivna i avsnittet om Tekniska data.

Se punkterna [1] och [11] i bilderna nedan.

## Anslutningar för svetsström

Se punkterna [4], [5], [6] och [8] i bilderna nedan.

## Reglage, anslutningar och funktioner

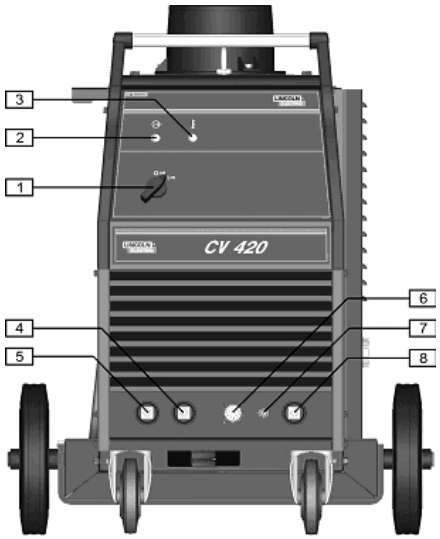


1. Nätbrytare (O/I): Kontrollerar nätspänningen till maskinen. Se till att maskinen är ansluten till elnätet innan brytaren slås till ("I").

2. Nätspänningslampa: Indikerar att maskinen är igång.

3. Termostatlampa: Indikerar att maskinen är överbelastad eller att kylningen är otillräcklig.

4. Negativ svetsutgång, låg induktans: Låg induktans används vanligtvis för kortbågsvetsning av olegerat stål, särskilt på tunt material eller med $CO_2$ som skyddsgas.

5. Negativ svetsutgång, hög induktans: Hög induktans är mer passande för kortbågsvetsning på grövre material med ca 75% Argon / 25% $CO_2$ som skyddsgas. Denna anslutning ger en mjukare ljusbåge och en slätare svetssträng med mer inbränning än med låg induktans. Spraybågsvetsning är möjlig med båda anslutningarna.

6. Kontakt för matarverk: 14-polig kontakt för matarverk. Ger manöverspänning till matarverket.

7. Brytare för matarverkets voltmeter: Denna brytare väljer polaritet för matarverkets voltmeter om sådan finns. Vid svetsning på pluspol (MIG/MAG-, Outershield- och vissa Innershieldtrådar), ställ brytaren på "+". Vid svetsning på minuspol (de flesta Innershieldtrådar), ställ brytaren på "-".

8. Positiv svetsutgång: För anslutning av svetskabeln till matarverket.

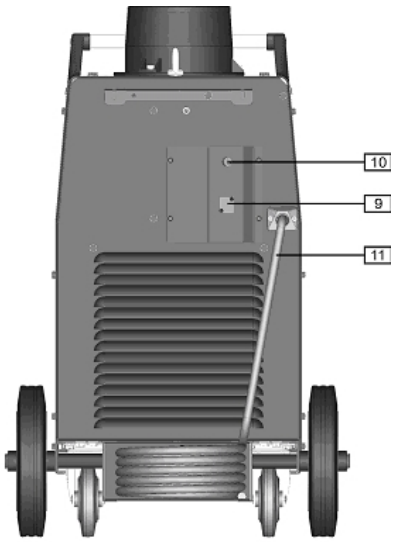


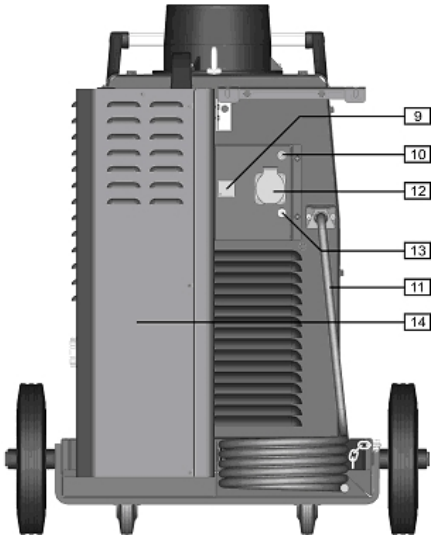


9. Bakom täcklocket: Plats för kontakt för $CO_2$ gasvärmare (se tillbehör K14009-1 $CO_2$ kontakt).

10. Säkring: Denna säkring skyddar matarverkets manöverkrets (se reservdelar).

11. Nätkabel: Montera kontakt enligt gällande regler. Endast kvalificerad personal ska montera denna kontakt.

12. Uttag för vattenkylare (endast på vattenkylda modeller): För strömförsörjning av kylaggregatet. Uttaget ger 230V, 2.5A och skyddas av automatsäkringen [13].

13. Automatsäkring (endast på vattenkylda modeller): Skyddar uttaget för vattenkylare [12]. Bryter strömmen om den överstiger 2.5A. Tryck för att återställa.

14. Vattenkylare (endast på vattenkylda modeller): Kyler den vattenkylda svetspistolen. Kylaggregatet arbetar kontinuerligt.

**⚠ VARNING**

Läs och förstå kylarens manual innan den ansluts till maskinen.

## Kopplingar för svetskablar

Anslut återledarkabels kontakt till utgången [4] eller [5]. Andra ändan av denna kabel ansluts till arbetsstycket med godsklämman.

Anslut matarverket LINC FEED 33 till strömkällan:

- Anslut svetskabeln till utgången [8].
- Anslut styrkabeln till kontakten [6] (se tillbehör, mellankabel K10347-PG-xM eller K10347-PGW-xM).

Använd kortast möjliga kablar.

## Skyddskretsar

CV420 / CV505 är skyddad mot överhettning, överbelastning och kortslutningar.

Om maskinen överhettas kommer termostatkretsen bryta svetsströmmen. Termostatlampan [3] tänds. Termostatkretsen slår på svetsströmmen så snart maskinen svalnat tillräckligt.

CV420 / CV505 är också elektroniskt skyddad mot överbelastning och kortslutningar. Överbelastnings- och kortslutnings-skyddet reducerar automatiskt belastningen till en säker nivå när en överbelastning detekteras.

## Underhåll

**⚠ VARNING**

Kontakta närmaste auktoriserade verkstad, eller Lincoln Electric, för åtgärder när det gäller service och underhåll eller reparationer. Underhåll och reparationer som genomförs av icke auktoriserade verkstäder eller personer upphäver tillverkarens garantiåtagande och gör detta ogiltigt.

Underhållsintervallen varierar med maskinens arbetsförhållanden.

Synliga skador ska åtgärdas omedelbart.

### Rutinmässigt underhåll (dagligen)

- Kontrollera kablarnas och anslutningarnas skick. Byt ut om nödvändigt.
- Avlägsna svetssprut ur svetspistolen. Svetssprut kan störa gasflödet genom svetspistolen.
- Kontrollera svetspistolens skick. Byt ut den om nödvändigt.
- Kontrollera att kylfläkten fungerar. Håll ventilationsgallren rena.

### Periodiskt underhåll (efter 200 arbetstimmar, dock minst en gång per år)

Gör det rutinmässiga underhållet, samt:

- Rengör maskinen. Lossa plåtarna och använd tryckluft (torr luft med lågt tryck) för att avlägsna damm från maskinens utsida och insida.
- Kontrollera och dra åt alla skruvar.

**⚠ VARNING**

Koppla loss maskinen från elnätet före underhåll och service. Testa maskinen efter reparation för att säkerställa en säker funktion.

# Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

11/04

Den här maskinen är tillverkad i enlighet med alla relevanta direktiv och standarder. Trots detta kan den ge upphov till elektromagnetiska störningar som kan påverka andra system, som t.ex. telekommunikationer (telefon, radio och television) eller andra säkerhetssystem. Dessa störningar kan ge upphov till säkerhetsproblem i de påverkade systemen. Läs det här avsnittet för att få en bättre kunskap om hur man eliminerar eller minskar de elektromagnetiska störningar som maskinen ger upphov till.

Maskinen är konstruerad för att användas i industriell miljö. Om den skall användas i hemmiljö är det nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undanröja de elektromagnetsiska störningar som kan tänkas uppträda. Utrustningen måste installeras och manövreras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om elektromagnetiska störningar upptäcks under drift måste man vidta lämpliga åtgärder för att eliminera dessa. Om det är nödvändigt kan detta ske med hjälp från Lincoln Electric. Det är inte tillåtet att genomföra förändringar eller modifieringar på maskinen utan skriftligt tillstånd från Lincoln Electric.

Innan maskinen installeras måste man kontrollera arbetsområdet så att där inte finns några maskiner, apparater eller annan utrustning vars funktion kan störas av elektromagnetiska störningar. Beakta särskilt följande:

- Nätkablar, svetskablar, manöverkablar och telefonkablar som befinner sig inom eller i närheten av maskinens arbetsområde.
- Radio och/eller televisionssändare eller mottagare. Datorer och datorstyrd utrustning.
- Säkerhets- och övervakningssystem för industriella processer. Utrustning för mätning och kalibrering.
- Medicinska hjälpmedel för personligt bruk som t.ex. pacemaker och hörapparater.
- Kontrollera den elektromagnetiska störkänsligheten för utrustning som skall arbeta i arbetsområdet eller i dess närhet. Operatören måste förvissa sig om att all utrustning inom området är kompatibel i detta avseende vilket kan kräva ytterligare skyddsåtgärder.
- Arbetsområdets storlek är beroende av områdets utformning och de övriga aktiviteter som kan förekomma där.

Beakta följande riktlinjer för att reducera maskinens elektromagnetiska strålning.

- Koppla in maskinen till spänningsförsörjningen enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Om störningar uppstår kan det bli nödvändigt att installera ett filter på primärsidan.
- Svetskablarna skall hållas så korta som möjligt och de skall placeras intill varandra. Jorda arbetsstycket, om det är möjligt, för att på så sätt minska den elektromagnetiska strålningen. Man måste emellertid kontrollera att jordningen inte medför andra problem eller medför risker för utrustning och personal.
- Att använda skärmade kablar inom arbetsområdet kan reducera den elektromagnetiska strålningen. Detta kan bli nödvändigt för vissa speciella tillämpningar.

# Tekniska Specifikationer

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **NÄTSIDA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nätspänning<br>230 / 400V ± 10%<br>3-fas | | Effektförbrukning<br>**420:** 22 kVA @ 60% Intermittens<br>**505:** 30 kVA @ 60% Intermittens | | Frekvens<br>50 Hertz (Hz) |
| **SVETSDATA VID 40°C** | | | | |
| Intermittens<br>(Baserat på 10 min. period) | | Svetsström | | Svetsspänning |
| **420:** | 60%<br>100% | 420A<br>325A | | 35.0 Vdc<br>30.3 Vdc |
| **505:** | 60%<br>100% | 500A<br>385A | | 39.0 Vdc<br>33.3 Vdc |
| **SVETSOMRÅDE** | | | | |
| Svetsströmsområde | | Max. tomgångsspänning | | |
| **420:**<br>**505:** | 30A - 420A<br>40A - 500A | **420:**<br>**505:** | 45 Vdc<br>48 Vdc | |
| **REKOMMENDERADE NÄTKABLAR OCH SÄKRINGAR** | | | | |
| Smält- eller automatsäkring | | Nätkabel | | |
| **420:** | 63A Trög (230V)<br>32A Trög (400V) | **420:** | 4 x 6mm$^2$ | |
| **505:** | 63A Trög (230V)<br>40A Trög (400V) | **505:** | 4 x 6mm$^2$ | |
| **MÅTT OCH VIKT** | | | | |
| | Höjd | Bredd | Längd | Vikt |
| **420:**<br>**420** (vattenkyld)**:** | 870 mm<br>870 mm | 565 mm<br>700 mm | 1030 mm<br>1030 mm | 134 kg<br>155 kg |
| **505:**<br>**505** (vattenkyld)**:** | 870 mm<br>870 mm | 565 mm<br>700 mm | 1030 mm<br>1030 mm | 149 kg<br>170 kg |
| Omgivningstemp. vid användning<br>-10°C till +40°C | | Förvaringstemperatur<br>-25°C till +55°C | | |

# Bezpieczeństwo Użytkowania

11/04

## OSTRZEŻENIE

Urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel. Należy być pewnym, że instalacja, obsługa, przeglądy i naprawy są przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane. Instalacji i eksploatacji tego urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z tą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenie ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia. Lincoln Electric nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwą konserwacją lub nienormalną obsługą.

| | |
|---|---|
| | OSTRZEŻENIE: Symbol ten wskazuje, że bezwzględnie muszą być przestrzegane instrukcje dla uniknięcia poważnego obrażenia ciała, śmierci lub uszkodzenia samego urządzenia. Chroń siebie i innych przed możliwym poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią. |
| 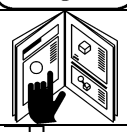 | CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ: Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem. Łuk spawalniczy może być niebezpieczny. Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia. |
| 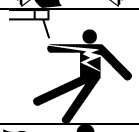 | PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ: Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie. Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub podłączonego materiału spawanego, gdy urządzenie jest załączone do sieci. Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i podłączonego materiału spawanego. |
| | URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe. Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami. |
| 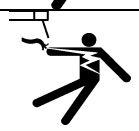 | URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Regularnie sprawdzać kable zasilający i spawalnicze z uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym. Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel. Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą kontakt z zaciskiem uziemiającym. |
| 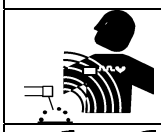 | POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE: Prąd elektryczny płynący przez jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem. |
| | ZGODNOŚĆ Z CE: Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE. |
| 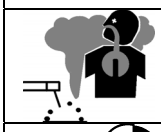 | OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE: W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Unikać wdychania tych oparów i gazów. Dla uniknięcia takiego ryzyka musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy oddychania. |
| 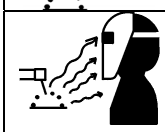 | PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ: Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłony dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru. Dla ochrony skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymałego i niepalnego materiału. Chronić personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie. |
| 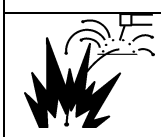 | ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH: Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z obszaru prowadzenia prac spawalniczych. W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze. Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i otwory do przyległego obszaru. Nie spawać żadnych pojemników, bębnów, zbiorników lub materiału dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawieniem się łatwopalnych lub toksycznych gazów. Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy. |
| | SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ: Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła. Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia. Stosować rękawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy. |

| | |
|---|---|
| | ZNAK BEZPIECZEŃSTWA: Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spawalniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego. |
|  | BUTLA MOŻE WYBUCHNĄĆ JEŚLI JEST USZKODZONA: Stosować tylko butle atestowane z gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działającymi regulatorami ciśnienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i ciśnienia. Zawsze utrzymywać butlę w pionowym położeniu, zabezpieczając ją łańcuchem przed wywróceniem się. Nie przemieszczać i nie transportować butli z gazem ze zdjętym kołpakiem zabezpieczającym. Nigdy nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiającego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzącego prąd do butli z gazem. Butle z gazem muszą być umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec uszkodzeniu lub gdzie byłyby narażone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni. |

# Instrukcja Instalacji i Eksploatacji

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

## Warunki Eksploatacji

Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach. Jednakże ważnym jest zastosowanie prostych środków zapobiegawczych, które zapewnią długą żywotność i niezawodną pracę, między innymi:

- Nie umieszczać i nie użytkować tego urządzenia na powierzchni o pochyłości większej niż 15°.
- Nie używać tego urządzenia do rozmrażania rur.
- Urządzenie to musi być umieszczone w miejscu gdzie występuje swobodna cyrkulacja czystego powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i od wentylatora. Gdy urządzenie jest załączone do sieci, niczym go nie przykrywać np. papierem lub ścierką.
- Ograniczyć do minimum brud i kurz, które mogą przedostać się do urządzenia.
- Urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy IP23. Utrzymywać je suchym, o ile to możliwe, i nie umieszczać na mokrym podłożu lub w kałuży.
- Urządzenie to powinno być umieszczone z dala od urządzeń sterowanych drogą radiową. Jego normalna praca może niekorzystnie wpłynąć na ulokowane w pobliżu urządzenia sterowane radiowo, co może doprowadzić do obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia. Przeczytaj rozdział o kompatybilności elektromagnetycznej zawarty w tej instrukcji.
- Nie używać tego urządzenia w temperaturach otoczenia wyższych niż 40°C.

## Cykl Pracy

Cykl pracy urządzenia jest procentowym podziałem 10 minutowego cyklu, przez który można spawać ze znamionowym prądem spawania.

Przykład: 60% cykl pracy:

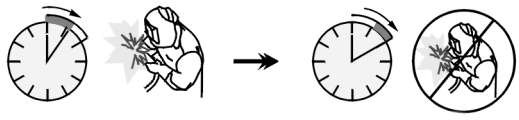

6 minut spawania 4 minuty przerwy

Nadmierne wydłużenie cyklu pracy urządzenia może spowodować uaktywnienie się układu zabezpieczenia termicznego.




minuty lub zmniejszyć cykl pracy

## Podłączanie napięcia zasilającego

Instalacja i gniazdo zasilania sieciowego powinny być wykonane i zabezpieczone zgodnie z właściwymi przepisami.

Przed podłączeniem do sieci sprawdzić napięcie zasilania, fazy i częstotliwość. Sprawdzić podłączenie uziemienia urządzenia ze źródłem zasialnia. Dopuszczalne napięcia wejściowe: 3x230V lub 3x400V 50Hz (ustawienie fabrycznie: 3x400V). Więcej informacji o napięciu zasilaniu znajduje się w danych technicznych tej instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Jeśli konieczna jest zmiana napięcia zasilania:

- Urządzenie bezwzględnie musi być wyłączone i odłączone od sieci zasilającej.
- Zdjąć płytę boczną dużą.
- Założyć zwieracze X6 zgodnie z rysunkiem poniżej.

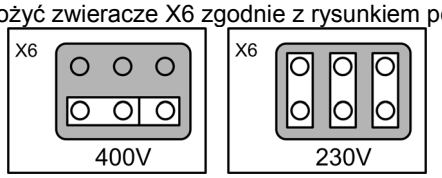


- Założyć płytę boczną dużą.

Upewnić się, że moc źródła zasilania jest odpowiednia do normalnej pracy urządzenia. Niezbędny bezpiecznik zwłoczny (lub wyłącznik nadprądowy z charakterystyką „D") oraz rodzaj przewodu zasilającego można odczytać w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji.

Patrz pozycje [1] i [11] na poniższych rysunkach.

## Zaciski wyjściowe

Patrz pozycje [4], [5], [6] i [8] na poniższych rysunkach.

## Elementy regulacyjne i właściwości

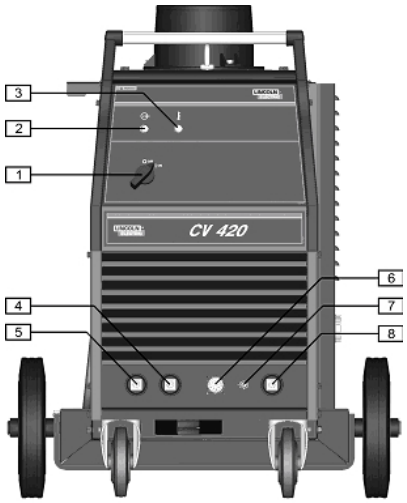


1. Wyłącznik sieciowy ON/OFF (O/I): Służy do załączania napięcia zasilania urządzenia. Przed załączeniem wyłącznika sieciowego (położenie "I") należy upewnić się czy jest ono podłączone do sieci zasilającej.

2. Wskaźnik zasilania sieciowego: Sygnalizuje załączenie urządzenia do sieci zasilającej.

3. Wskaźnik zabezpieczenia termicznego: Sygnalizuje stan przeciążenia urządzenia lub niewystarczające jego chłodzenie.

4. Gniazdo wyjściowe ujemne o niskiej indukcyjności: Gniazdo to jest typowo używane do spawania krótkim łukiem stali niskowęglowej, szczególnie cienkich materiałów, gdy jako gaz osłonowy stosuje się $CO_2$.

5. Gniazdo wyjściowe ujemne o wysokiej indukcyjności: Gniazdo to jest odpowiednie do spawania krótkim łukiem cięższych konstrukcji lub gdy jako gaz osłonowy stosuje się mieszankę gazów o składzie 75% Argonu / 25% $CO_2$. Wyjście to zapewnia bardziej miękki łuk i bardziej płaską spoinę niż wyjście o niskiej indukcyjności. Spawanie natryskowe jest możliwe po połączeniu z dowolnym wyjściem masowym.

6. Gniazdo sterowania podajnika drutu: 14-nóżkowe gniazdo do podłączenia podajnika drutu. Pozwala na podłączenie zasilania do podajnika drutu elektrodowego.

7. Przełącznik polaryzacji woltomierza podajnika drutu: Przełącznik ten umożliwia wybór polaryzacji woltomierza podajnika drutu o ile urządzenie go posiada. Gdy potencjał uchwytu spawalniczego jest dodatni (procesy spawalnicze MIG, typu Outershield, niektóre typu Innershield) przełącznik ten należy ustawić w położeniu "+". Gdy potencjał uchwytu spawalniczego jest ujemny (większość zastosowań procesu typu Innershield), przełącznik należy ustawić w położeniu "-".

8. Gniazdo wyjściowe dodatnie: Służy do podłączenia kabla spawalniczego do podajnika drutu elektrodowego.

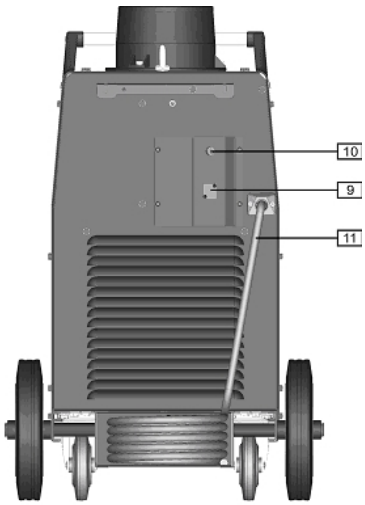


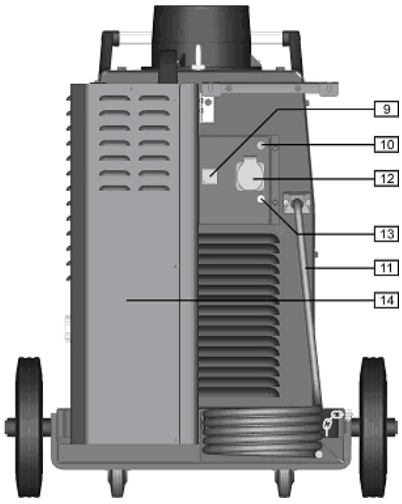


9. Zaślepka otworu: Dla zamontowania gniazda podgrzewacza gazu (patrz akcesoria K14009-1 Kit gniazda podgrzewacza gazu).

10. Gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową: Zabezpiecza obwód zasilania podajnika drutu elektrodowego (patrz Wykaz części zamiennych).

11. Przewód zasilania sieciowego: Według odpowiednich przepisów założyć właściwą wtyczkę na koniec przewodu sieciowego. Powinien to wykonywać tylko wykwalifikowany personel.

12. Gniazdo zasilania chłodnicy (dotyczy wersji wodnej): Służy do zasilania chłodnicy. Gniazdo dostarcza napięcie wyjściowe o wartości 230V i prądzie 2,5A i jest zabezpieczone bezpiecznikiem automatycznym [13].

13. Bezpiecznik automatyczny (dotyczy wersji wodnej): Zabezpiecza gniazdo sieciowe [12] zasilające chłodnicę. Bezpiecznik odłącza napięcie zasilające po przekroczeniu dopuszczalnego prądu 2,5A. Aby przywrócić pierwotny stan bezpiecznika należy go wcisnąć.

14. Chłodnica (dotyczy wersji wodnej): Służy do schładzania uchwytu spawalniczego posiadającego chłodzenie wodne. Chłodnica pracuje w trybie ciągłym.

**⚠ UWAGA**

Przed podłączeniem chłodnicy do urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do chłodnicy.

## Podłączenie Przewodów Spawalniczych

Włożyć wtyk przewodu powrotnego do gniazda wyjściowego [4] lub gniazda [5]. Drugi jego koniec podłączyć do spawanego elementu za pomocą zacisku kleszczowego.

Połączyć podajnik drutu elektrodowego LINC FEED 33 do źródła prądu:

- do gniazda [8] podłączyć dodatni przewód prądowy.
- do gniazda [6] podłączyć przewód sterujący i zasilający podajnik (patrz rozdział Akcesoria, Przewód źródło-podajnik K10347-PG-xM lub K10347-PGW-xM).

Do połączeń należy stosować możliwie najkrótsze kable.

## Zabezpieczenie urządzenia

Półautomat CV420 / CV505 jest zabezpieczony przed przegrzaniem, przeciążeniem i przypadkowym zwarciem zacisków wyjściowych.

Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia przekroczy dopuszczalną wartość, układ zabezpieczenia zmniejsza prąd wyjściowy do zera. Stan przegrzania sygnalizuje kontrolka na panelu przednim [3]. Gdy temeratura elementów mocy spadnie do bezpiecznej wartości układ zabezpieczenia termicznego ponownie włącza obwód mocy urządzenia.

Półautomat CV420 / CV505 jest zabezpieczony elektronicznie przeciw przeciążeniu i przypadkowemu zwarciu. W przypadku wystąpienia przeciążenia lub zwarcia, układ zabezpieczenia prądowego automatycznie zmniejsza prąd wyjściowy do wartości bezpiecznej.

## Konserwacja

**⚠ UWAGA**

W celu dokonania jakichkolwiek napraw lub czynności konserwacyjnych zaleca się kontakt z najbliższym serwisem lub firmą Lincoln Electric. Dokonywanie napraw przez osoby lub firmy nieposiadające autoryzacji spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

Częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych może różnić się w zależności od środowiska, w jakim urządzenie pracuje.

Jakiekolwiek zauważone uszkodzenia powinny być natychmiastowo zgłaszane.

### Konserwacja podstawowa (codzienna)

- Sprawdzać stan kabli i poprawność połączeń. Wymienić, jeśli to konieczne.
- Usuwać odpryski z dyszy gazowej uchwytu spawalniczego. Rozpryski mogą przenosić się z gazem osłonowym do łuku.
- Sprawdzać stan uchwytu spawalniczego. Wymieniać go, jeśli to konieczne.
- Sprawdzać stan i działanie wentylatora chłodzącego. Utrzymywać czyste otwory wlotu i wylotu powietrza chłodzącego.

### Konserwacja okresowa (po każdych 200 godzinach pracy, lecz nie rzadziej niż raz w roku)

Wykonywać konserwację podstawową oraz, dodatkowo:

- Utrzymywać urządzenie w czystości. Wykorzystując strumień suchego powietrza (pod niskim ciśnieniem) usunąć kurz z części zewnętrznych obudowy i z wnętrza spawarki.
- Sprawdzać i dokręcać wszystkie śruby.

**⚠ UWAGA**

Sieć zasilająca musi być odłączona od urządzenia przed każdą czynnością konserwacyjną i serwisową. Po każdej naprawie wykonać odpowiednie sprawdzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

# Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

11/04

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnośnymi zaleceniami i normami. Jednakże może ono wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą oddziaływać na inne systemy takie jak systemy telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpieczeń. Zakłócenia te mogą powodować problemy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odnośnych systemach. Dla wyeliminowania lub zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urządzenie należy dokładnie zapoznać się zaleceniami tego rozdziału.

Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym. Aby używać go w gospodarstwie domowym niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń koniecznych do wyeliminowania możliwych zakłóceń elektromagnetycznych. Urządzenie to musi być zainstalowane i obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji. Jeżeli stwierdzi się wystąpienie jakiekolwiek zakłóceń elektromagnetycznych obsługujący musi podjąć odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzystać z pomocy Lincoln Electric. Nie dokonywać żadnych zmian w tym urządzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric.

Przed zainstalowaniem tego urządzenia, obsługujący musi sprawdzić miejsce pracy czy nie znajdują się tam jakieś urządzenia, które mogłyby działać niepoprawnie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. Należy wziąć pod uwagę:

- Kable wejściowe i wyjściowe, przewody sterujące i przewody telefoniczne, które znajdują się w, lub w pobliżu miejsca pracy i urządzenia.
- Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Komputery lub urządzenia sterowane komputerowo
- Urządzenia systemów bezpieczeństwa i sterujące stosowane w przemyśle. Sprzęt służący do pomiarów i kalibracji.
- Osobiste urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urządzenia wspomagające słuch.
- Sprawdzić odporność elektromagnetyczną sprzętu pracującego w, lub w miejscu pracy. Obsługujący musi być pewien, że cały sprzęt w obszarze pracy jest kompatybilny. Może to wymagać dodatkowych pomiarów.
- Wymiary miejsca pracy, które należy brać pod uwagę będą zależały od konfiguracji miejsca pracy i innych czynników, które mogą mieć miejsce.

Ażeby zmniejszyć emisję promieniowania elektromagnetycznego urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji. Jeśli mimo to pojawią się zakłócenia, może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. filtrowanie napięcia zasilania.
- Kable wyjściowe powinny być możliwie krótkie i ułożonym razem, jak najbliżej siebie. Dla zmniejszenia promieniowania elektromagnetycznego, jeśli to możliwe należy uziemiać miejsce pracy. Obsługujący musi sprawdzić czy połączenie miejsca pracy z ziemią nie powoduje żadnych problemów lub nie pogarsza warunków bezpieczeństwa dla obsługi i urządzenia.
- Ekranowanie kabli w miejscu pracy może zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne. Dla pewnych zastosowań może to okazać się niezbędne.

# Dane Techniczne

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| **PARAMETRY WEJŚCIOWE** | | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania<br>230 / 400V ± 10%<br>3 - fazy | Pobór mocy z sieci<br>**420:** 22 kVA @ 60% cykl pracy<br>**505:** 30 kVA @ 60% cykl pracy | Częstotliwość<br>50 Hertz (Hz) |

| **ZNAMIONOWE PARAMETRY WYJŚCIOWE PRZY 40°C** | | | |
|---|---|---|---|
| | Cykl pracy<br>(oparty na 10 min. cyklu pracy) | Prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| **ZAKRES PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH** | | | |
|---|---|---|---|
| Zakres prądu spawania | | Maksymalne napięcie stanu jałowego | |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| **ZALECANE PARAMETRY PRZEWODU I BEZPIECZNIKA ZASILANIA** | | | |
|---|---|---|---|
| Bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy | | Przewód zasilający | |
| **420:** | 63A zwłoczny (dla 230V)<br>32A zwłoczny (dla 400V) | **420:** | 4 żyłowy, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A zwłoczny (dla 230V)<br>40A zwłoczny (dla 400V) | **505:** | 4 żyłowy, 6mm$^2$ |

| **WYMIARY** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Wysokość | Szerokość | Długość | Waga |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (wersja wodna)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (wersja wodna)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| Temperatura pracy | Temperatura składowania |
|---|---|
| -10°C to +40°C | -25°C to +55°C |

# Turvallisuus

11/04

## VAROITUS

Tätä laitetta pitää käyttää koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että asennus, käyttö, huolto ja korjaus tapahtuvat koulutettujen henkilöiden toimesta. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman, tai laitteen rikkoutumisen. Lue ja ymmärrä seuraavat varoitussymbolien selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuullinen vahingoista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä ylläpidosta tai epänormaalista käytöstä.

| | |
|---|---|
| | VAROITUS: Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen, kuoleman tai laitevahinkojen välttämiseksi. Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja kuoleman varalta. |
| 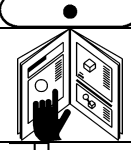 | LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET: Lue ja ymmärrä tämän käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus voi olla vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja. |
| 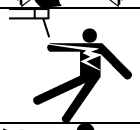 | SÄHKÖISKU VOI TAPPAA: Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen. Älä koske puikkoon tai maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä. Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja maattopuristimesta ja työkappaleesta. |
| | SÄHKÖLAITE: Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta. Maadoita laite paikallistenmääräysten mukaan. |
| | SÄHKÖLAITE: Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit. Mikäli on eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi. Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun paikkaan, joka on kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi. |
| 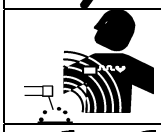 | SÄHKÖ-, JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Sähkövirran kulkiessa johtimen läpi, muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF). EMF kentät voivat häiritä sydämentahdistimia, ja henkilö jolla on sydämentahdistin pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen käyttöä. |
| | CE YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite yhteensopiva EU:n direktiivien kanssa. |
| 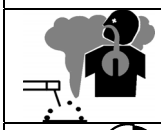 | KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja huuruja. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja. Näiden haittojen välttämiseksi on käytettävä riittävää tuuletusta tai savunpoistoa, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitykseen. |
| | KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA: Käytä suojalaseja, joissa on riittävä suodatus ja suojalaseja, jotka suojaavat silmät säteiltä ja roiskeilta. Käytä sopivaa vaatetusta liekin kestävästä materiaalista suojataksesi itsesi ja avustajasi ihon. Suojaa muu henkilökunta sopivalla ei-palavalla verholla, varoita heitä katsomasta kaareen ja altistumasta kaarisäteilylle. |
| | HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: Siirrä kaikki palonarat materiaali hitsausalueelta ja pidä sammutin lähellä. Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista lähialueelle. Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms, ennen kuin on tehty ennakoivat toimenpiteet, ettei läsnä ole räjähdysvaarallista tai myrkyllistä kaasua. Älä koskaan käytä laitetta, kun läsnä on syttyvää kaasua tai nestettä. |
| | HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA: Hitsaus tuottaa paljon lämpöä. Pinnat ja materiaalit työalueella tai kosketuksissa kappaleeseen voivat palaa. Käytä hanskoja tai pihtejä siirtäessäsi tai koskettaessasi työkappaletta. |
| | TURVAMERKKI: Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt sähköiskun vaara. |



KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU: Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät menetelmälle soveltuvaa suojakaasua. Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä. Älä siirrä kaasupulloa hattu irrotettuna. Älä anna puikonpitimen, maattopuristimen, eikä minkään muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa pulloa. Kaasupullot pitää sijoittaa siten, ettei niille tapahdu vahinkoa, tai ettei niihin kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita.

# Asennus ja Käyttöohjeet

Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai käyttöä.

## Sijoitus ja Ympäristö

Kone voi toimia ankarassa ympäristössä. Kuitenkin, on tärkeää noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita pitkän iän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

- Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallellaan vaakatasosta enemmän kuin 15°.
- Älä käytä konetta putkien sulatukseen.
- Kone on sijoitettava siten, että vapaa ilmankierto on mahdollinen ilmaventtiileistä sisään ja ulos. Älä peitä konetta paperilla, vaatteilla tai rievuilla, kun se on kytketty päälle.
- Koneen sisälle joutuvan lian ja pölyn määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.
- Koneen suojausluokka on IP23. Pidä kone mahdollisimman kuivana äläkä sijoita sitä kosteisiin paikkoihin tai lätäkön päälle.
- Sijoita kone etäälle radio-ohjatuista laitteista. Normaali toiminta voi haitata lähellä olevien radio-ohjattujen laitteiden toimintaa ja voi aiheuttaa loukkaantumisia tai konerikkoja. Lue "Elektromagneettinen yhteensopivuus" tästä ohjekirjasta.
- Älä käytä ympäristössä, jossa lämpötila on korkeampi kuin 40°C.

## Kuormitettavuus ja ylikuumeneminen

Koneen kuormitusaikasuhde on käyttöajan prosenttiosuus 10 minuutin ajanjaksossa, jolloin konetta voidaan käyttää ilmoitetulla hitsausvirralla.

Esimerkki: 60% kuormitusaikasuhde:



6 minuutin hitsaus. 4 minuutin tauko.

Huomattava kuormitusajan pidentäminen aiheuttaa lämpösuojan laukeamisen.




Minuutja tai vähennä kuormitussuh-detta

## Syöttöjännite

Asennus pitää tehdä voimassa olevien määräysten mukaan.

Tarkista syöttöjännite, vaiheluku, ja taajuus ennenkuin kytket koneen päälle. Tarkista maadoitusliitäntä, koneesta verkkoon. Sallitut jännitteet ovat 3x230V ja 3x400V 50Hz (400V: tehdasasetus). Lisätietoja syöttöjänniteliitännästä löydät tämän ohjeen “Tekniset tiedot” kohdasta ja konekilvestä.

Jos on tarpeen vaihtaa syöttöjännite:

- Syöttökaapeli pitää irroittaa verkosta ja pääkytkimestä kääntää pois päältä.
- Irroita iso sivulevy koneesta.
- Kytke X6 uudelleen alla olevan kuvan mukaan.

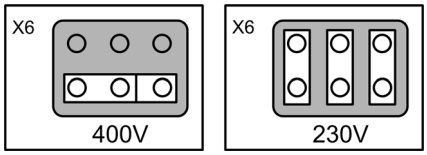


- Aseta sivulevy takaisin.

Varmista, että verkko pystyy syöttämään riitävästi tehoa koneen normaalia käyttöä ajatellen. Sulakekoko (hidas) tai verkkokytkin (“D”) ja kaapelikoko ilmenevät tämän käyttöohjeen teknisistä tiedoista.

Katso alla olevan kuvan kohtia [1] ja [11].

## Lähtöliitännät

Katso alla olevan kuvan kohtia [4], [5], [6] ja [8].

## Säätimet ja Toimintaominaisuudet

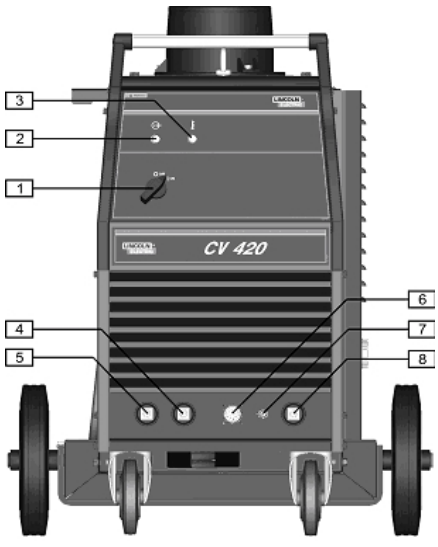


1. Pääkytkin ON/OFF (Päällä/Pois, O/I): Kytkee koneeseen jännitteen. Varmistu, että kone on liitetty verkkoon ennen kytkemistä päälle ("I").

2. Merkkivalo: Osoittaa, että jännite on päällä.

3. Lämpösuojan valo: Osoittaa, että kone on ylikuormittunut tai ettei jäähdytys ole ollut riittävä.

4. Pieni induktanssi, miinus napa: Pieni induktanssi on tyypillnen lyhytkaarihitsauksessa seostamattomille teräksille, erityisesti ohuilla aineilla tai kun käytetään suojakaasuna $CO_2$ :ta.

5. Suuri induktanssi, miinus napa: Suuri induktanssi soveltuu paremmin lyhytkaarihitsaukseen paksummille aineille tai seoskaasulle 75% Argon / 25% $CO_2$. Yhdistelmä tuottaa pehmeämmän kaaren ja tasaisemman ja juohevamman liittymän hitsin kuin pienellä induktanssilla hitsaus. Kuumakaarihitsaus on mahdollinen molemmilla navoilla.

6. Langanttölaitteen vastake: 14-napainen vastake langansyöttölaitteelle. Sisältää liitännät langansyöttölaitteen tehosyötölle.

7. Langansyöttölaitteen jännitemittarikytkin: Tämä kytkin määrää langansyöttölaitteen jännitemittarin napaisuuden, jos sellainen on. Kun poltin on positiivinen (umpilanka, Outershield ja jotkut Innershield langat), aseta kytkin asentoon "+". Kun poltin on negatiivinen (useimmat Innershield langat), aseta kytkin asentoon "-".

8. Positiinen napa: Mahdollistaa kaapeliliitännän langansyöttölaitteeseen.

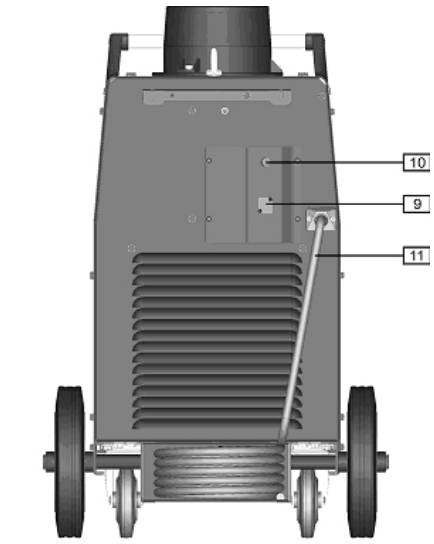


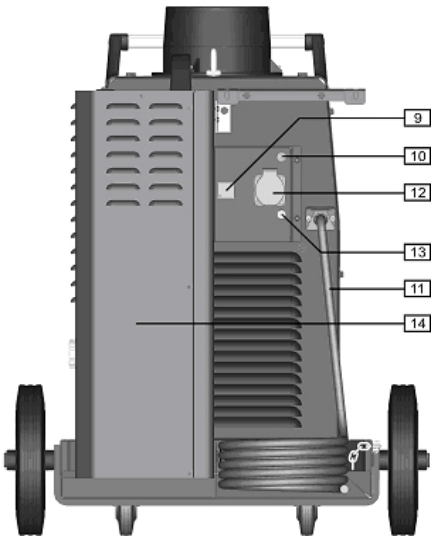


9. Peitetty aukko: $CO_2$ kaasulämmitin liitäntä (katso varusteet, K14009-1 $CO_2$ liitäntäsarja.

10. Sulake: Tämä sulake suojaa langansyöttölaitteen virtapiiriä (katso varaosat).

11. Syöttökaapeli: Kiinnitä soveltuva pistoke syöttökaapeliin, joka vastaa syöttötehoa ja on määräysten mukainen. Vain pätevä sähkömies saa suorittaa kytkennän.

12. Jäähdyttimen syöttövastake (Vain vesijäähdytetty malli): Jännitesyöttö vesijäähdyttimelle. Liitäntäteho on 230V, 2.5A ja se on suojattu piirikatkaisijalla [13].

13. Piirikatkaisija (Vain vesijäähdytetty malli): Suojaa vesijäähdytintä [12]. Katkaisee virran, kun se ylittää 2.5A. Paina sitä palauttaaksesi virran.

14. Vesijäähdytin (Vain vesijäähdytetty malli): Jäähdyttää hitsauspolttimen (vesijäähdytetty malli). Jäähdytin toimii jatkuvasti.

**⚠ VAROITUS**

Lue ja ymmärrä jäähdyttimen ohjekirja ennen sen kytkemistä koneeseen.

## Hitsauskaapeliliitännät

Liitä maattokaapeli joko napaan [4] tai [5]. Toinen pää kaapelista kiinnitetään maattopuristimella työkappaleeseen.

Liitä langansyöttölaite LINC FEED 33 virtalähteeseen:

- Liitä plus napa kaapeli vastakkeeseen [8].
- Liitä langansyöttölaitteen ohjauskaapeli vastakkeeseen [6] (katso “Varusteet” välikaapeli K10347-PG-xM tai K10347-PGW-xM).

Käytä lyhintä mahdollista kaapelia.

## Kone ja piirisuoja

The CV420 / CV505 on suojattu ylikuumenemista, ylikuormitusta ja vahingossa tapahtuvia oikosulkuja vastaan.

Jos kone on ylikuumentunut, lämpösuoja katkaisee virran nollaan. Lämpösuojan merkkivalo syttyy. Lämpösuja kytkee virran takaisin, kun kone on jäähtynyt.

CV420 / CV505 on myös elektronisest suojattu ylikuormitusta ja vahingossa tapahtuvia oikosulkuja vastaan. Ylikuorma- ja oikosulkusuoja vähentävät automaattisesti virran turvalliselle tasolle, kun havaitsevat ylikuormituksen.

## Huolto

**⚠ VAROITUS**

Kaikissa ylläpito ja huoltoasioissa suositellaan yhteydenottoa lähimpään Lincoln Electric huoltoon. Ylläpito tai korjaus, jonka on tehnyt ei-valtuutettu huolto mitätöi valmistajan myöntämän takuun.

Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone on sijoitettu.

Havaitut viat tulee raportoida välittömästi.

**Rutiinihuolto (joka päivä)**

- Tarkista kaapeleiden ja liittimien kunto. Vaihda, jos on tarpeen.
- Poista roiskeet hitsauspistoolin suuttimesta. Roiskeet voivat haitata suojakaasuvirtausta kaaritilaan.
- Tarkista pistoolin kunto: vaihda jos on tarpeen.
- Tarkista jäähdytintuulettajan kunto ja toiminta. Pidä ilmasäleikkö puhtaana.

**Määräaikaishuolto (joka 200:s työtunti, mutta vähintään kerran vuodessa)**

Suorita rutiinihuolto ja lisäksi:

- Pidä kone puhtaana. Käytä kuivaa (ja matalapaineista) puhallusilmaa, poista pöly koneen ulkopinnoilta ja sisäpuolelta.
- Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit.

**⚠ VAROITUS**

Verkkokaapeli pitää irroittaa ennen huoltoa ja korjausta. Jokaisen korjauksen jälkeen suorita soveltuvat testit turvallisuuden takaamiseksi.

# Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC)

11/04

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa elektromagneettista häiriötä, joka voi vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää elektromagneettisen häiriön määrää.

VAROITUS: Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä. Jos konetta käytetään kotiolosuhteissa on välttämätöntä huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta. Kone on asennettava ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Jos elektromagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, jos on tarpeen Lincoln Electricin avulla.

Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava työalue laitteista, joihin voi tulla virhetoimintoja elektromagneettisten häiriöiden takia. Ota huomioon seuraava:

- Syöttö-, ja hitsauskaapelit, ohjauskaapelit, puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen lähellä.
- Radio ja/tai televisiovastaanottimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet.
- Teollisuusprosessien ohjaus-, ja turvalaitteet. Mittaus-, ja kalibrointilaitteet.
- Henkilökohtaiset terveyslaitteet, kuten sydäntahdistin tai kuulokoje.
- Tarkista työalueen laitteiden elektromagneettinen immuniteetti. Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella on yhteensopiva. Tämä voi vaatia lisäsuojaustoimenpiteitä.
- Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista.

Harkitse seuraavia ohjeita elektromagneettisten häiriöiden vähentämiseksi:

- Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä tapahtuu, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten syöttöön järjestetty suodatus.
- Hitsauskaapelit pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista yhdistä työkappale maahan häiriöiden vähentämiseksi. Käyttäjän on varmistuttava, ettei työkappaleen liittäminen maahan aiheuta ongelmia tai vaaraa henkilökunnalle tai laitteille.
- Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää elektromagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen joissakin tilanteissa.

# Tekniset Tiedot

## IDEALARC CV 420 & CV 505

| SYÖTTÖ | | |
|---|---|---|
| Syöttöjännite<br>230 / 400V ± 10%<br>Kolme vaihetta | Syöttöteho Nimelliskuormalla<br>**420:** 22 kVA @ 60% Kuormitusaikasuhde<br>**505:** 30 kVA @ 60% Kuormitusaikasuhde | Taajuus<br>50 Hertz (Hz) |

| KUORMITETTAVUUS 40°C:ssä | | | |
|---|---|---|---|
| | Kuormitusaikasuhde<br>(Perustuu 10 min. jaksoon) | Hitsausvirta | Lähtöjännite |
| **420:** | 60% | 420A | 35.0 Vdc |
| | 100% | 325A | 30.3 Vdc |
| **505:** | 60% | 500A | 39.0 Vdc |
| | 100% | 385A | 33.3 Vdc |

| VIRTA-ALUE | | | |
|---|---|---|---|
| | Hitsausvirta-alue | | Maksimi Tyhjäkäyntijännite |
| **420:** | 30A - 420A | **420:** | 45 Vdc |
| **505:** | 40A - 500A | **505:** | 48 Vdc |

| SUOSITELLUT KAAPELI- JA SULAKEKOOT | | | |
|---|---|---|---|
| | Sulakkeen tai katkaisijan koko | | Syöttökaapeli |
| **420:** | 63A ( 230V) erikoishidas<br>32A ( 400V) erikoishidas | **420:** | 4 Johdin, 6mm$^2$ |
| **505:** | 63A (230V) erikoishidas<br>40A (400V) erikoishidas | **505:** | 4 Johdin, 6mm$^2$ |

| MITAT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Korkeus | Leveys | Pituuus | Paino |
| **420:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 134 kg |
| **420** (vesij.)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 155 kg |
| **505:** | 870 mm | 565 mm | 1030 mm | 149 kg |
| **505** (vesij.)**:** | 870 mm | 700 mm | 1030 mm | 170 kg |

| | |
|---|---|
| Käyttölämpötila<br>-10°C to +40°C | Varastointilämpötila<br>-25°C to +55°C |

# Spare Parts, Parti di Ricambio, Ersatzteile, Lista de Piezas de Recambio, Pièces de Rechange, Deleliste, Reserve Onderdelen, Reservdelar, Wykaz Części Zamiennych, Varaosaluettelo

12/05

**Part List reading instructions**

- Do not use this part list for a machine if its code number is not listed. Contact the Lincoln Electric Service Department for any code number not listed.
- Use the illustration of assembly page and the table below to determine where the part is located for your particular code machine.
- Use only the the parts marked "X" in the column under the heading number called for in the assembly page (# indicate a change in this printing).

**Parti di Ricambio: istruzioni per la lettura**

- Non utilizzare questa lista se il code della macchina non è indicato. Contattare l'Assistenza Lincoln Electric per ogni code non compreso.
- Utilizzare la figura della pagina assembly e la tabella sotto riportata per determinare dove la parte è situata per il code della vostra macchina.
- Usare solo le parti indicate con "X" nella colonna sotto il numero richiamato nella pagina assembly (# indica un cambio in questa revisione).

**Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten**

- Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nur für die Geräte, deren Code Nummer in dieser Liste aufgeführt sind. Fehlt die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Firma Lincoln.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Zusammenstellungszeichnung (assembly page), der Stückliste und der Code Nummer Ihres Geräts, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet.
- Ermitteln Sie zunächst mit Hilfe der assembly page die für die Code Nummer Ihres Geräts gültige Index-Spaltennummer, und wählen Sie anschließend nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem "X" markiert sind (das Zeichen # weist auf eine Änderung hin).

**Lista de piezas de recambio: instrucciones**

- No utilizar esta lista de piezas de recambio, si el número de code no está indicado. Contacte con el Dpto. de Servicio de Lincoln Electric para cualquier número de code no indicado.
- Utilice el dibujo de la página de ensamblaje (assembly page) y la tabla para determinar donde está localizado el número de code de su máquina.
- Utilice sólo los recambios marcados con "X" de la columna con números según página de ensamblaje (# indica un cambio en esta revisión).

**Comment lire cette liste de pièces détachées**

- Cette liste de pièces détachées ne vaut que pour les machines dont le numéro de code est listé ci-dessous. Dans le cas contraire, contacter le Département Pièces de Rechange.
- Utiliser la vue éclatée (assembly page) et le tableau de références des pièces ci-dessous pour déterminer l'emplacement de la pièce en fonction du numéro de code précis de la machine.
- Ne tenir compte que des pièces marquées d'un "X" dans la colonne de cette vue éclatée (# Indique un changement).

**Instruksjon for deleliste**

- Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen. Kontakt Lincoln Electric Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen.
- Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin.
- Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# indikerer endring).

**Leessinstructie Onderdelenlijst**

- Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het code nummer niet vermeld is.
- Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in combinatie met de gebruikte code.
- Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly page (# betekent een wijziging in het drukwerk).

**Instruktion för reservdelslistan**

- Använd inte denna lista för en maskin vars Code No inte är angivet i listan. Kontakta Lincoln Electric's serviceavdelning för Code No som inte finns i listan.
- Använd sprängskisserna på Assembly Page och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin.
- Använd endast delar markerade med "X" i kolumnen under den siffra som anges för aktuellt Code No på sidan med Assembly Page (# Indikerar en ändring i denna utgåva).

**Wykaz części dotyczących instrukcji**

- Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście. Skontaktuj się z serwisem jeżeli numeru kodu nie ma na liście.
- Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby okreslić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code).
- Użyj tylko częci z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku).

**Osaluettelo, lukuohje**

- Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota yhteyttä Lincoln Electric huolto-osastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa.
- Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääksesi, missä osa sijaitsee.
- Käytä vain osia, jotka on merkitty "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä painoksessa).

# IDEALARC CV 420 & CV 505

| ASSEMBLY PAGE NAME | | | Machine Assembly | Machine Assembly (Rear side) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE NO.: | K NO.: | FIGURE NO.: | A | B | | | | | |
| 50079 | K14028-1A | CV 420 AIR | 1 | 1 | | | | | |
| 50078 | K14028-1W | CV 420 WATER | 1 | 2 | | | | | |
| 50080 | K14028-2W | CV 420 WATER | 1 | 3 | | | | | |
| 50082 | K14029-1A | CV 505 AIR | 2 | 1 | | | | | |
| 50081 | K14029-1W | CV 505 WATER | 2 | 2 | | | | | |
| 50083 | K14029-2W | CV 505 WATER | 2 | 3 | | | | | |

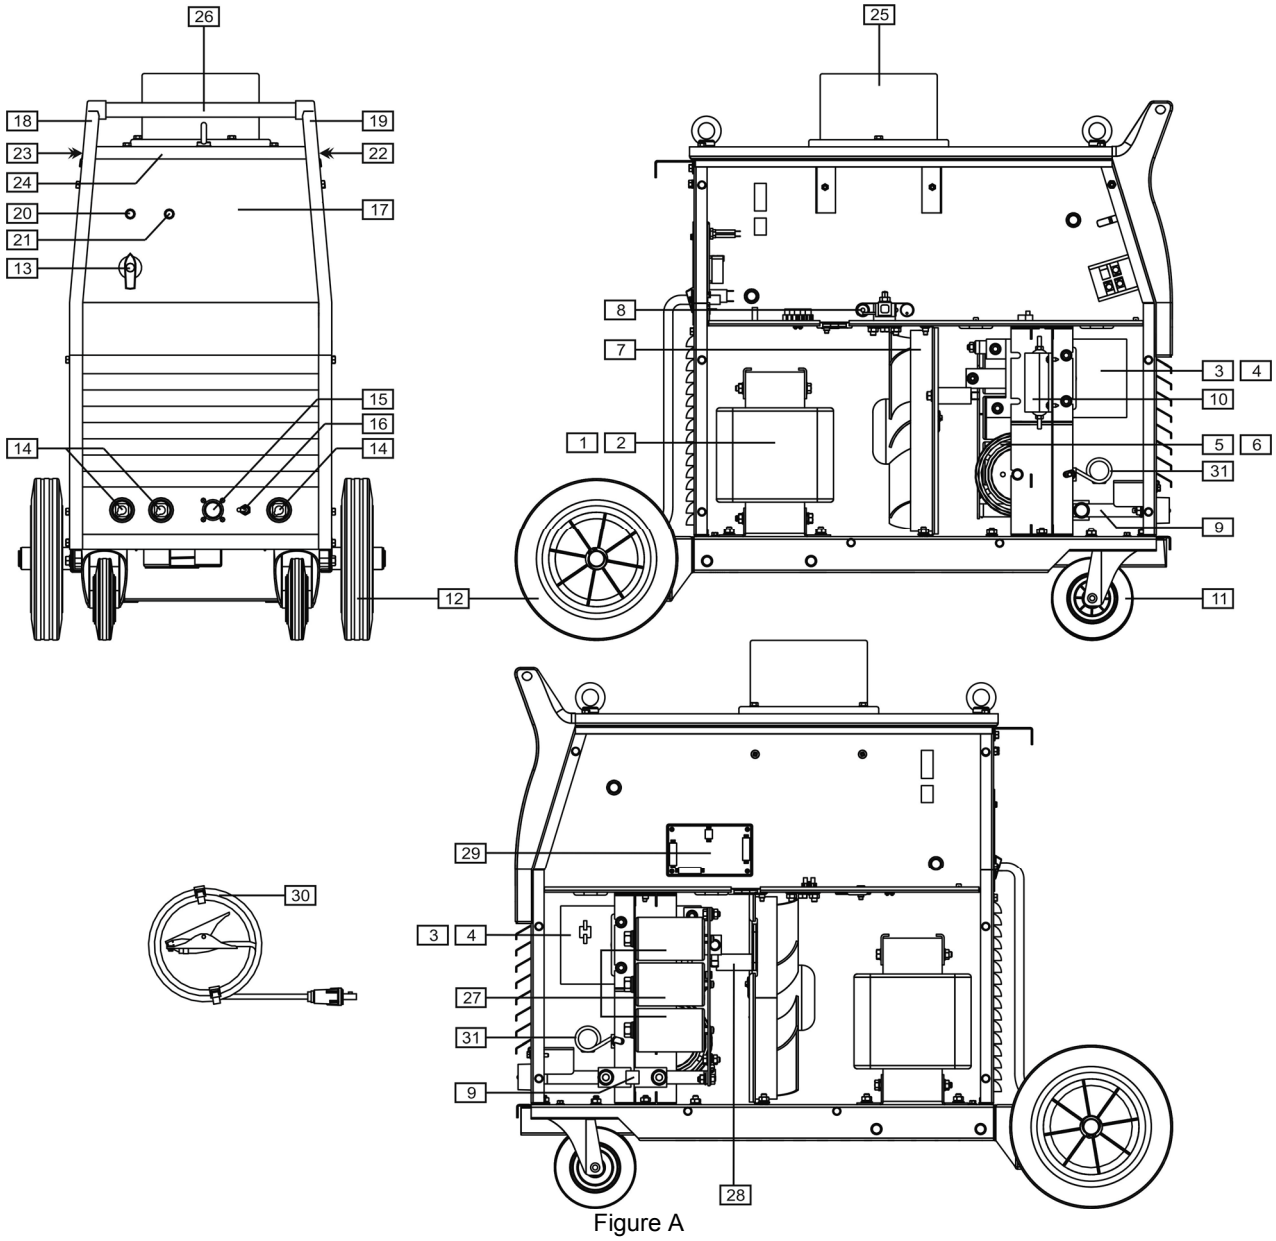


Figure A

## Figure A: Machine Assembly

| Item | Description | Part Number | QTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN TRANSFORMER T1 | R-4034-005-1R | 1 | X | • | | | | |
| 2 | MAIN TRANSFORMER T1 | R-4034-006-1R | 1 | • | X | | | | |
| 3 | RECTIFIER SET V1 | 1156-112-003R | 1 | X | • | | | | |
| 4 | RECTIFIER SET V1 | 1156-112-002R | 1 | • | X | | | | |
| 5 | CHOKE L1 | R-4034-002-1R | 1 | X | • | | | | |
| 6 | CHOKE L1 | R-4034-014-1R | 1 | • | X | | | | |
| 7 | FAN M1 | 0874-111-003R | 1 | X | X | | | | |
| 8 | CAPACITORS C1,C2,C3 | 1158-125-373R | 3 | X | X | | | | |
| 9 | SHUNT R2 | 0941-712-026R | 1 | X | X | | | | |
| 10 | RESISTOR R1 | 1158-112-360R | 1 | X | X | | | | |
| 11 | TURNING WHEEL | 1029-660-127R | 2 | X | X | | | | |
| 12 | WHEEL | 1029-660-250R | 2 | X | X | | | | |
| 13 | MAIN SWITCH S1 | 1115-260-009R | 1 | X | X | | | | |
| 14 | SOCKET X2, X3, X4 | C-2986-001-3R | 3 | X | X | | | | |
| 15 | SOCKET X10 | 1158-641-130R | 1 | X | X | | | | |
| 16 | VOLTMETER POLARITY SWITCH S9 | 1158-650-023R | 1 | X | X | | | | |
| 17 | FRONT DECAL | 2719-107-254R | 1 | X | X | | | | |
| 18 | LEFT HOLDER | 1362-212-002R | 1 | X | X | | | | |
| 19 | RIGHT HOLDER | 1362-212-003R | 1 | X | X | | | | |
| 20 | SIGNAL LAMP H1 | 0917-421-041R | 1 | X | X | | | | |
| 21 | SIGNAL LAMP H2 | 0917-421-024R | 1 | X | X | | | | |
| 22 | RIGHT SIDE HANDLE ASSEMBLY + CAP | 1362-212-007R<br>1362-212-004R | 1+1 | X | X | | | | |
| 23 | LEFT SIDE HANDLE ASSEMBLY + CAP | 1362-212-006R<br>1362-212-004R | 1+1 | X | X | | | | |
| 24 | EDGE SHIELD | 1362-212-010R | 1 | X | X | | | | |
| 25 | CARRIAGE SUPPORT | 1361-598-181R | 1 | X | X | | | | |
| 26 | HANDLE | 0562-230-005R | 1 | X | X | | | | |
| 27 | CAPACITORS C5,C6,C7 | 1158-128-044R | 3 | X | X | | | | |
| 28 | CAPACITOR C4 | 1158-121-001R | 1 | X | X | | | | |
| 29 | CONTROL PCB | R-8040-075-1R | 1 | X | X | | | | |
| 30 | GROUND CABLE WITH WORK CLAMP -3m | K14033-1 | 1 | X | X | | | | |
| 31 | POWER RESISTOR R3 | 1158-112-008R | 1 | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | |

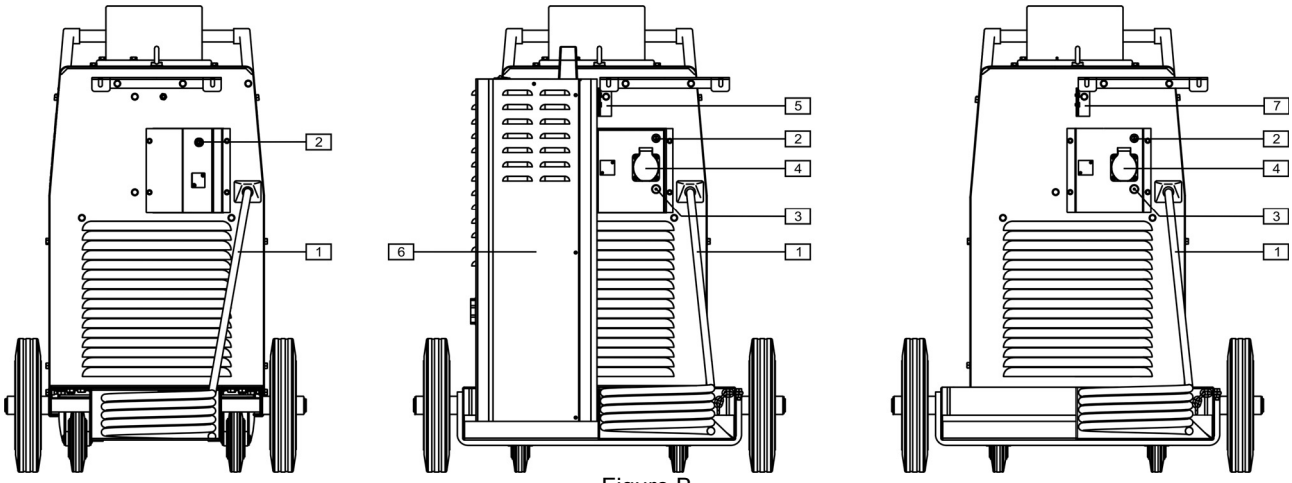


Figure B

## Figure B: Machine Assembly (Rear side)

| Item | Description | Part Number | QTY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINS CORD without PLUG -5m (4x6mm$^2$) | D-5578-176-5R | 1 | X | X | X | | | |
| 2 | FUSE F1 (6,3A, 400V) | 1158-660-008R | 1 | X | X | X | | | |
| 3 | CIRCUIT BREAKER Q1 (ONLY WATER) | 1115-299-027R | 1 | • | X | X | | | |
| 4 | SOCKET X9 (ONLY WATER) | 1131-222-004R | 1 | • | X | X | | | |
| 5 | COOLER BRACKET (ONLY WATER) | D-2632-641-1R | 1 | • | X | • | | | |
| 6 | WATER COOLER (ONLY WATER) | K10329 | 1 | • | X | • | | | |
| 7 | COOLER BRACKET (ONLY WATER) | R-1019-040-1R | 1 | • | • | X | | | |

# Electrical Schematic, Schema Elettrico, Elektrische Schaltpläne, Esquema Eléctrico, Schéma Electrique, Elektrisk Skjema, Elektrisch Schema, Elektriskt Kopplingsschema, Schemat Elektryczny, Sähkökaavio

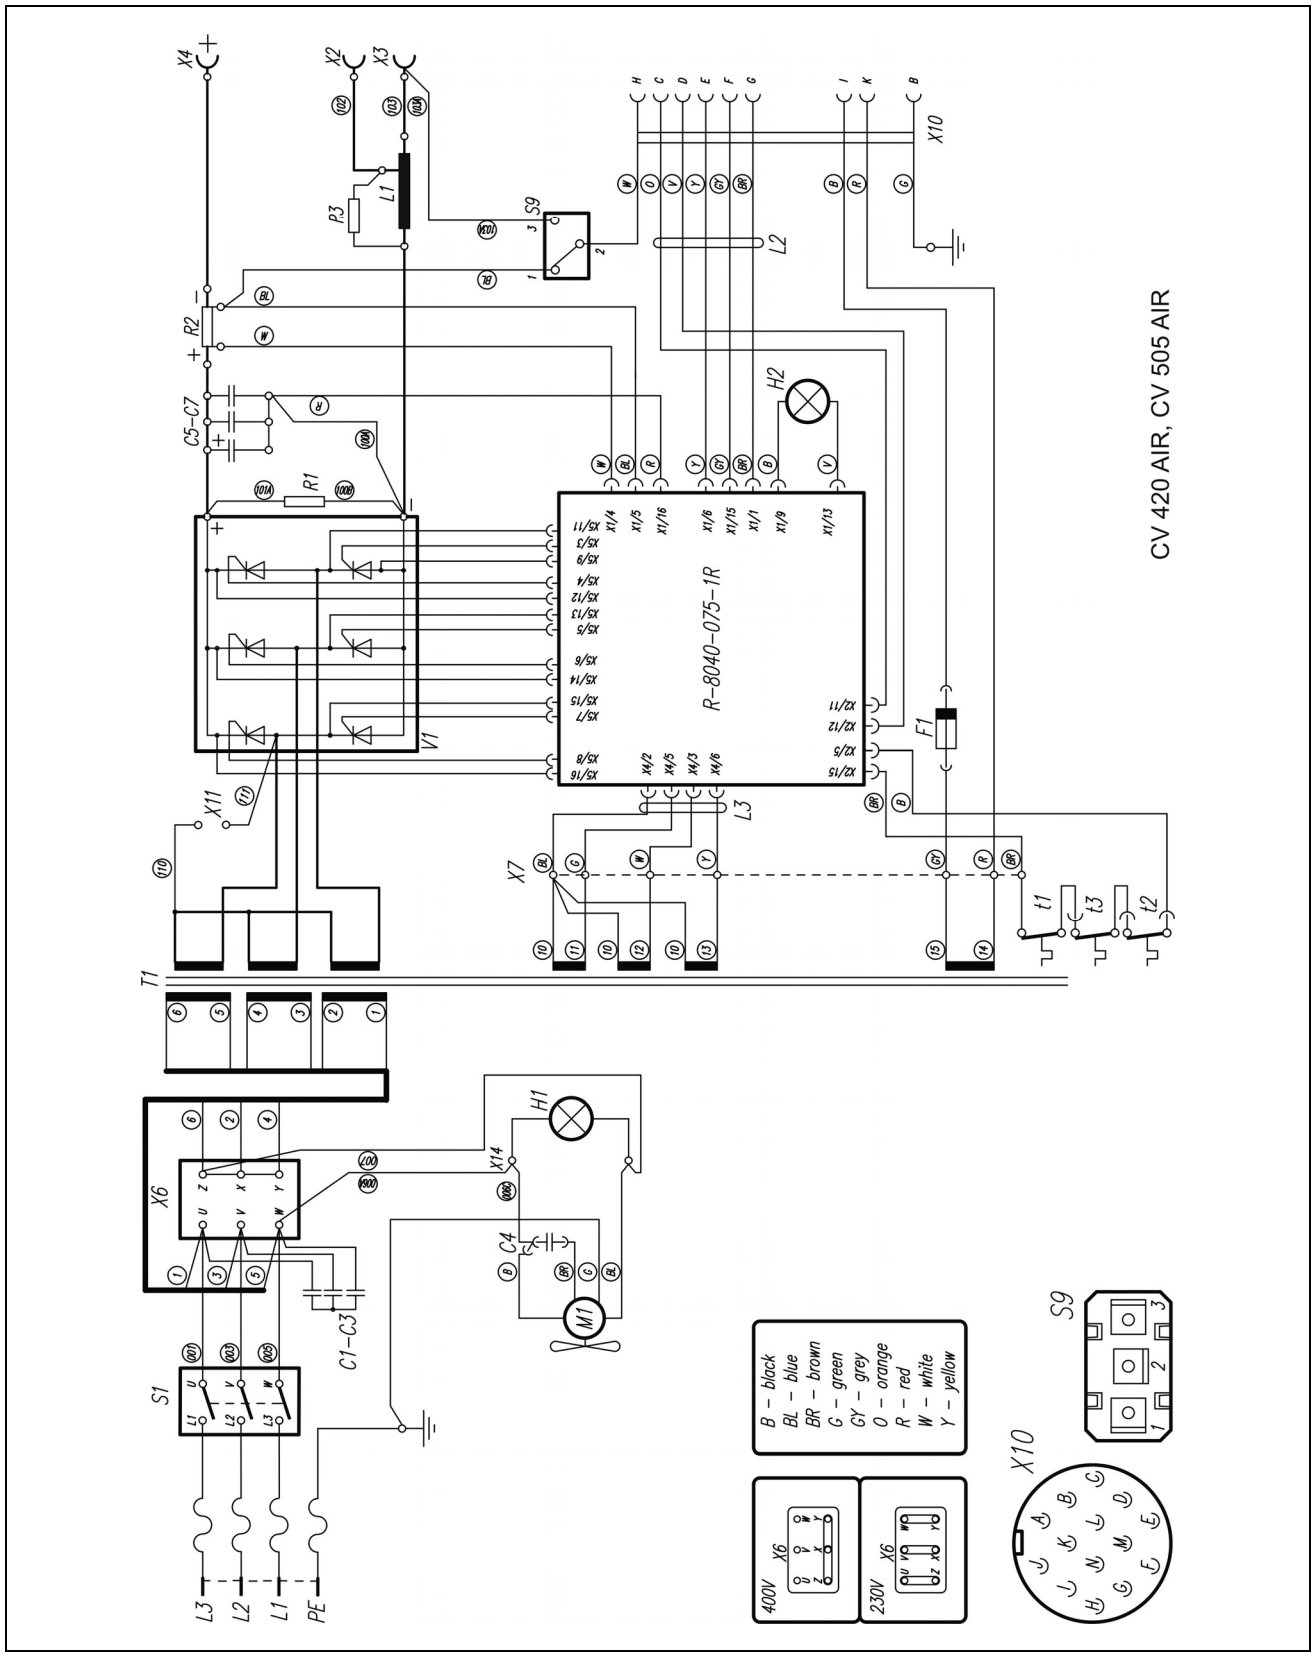

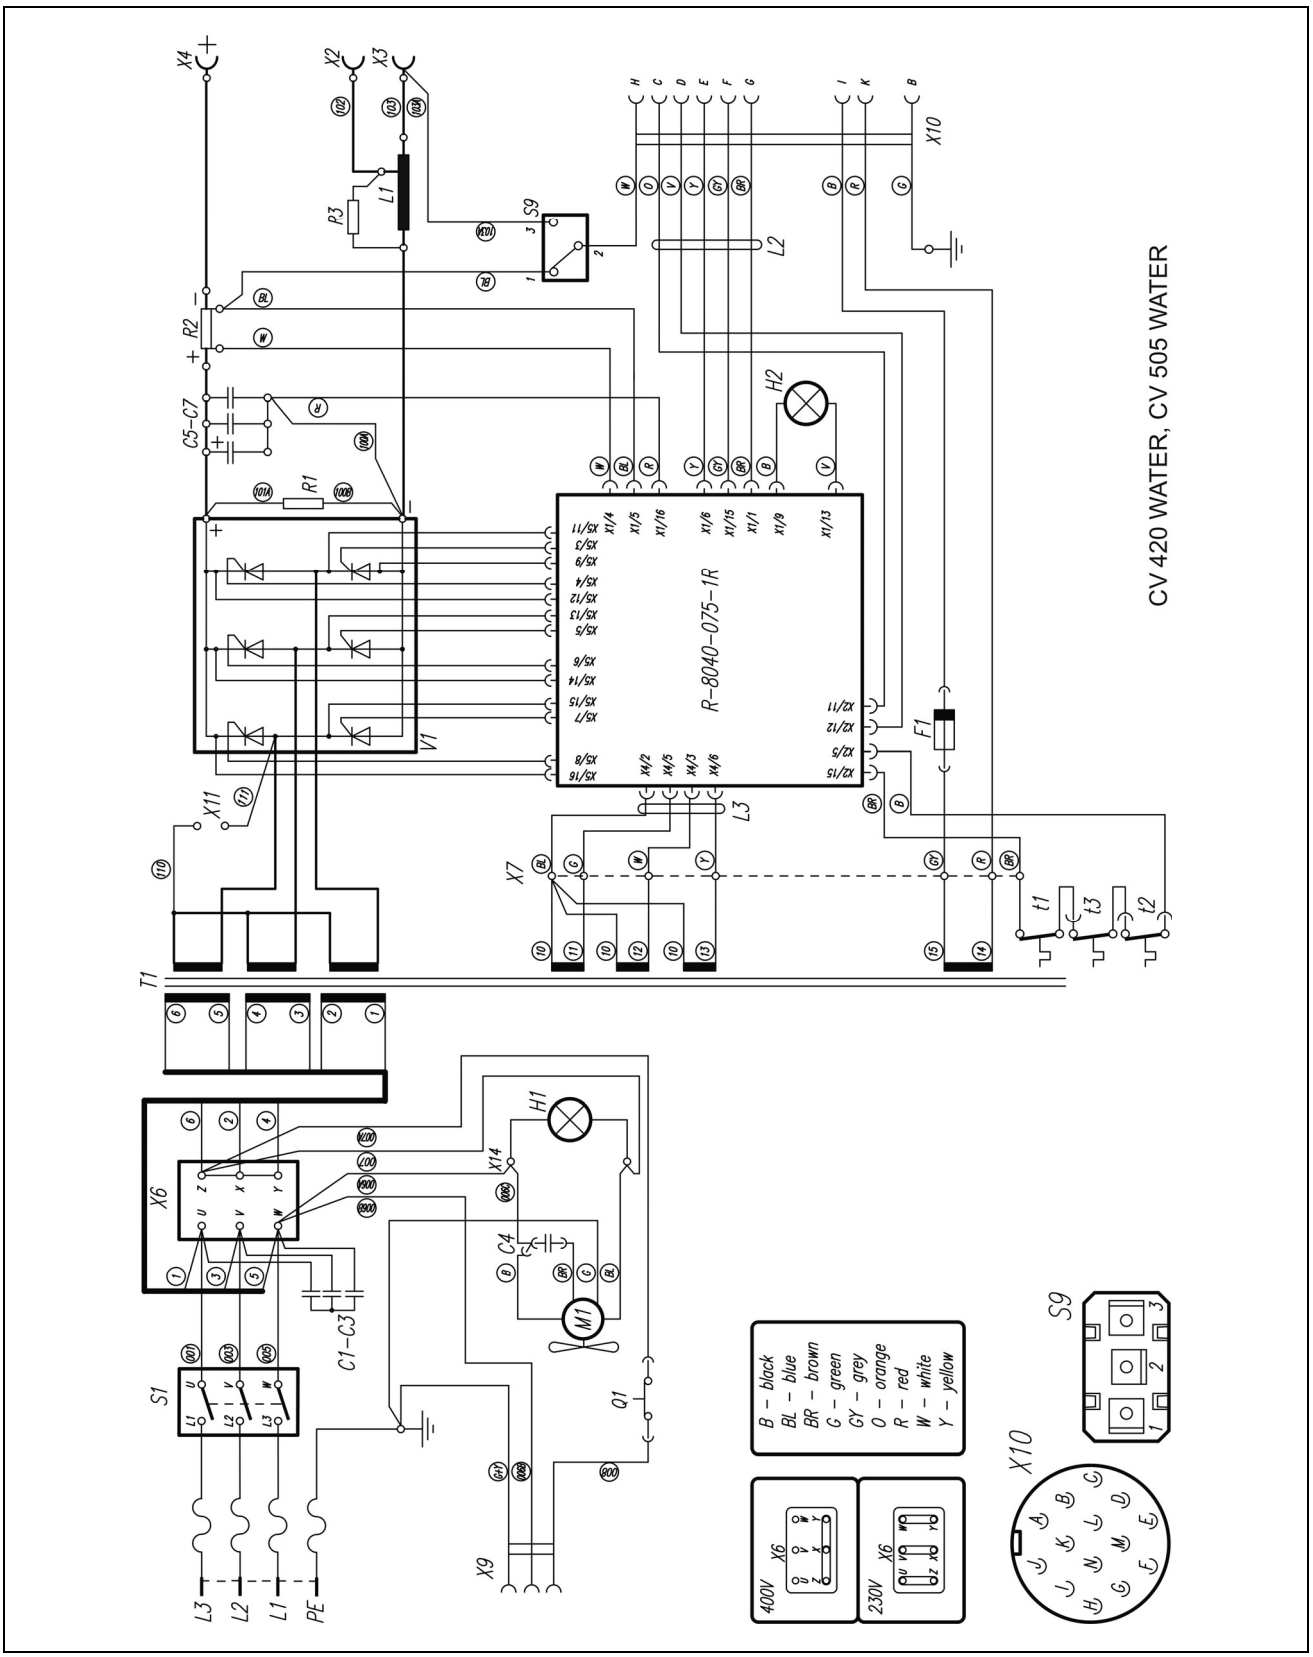
CV 420 WATER, CV 505 WATER
R-8040-075-1R
B – black
BL – blue
BR – brown
G – green
GY – grey
O – orange
R – red
W – white
Y – yellow
400V
230V
L3
L2
L1
PE

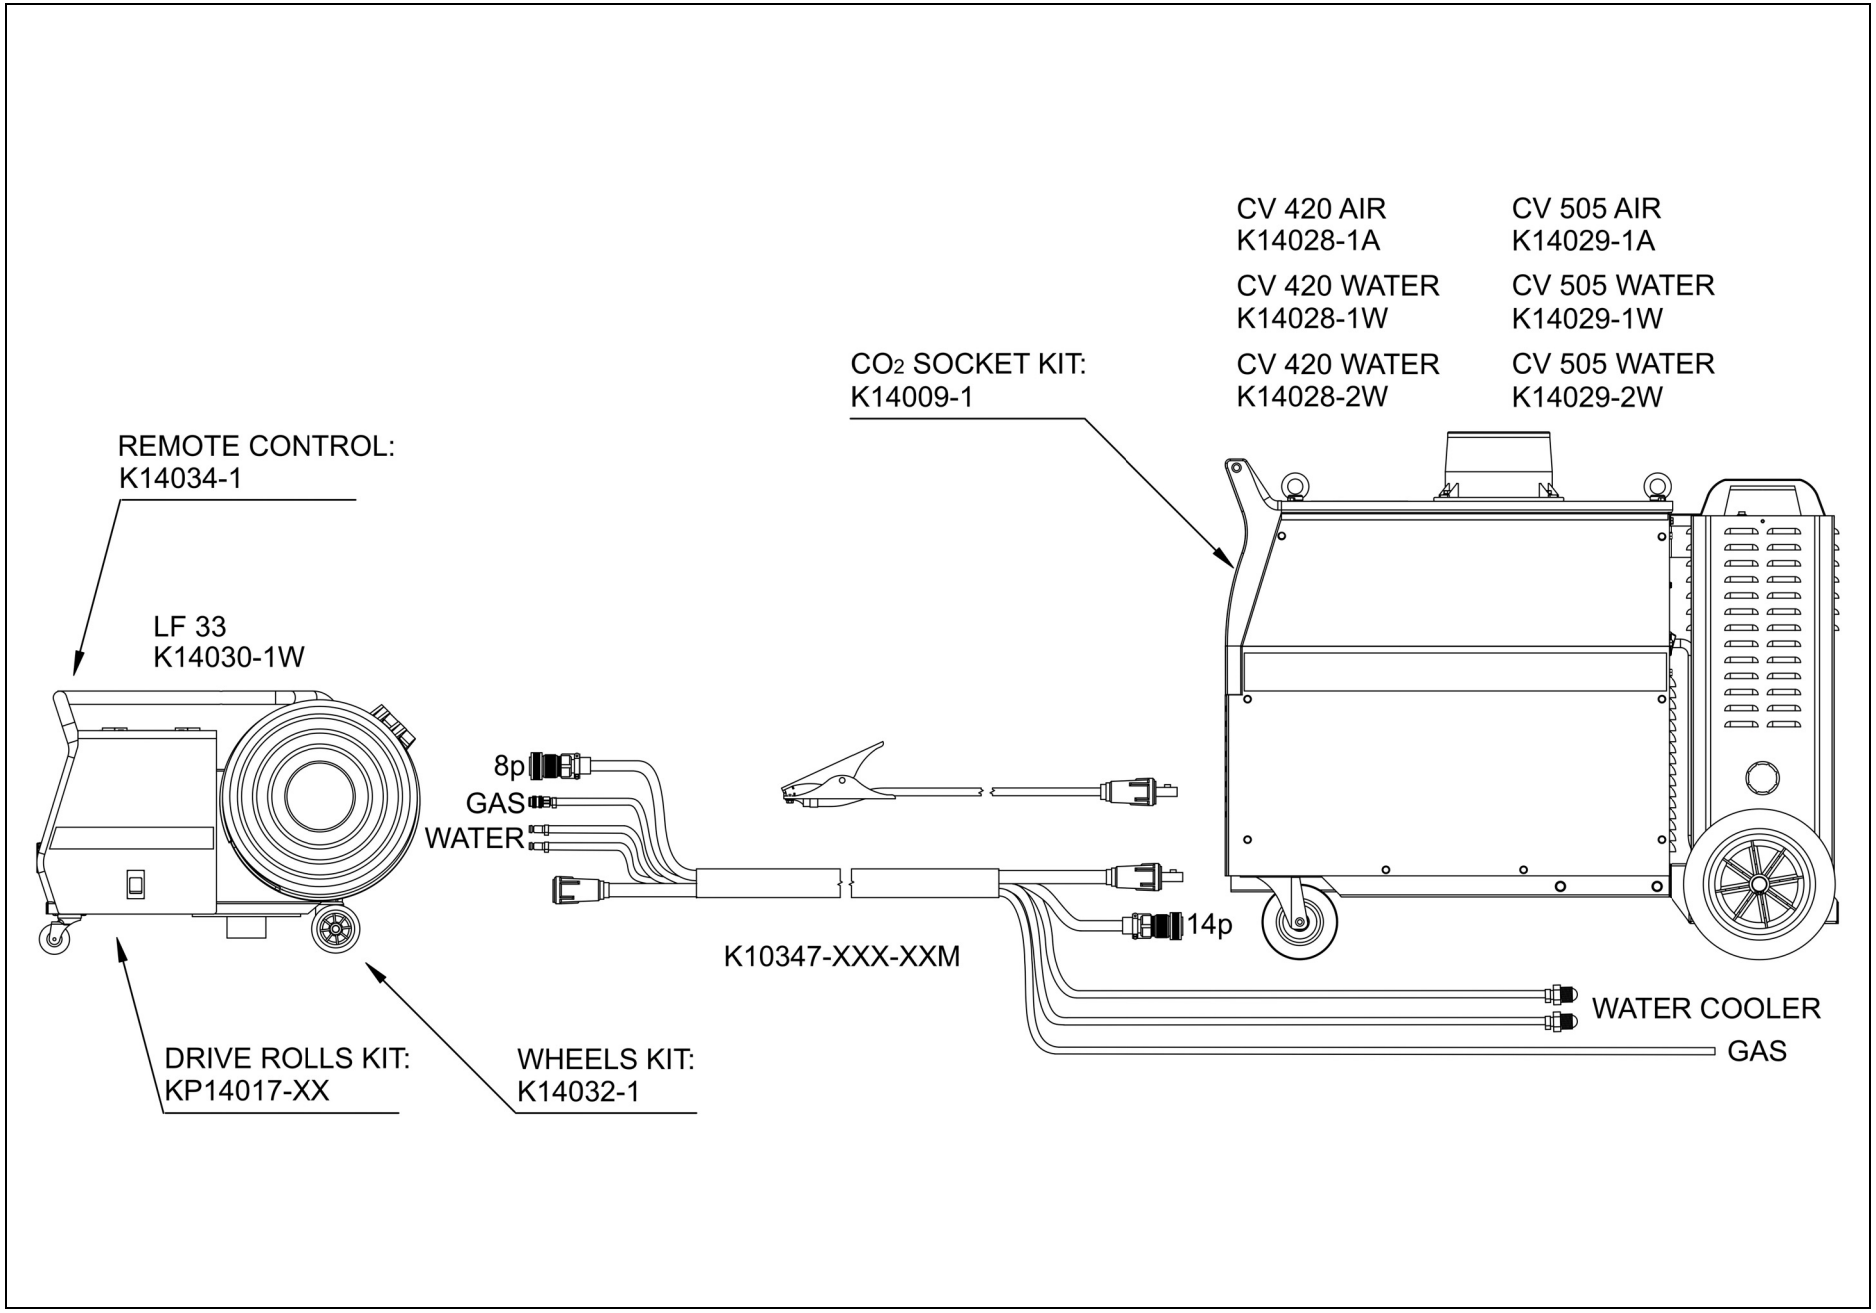
CV 420 AIR
K14028-1A
CV 505 AIR
K14029-1A
CV 420 WATER
K14028-1W
CV 505 WATER
K14029-1W
CV 420 WATER
K14028-2W
CV 505 WATER
K14029-2W
CO2 SOCKET KIT:
K14009-1
REMOTE CONTROL:
K14034-1
LF 33
K14030-1W
8p
GAS
WATER
14p
K10347-XXX-XXM
WATER COOLER
GAS
DRIVE ROLLS KIT:
KP14017-XX
WHEELS KIT:
K14032-1

# Accessories, Accessori, Zubehör, Accesorios, Accessoires, Tilleggsutstyr, Accessores, Tillbehör, Akcesoria, Varusteet

| | |
|---|---|
| K10347-PG-xM | Source/wire feeder cable (gas). Available in 5, 10 or 15m.<br>Cavo di collegamento trainafilo, con tubazione gas. Disponibile in 5, 10 o 15m.<br>Schweiß- und Steuerkabel (für gasgekühlten Betrieb), erhältlich in folgenden Längen: 5m / 10m / 15m.<br>Manguera de gas. Disponible en 5, 10 o 15m.<br>Faisceau d'alimentation avec tuyau gaz. Existent en 5, 10 ou 15m.<br>Kabelpakker (gasskjølt). Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m.<br>Luchtgekoeld tussenpakket, beschikbare lengtes 5, 10 of 15 meter.<br>Mellankabel (gas). Finns i 5, 10 or 15m längd.<br>Kabel źródło-podajnik (gaz). Dostępne długości: 5, 10 lub 15m.<br>Välikaapeli (kaasuj. poltin) Saatavissa 5, 10 ja 15 m pituudet. |
| K10347-PGW-xM | Source/wire feeder cable (gas and water). Available in 5, 10 or 15m.<br>Cavo di collegamento trainafilo, con tubi acqua e gas. Disponibile in 5, 10 o 15m.<br>Schweiß- und Steuerkabel (für wassergekühlten Betrieb), erhältlich in folgenden Längen: 5m / 10m / 15m.<br>Manguera de gas y agua. Disponible en 5, 10 o 15.<br>Faisceau d'alimentation avec tuyaux eau et gaz. Existent en 5, 10 ou 15m.<br>Kabelpakker (vannkjølt). Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m.<br>Watergekoeld tussenpakket, beschikbare lengtes 5, 10 of 15 meter.<br>Mellankabel (gas och vatten). Finns i 5, 10 or 15m längd.<br>Kabel źródło-podajnik (gaz i woda). Dostepne długości: 5, 10 lub 15m.<br>Välikaapeli (kaasuj. ja vesij. poltin) Saatavissa 5, 10 ja 15 m pituudet. |
| K14009-1 | CO2 Socket Kit.<br>Kit per presa CO2.<br>CO2 Stecker-Satz.<br>Kit zócalo calentador CO2.<br>Kit prise CO2.<br>CO2 tilkoblingskit.<br>CO2 aansluitset.<br>CO2 kontaktkit.<br>KIT gniazda podgrzewacza gazu.<br>CO2 liitäntäsarja. |